


# KAARELAN ALUESUUNNITELMA

## Osa-alue 2 KANNELMÄKI, kadut ja viheralueet



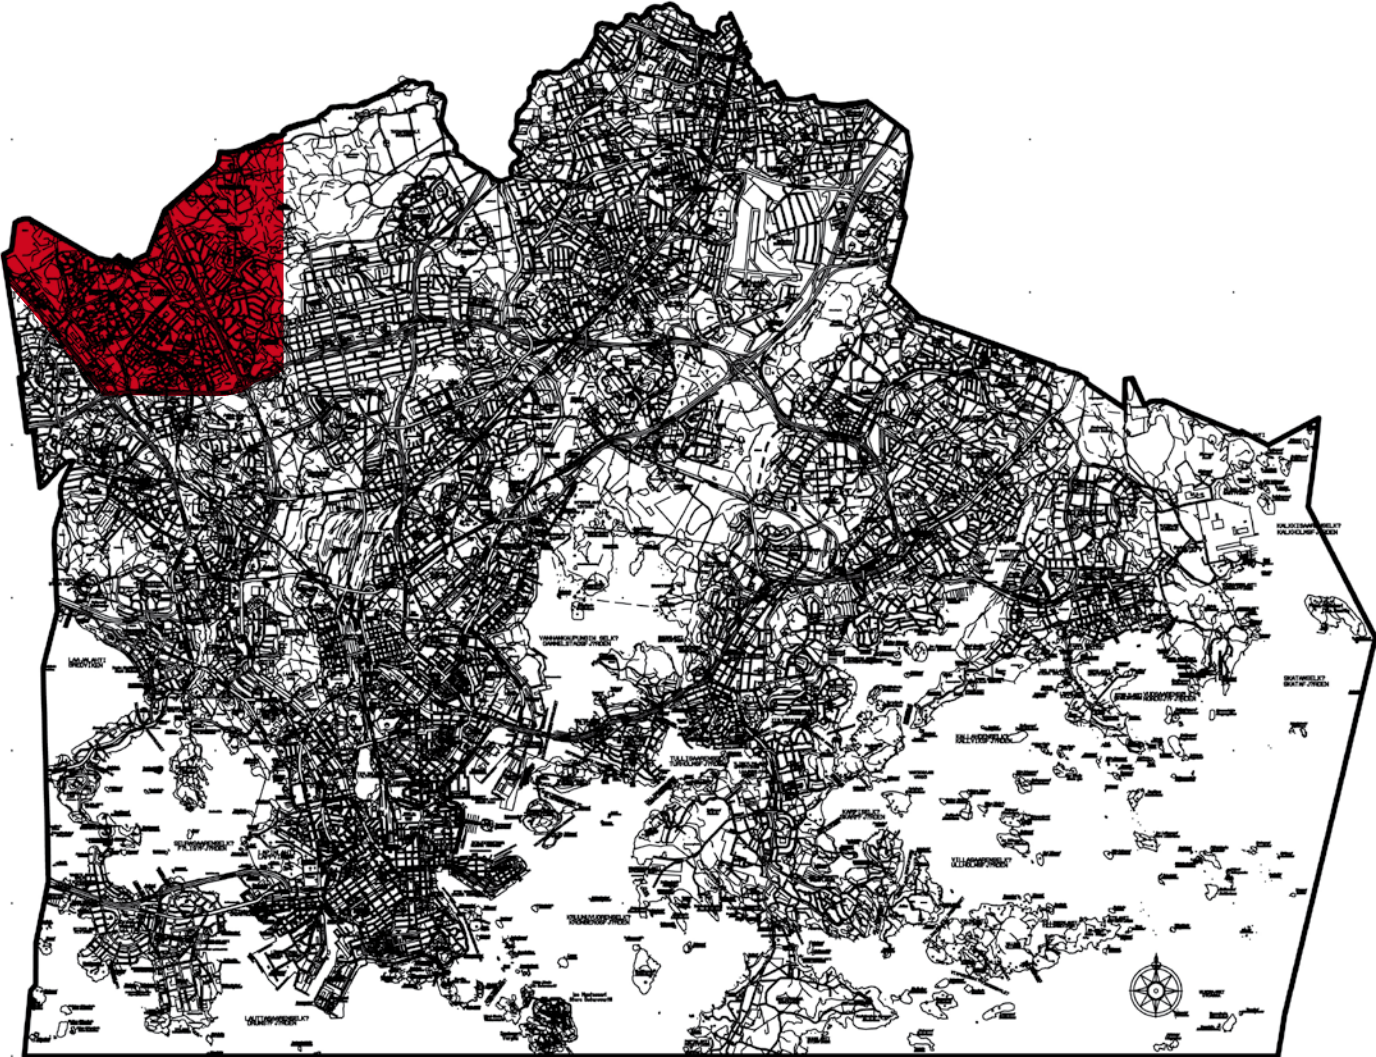

# KAARELAN ALUESUUNNITELMA

Osa-alue 2 KANNELMÄKI,  
kadut ja viheralueet



# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1 KOHDEKOHTAISET SUUNNITELMAT.....</b>	<b>9</b>
1.1 Kannelmäki, osa-alue 2.....	9
1.1.1 Johdanto.....	9
1.1.2 Yleiskuvaus raportin sisällöstä.....	9
1.1.3 Kadut.....	10
1.1.4 Viheralueet.....	11
<b>PIENALUE 8</b>	
Kitarapolku.....	17
Klaneettikuja.....	17
Klaneettipolku; Pelimannintien pohjoispuoli.....	18
Klaneettipolku; Pelimannintien eteläpuoli Kehä I:n asti.....	18
Klaneettitie.....	19
Klaveeripolku.....	20
Palikkapolku.....	20
Pikkolopolku.....	21
Polkkakuja.....	21
Purpurikuja.....	22
Purpuripolku.....	22
Rumpupolku.....	23
Solistintie.....	23
Trumpettipolku.....	24
Trumpettitie.....	24
Tuubakuja.....	25
Tuubapolku.....	25
<b>PIENALUE 9</b>	
Jouhipolku.....	29
Posetiivarinkuja.....	30
Soittajantie.....	31
Urkupillinpolku.....	31
Urkupillintie.....	32
<b>PIENALUE 10</b>	
Hanuripolku.....	35
Huilupolku.....	35
Kannelpolku.....	36
Kanneltie.....	36
Kaustisenpolku.....	37
Vanhaistentie.....	38
<b>PIENALUE 11</b>	
Evijärvenpolku.....	41
Halsuanpolku.....	41
Halsuantie.....	42
Kukkopillinpolku.....	43
Pelimannintie.....	44
Vetelinpolku.....	45
Vetelintie.....	45
Vimpelinpolku.....	46
Viuluniekapolku.....	46
Viulupolku.....	47
Viulutie.....	47
<b>PIENALUE 12</b>	
Antinniitynpolku.....	51
Kanneltie.....	51
Kantelettarenkuja.....	52
Kantelettarentie liikenneympyrästä pohjoiseen.....	53
Laulukuja.....	54
Leikarinpolku.....	55
Paimenhuilunpolku.....	55
Pajupillintie.....	56

Pelikuja.....	56
Pelipolku.....	57
Raitamaanpolku.....	57
Raitamaantie.....	58
Runopolku.....	58
Tanotorventie.....	59

#### PIENALUE 8

8-1 Mikonmäki I.....	63
8-2 Mätäjoen varsi.....	64
8-3 Pasuunapuisto.....	65
8-4 Rumpupolonpuisto.....	66
8-5 Trumpettiapuisto.....	67
8-6 Rumpupolonpuisto (ent. Trumpetin vieressä).....	68

#### PIENALUE 9

9-1 Jussin puisto.....	71
9-2 Kielipolun korttelipuisto.....	72
9-3 Mätäjokilaakso.....	73
9-4 Posetiivaripuisto.....	74
9-5 Soittajanpolku puistokaista.....	75
9-6 Soittajanpuisto.....	76

#### PIENALUE 10

10-1 Kannelkallio.....	79
10-2 Kannelpuisto.....	80
10-3 Leikkipuisto Kannelmäki Vanhaistenpuisto.....	81
10-4 Pieni Kannelpuisto.....	82
10-5 Tahtipuisto.....	83

#### PIENALUE 11


11-1 Halsuantien kulmaus.....	87
11-2 Kantelettarentien kulmaus.....	88
11-3 Kaustisenpolun puistokaista.....	89
11-4 Kaustisenpolun korttelipuisto.....	90
11-5 Kehä I / Vetelinpolun suojaviheralue.....	91
11-6 Mikonmäki II.....	92
11-7 Pelimannintien suojavyöhyke.....	93
11-8 Viulupuisto.....	94

#### PIENALUE 12

12-1 Antinniitty.....	97
12-2 Hämeenlinnanväylän lähivirkistysalue.....	98
12-3 Kaarelantien suojavyöhyke.....	99
12-4 Kanneltien suojavyöhyke.....	100
12-5 Notkopuisto.....	101
12-6 Paimenhuilunpolun korttelipuistikko.....	102
12-7 Paimenhuilunpolun kulmaus.....	103
12-8 Pajupillintien puistometsä.....	104
12-9 Pelipolun puistikko.....	105
12-10 Raikukallio.....	106
12-11 Tanotorventie 25-27 puistikko.....	107
12-12 Tanotorventien puistikko.....	108

## LIITTEET

- Liite 1 Kadut, Kuntokartoitus, Kannelmäki
- Liite 2 Viheralueet, Kuntokartoitus, Kannelmäki
- Liite 3 Kadut, Toimenpide- ja analyysitaulukko, Kannelmäki
- Liite 4 Viheralueet, Toimenpide- ja analyysitaulukko, Kannelmäki
- Liite 5 Kadut, Kustannustaulukko, Kannelmäki
- Liite 6 Viheralueet, Kustannustaulukko, Kannelmäki

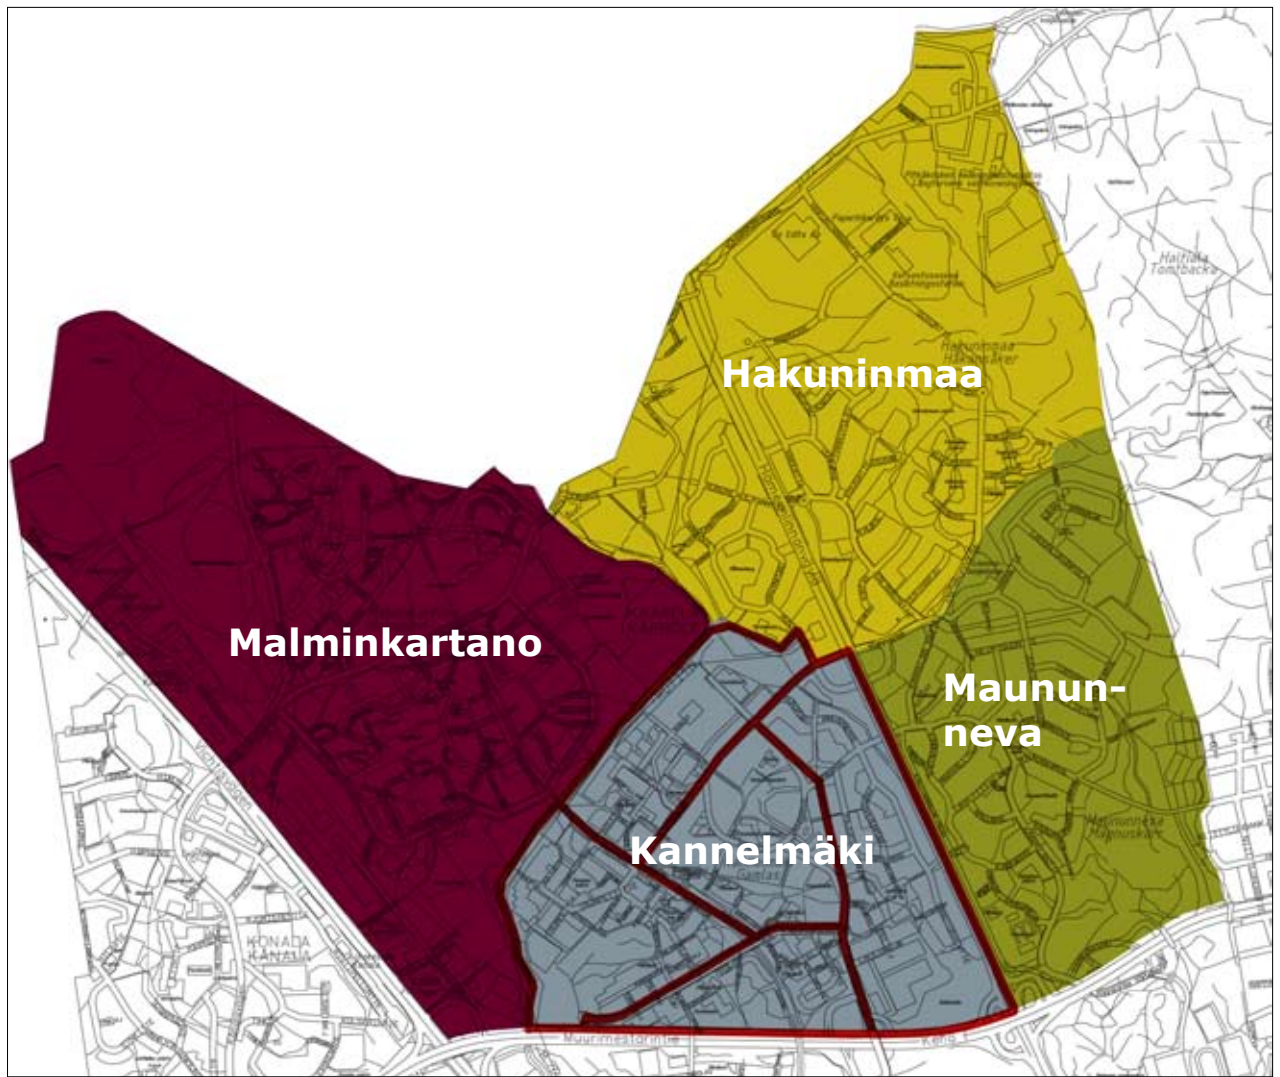

## OSA-ALUEET:

- 1 Malminkartano 333
- 2 Kannelmäki 331
- 3 Hakuninmaa 334
- 4 Maununneva 332

Pienalueet on rajattu karttaan Kannelmäen osa-alueen sisään.





# 1 KOHDEKOHTAISET SUUNNITELMAT

## 1.1 Kannelmäki, osa-alue 2

### 1.1.1 Johdanto

Aluesuunnitelman tarkoituksena on ollut suunnittelualueen yleisten alueiden kehittäminen pitkällä aikavälillä. Aluesuunnitelma on rakennusviraston työväline katu- ja puistoverkoston ylläpitämiseksi tasapuolisesti koko Helsingin alueella. Suunnitelmassa on tarkasteltu katu- ja puistoalueiden kuntoa, palveluiden nykytilaa sekä parantamistarpeita alueen asukkaita kuunnellen. Tarkoituksena on ollut koota havaitut tarpeet, erilaiset toiveet ja ideat tavoitesuunnitelmaksi. Aluesuunnitelman avulla on kohdennettu kunnossapidon ja rakentamisen määrärahoja: suunnitelmassa on esitetty yleisten alueiden ylläpidon, peruskorjauksen ja rakennusviraston tarjoamien palveluiden tavoitetaso, toimenpidetarpeet sekä toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys.

Aluesuunnitelman laadintaprosessista ovat vastanneet Helsingin kaupungin rakennusvirastossa aluesuunnittelija Mikko Koivistoinen ja katusuunnittelijat Toni Haapakoski ja Ermo Mattila. Luonnonhoidosta on vastannut metsäsuunnittelija Tauno Immonen inventoinnin osalta ja metsäsuunnittelija Markus Holstein suunnittelun osalta.

Työ alkoi keväällä 2004 käyttäjäkyselyllä, jolla kartoitettiin asukkaiden huomioita ja tarpeita. Tätä seurasi vuonna 2005 kunto- ja tarvekartoitus, jonka konsulttina toimi Ramboll Finland Oy. Projektipäällikkönä toimi maisema-arkkitehti Petra Tammisto. Katuosuoksista vastasi tuolloin DI Mari Järvinen. Inventoinnin tekivät maisema-arkkitehdit Tommi Kärki ja Petra Tammisto sekä DI Mari Järvinen.

Inventointityössä käytiin alueet läpi järjestelmällisesti. Painotus oli nykytilan kuvauksella ja aistinvaraisilla havainnoilla. Tilaaja halusi saada osa-alueittain käsityksen yleisten alueiden eli katujen ja puistojen nykytilanteesta. Viheralueilla tarkasteltiin niiden kuntoa, rekisteriin merkittyä hoitoluokkaa suhteessa todelliseen hoitotilanteeseen, alueen käyttöä, merkitystä, yleistä ilmettä ja sisältöä. Kaduista pantiin merkille rakenteelliset ja kunnossapidolliset epäkohdat, katutilan jako ja laatutaso sekä kaupunkikuvallinen tilanne ja merkitys.

Suunnitelman laatiminen jatkui vuonna 2007, jolloin paikkatietoasiantuntija Jyrki Ulvila valmisteli suunnittelualueelta analyysikartat. Tämän jälkeen laadittiin suunnitelmaosuus, jonka laatimisesta vastasi Ramboll Finland Oy työryhmällään maisema-arkkitehdit Petra Tammisto ja Saija Vihervuori, insinööri Jarkko Nyman ja hortonomi Pia Rönholm. Työtä ohjasivat Mikko Koivistoinen, Ermo Mattila ja Toni Haapakoski. Luonnonhoidon suunnittelusta vastasi metsäsuunnittelija Markus Holstein.

Aluesuunnitelmassa on havainnoitu peruskorjausta tai rakenteellista kunnossapitoa vaativia epäkohtia ja nostettu esille tyypillisyyksiä. Kohteet on jaoteltu viiteen eri kuntoluokkaan, joista kriittisimmässä ovat turvallisuuspuutteita sisältävät kohteet. Kuntoluokituksen lisäksi on tehty myös kiireellisyysluokitus. Kiireellisimmiksi on valittu turvallisuuspuutekohteet sekä kohteet, jotka edustavat alueidensa tyypillisimpiä piirteitä, ja ovat kunnostettavissa melko vähäisin toimenpitein. Lisäksi on otettu huomioon kohteen käyttäjämäärä sekä sijainti kaupunkirakenteessa.

Aluesuunnitelmaluonnos on esitelty asukastilaisuudessa Kannelmäen peruskoulussa. Työ on valmistunut keväällä 2008. Aluesuunnitelma on hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 26.6.2008 ohjeellisena noudatettavaksi.

### 1.1.2. Yleiskuvaus raportin sisällöstä

Kaduista arvioitiin sekä rakenteellisia ja kunnossapidollisia asioita että katujen ulkonäköä. Jokaisesta kadusta on työn kuluessa tehty oma arvio, jossa on esitetty kadun nimi, katutyyppi, maankäyttö kadun ympärillä, valokuva, yleiskuvaus katutilasta, listaus havaituista ongelmista ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset. Raportista on jätetty pois ne kadut, joille ei ehdoteta toimenpiteitä.

Jokaisesta oman viheralueräkisterinumeron omaavasta viheralueesta on tehty oma sivunsa, jossa mainitaan rekisterinumero, viheralueen nimi sellaisena kuin se viheralueräkisterissä esiintyy, puiston pinta-ala ja rekisterissä mainittu hoitoluokka. Jokaisesta viheralueesta on myös kohdistuskartta, puistorekisterikartta ja valokuvia. Viheralueesta




on arvioitu sen kaupunkikuvallinen, ekologinen, toiminnallinen tai maisemallinen merkitys ja kuvailtu nykytilaa ja havaittuja ongelmia sekä esitetty tavoitteet ja toimenpiteet.

### 1.1.3 Kadut


Kannelmäen kaduissa on melko selkeä jako alueen pää-, kokooja- ja tonttikatuihin. Kannelmäessä on runsaasti kevyen liikenteen väyliä, lähes puolet alueen kaduista. Niillä on omat nimet ja ne toimivat osoitteina. Nämä väylät saattavat jatkaa hyvin pitkkiä matkoja ja katketa välillä isojen katujen risteyksiin. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä aluetta tuntemattomassa. Myös katuja, joissa ei ole eroteltu autoja ja kevyttä liikennettä toisistaan, on jonkin verran.



Visuaalisesti pää- ja kokoojakadut eroavat jonkin verran tonttikaduista leveytensä ja varustelutasonsa puolesta. Ne ovat leveitä ja niillä saattaa olla molemmilla tai ainakin toisella puolella istutuskaista ja merkityt pysäköintipaikat. Alueella on paljon umpikujia, useat kadut päättyvät käänköpaikkaan. Useimmilla kaduilla on jalkakäytävät joko toisella puolella tai molemmilla. Kuten kadutkin, kevyen liikenteen väylät ovat useimmiten asfaltoituja, toisinaan laatoitettuja. Kannelmäen kaduilla on sekä punaisia että harmaita graniittireunakiviä ja lisäksi vielä liimattavia betonireunakiviä. Näitä on kaikkia melkein yhtä paljon ja toisinaan vielä samalla kadulla. Joillakin kaduilla on reunakivien sijaan betonikouruja.

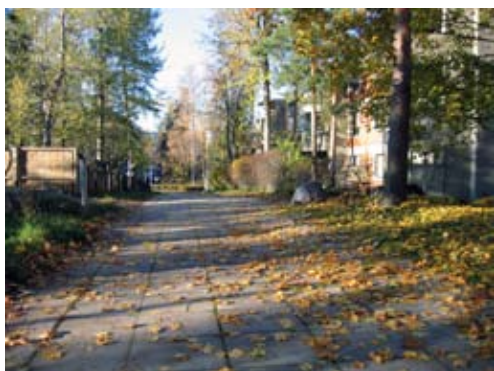

Pääkadut ovat ajoratojen osalta parempikuntoisia kuin tonttikadut ja tonttikadut ovat puolestaan parempikuntoisia kuin kevyen liikenteen väylät. Junaradan ympäristössä on alueen pahimmat painumat ja huonokuntoisimmat kadut muutenkin. Kuivatus on suurimmassa osassa kaduista hoidettu viemärrönnillä. Valaistus on periaatteessa riittävä, mutta valaisintyyppit ovat epäyhtenäisiä ja rumia. Käytetyimmät mallit ovat korkeavartiset tievalaisimet, 70-luvun lasikuituiset puistovalaisimet ja kauhanmuotoiset katuvalaisimet. Rikkinäisiä valaisimia on jonkin verran. Joillakin kaduilla kasvillisuus peittää valaisimen.

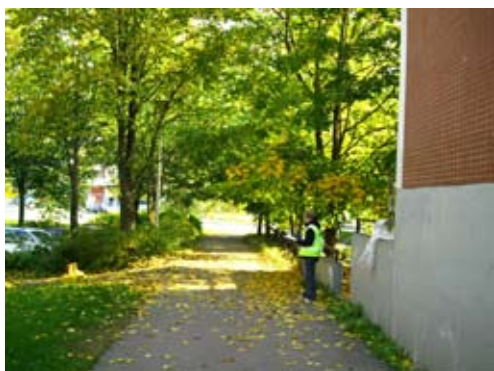

Suurimmalla osalla kaduista on istutuksina vähintään pensaita, mutta noin puolessa tapauksista istutukset ovat huonokuntoisia. Pensasistutukset ovat aukkoisia ja puut syystä tai toisesta pienikasvuja. Muutamalta kadulta puuttuu selkeästi suoja-



Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet maksavat yhteensä noin 1 595 000 €.

Suurimpia investointeja ovat Vanhaistentien pohjoisimman osuuden sekä Kanneltien Soittajantien ja Vanhaistentien välisen osuuden peruskorjaukset. Esteettömyyden kannalta merkittävin peruskorjauskohde on Kaustisenpolku välillä Kannelpolku-Pelmannintie. Alueella on myös useita kohteita, joissa korjataan yksittäisiä painumia tai päällystetään osa kadusta uudelleen. Monen kadun istutuksia täydennetään, uusitaan tai hoidetaan. Valaistusta ehdotetaan parannettavaksi muutamalla kadulla.

#### 1.1.4 Viheralueet

Kannelmäen viheralueet ovat suhteellisen pienialaisia ja metsäisiä. Laaja-alaisimmat, metsäiset viheralueet ovat sijoittuneet joko valtavylien varteen tai suurten asuinalueiden keskelle. Maininnan arvoisia piirteitä ovat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet, joita on kallioisissa puistoissa. Vaikka Kannelmäki on tiivis, rakennettu alue, on sen viheralueverkosto kattava. Puistopolkuja täydentävät alueen kevyen liikenteen väylät. Hiljattain reitistö on täydentynyt Kehä I:n ja Kantelettarentien liittymän sekä Prisman vieressä olevan Raikukallion yhteyteen rakennetulla uudella kevyen liikenteen väylällä. Uusi reitti mahdollistaa mm. nopeat seudulliset polkupyöräily-yhteydet.

Kasvillisuus on Kannelmäessä melko monipuolista ja näyttävää, viheralueilla on sekä komeita kalliolla kasvavia mäntymetsiä että erikoista, istutettua kasvillisuutta varsinkin 1950- ja 1960-luvuilla suunnitelluissa puistoissa. Alueella on myös lehtoja ja lehtokorpija ja Mätäjoen varressa luonnontilaisena säilyneitä osia.

Kannelmäki on melko vanha asuinalue, joten sen viheralueetkin ovat vanhoja ja Kaarelan alueen kuluneimpia. Ongelmat ovat enimmäkseen kuluneesta ja rakenteiden huonokuntoisuudesta johtuvia. Esimerkiksi suosittu leikkipuisto Kannelmäki on siinä kunnossa, että sille suositellaan kiireellistä perusparannusta.

Pohjaolosuhteet ovat monilla viheralueilla aiheuttaneet muutoksia päällysrakenteisiin. Asfaltti on monin paikoin paikkailtua ja halkeillutta ja kivettyt alueet painuneita, kuoppaisia tai irtonaisia. Varsinkin aikakaudelle tyypilliset betonilaatoitukset ovat huonokuntoisia. Kivituhkakäytävät ovat sääolosuhteista johtuen kuluneet, paikoin jopa vaarallisesti. Alueelle tyypillisiä ovat kestopuiset pyöröhirret, joista on sommiteltu terasseja useille viheralueille. Paikoitellen terassointi osuu kulkuväylälle, jolloin se on vaarallinen muillekin kuin esteettömyyttä vaativille käyttäjille. Kevyen liikenteen reittejä ehdotetaan korjattavaksi useilla viheralueilla.





Viheralueiden hoidon taso vaihtelee hyvin hoide-  
tuista lähes hoitamattoman näköisiin. Joidenkin  
tärkeiden reittien varret ovat todella huonokun-  
toisen näköisiä, kuten Rumpupolun ympäristössä  
tai yksitoikkoisen näköisiä kuten Pelimannintien  
suojaviheralue. Silmiin pistävää on ollut mm. C1-  
luokkaan merkityt kapeat viherkäytävät, jotka  
näyttävät A3-luokan viheralueilta mm. hoidetun  
pohjakaasvillisuuden perusteella. Näille alueille eh-  
dotetaan hoitoluokan nostoa.

Puistojen puusto on Kannelmäessä monipuolista ja  
melko hyväkuntoista. Runsas ja rehevä kasvillisuus  
on vanhoilla asuinalueilla ensisijaisesti hyvä asia,  
mutta paikoitellen se muodostaa vaaroja vilkkaas-  
ti käytettyihin risteyspaikkoihin näkemäesteenä.  
Avointen alueiden umpeenkasvusta on maisemal-  
lisessa mielessä eniten haittaa Mätäjoen läheisyy-  
dessä. Sinne ehdotetaan näkymien avaamista.  
Puistokäytävien varsilla kasvaa runsaasti nokkosia,  
mikä viittaa innokkaaseen koirien ulkoilutukseen.  
Tätä ongelmaa voisi vähentää ulkoilureittien varsi-  
en tiheä niittoväli. Linnoituslaitteita ei ole hyödyn-  
netty parhaalla mahdollisella tavalla, ne hukkuvat  
kasvillisuuden sekaan. Suunnitelmassa ehdotetaan  
useassa puistossa kasvillisuuden vähentämistä lin-  
noituslaitteiden viereltä.

Kannelmäessä huomio kiinnittyy usein siihen, että  
näkyvällä paikalla puistossa on ilmastointiputki  
keskellä nurmikkoa tai sähkökaappi kadun varres-  
sa. Hiekoitusssäiliöitä ja keräysastioita on sijoitettu  
puistoihin. Ne häiritsevät yhtenäistä puistomaista  
näköä. Suunnitelmassa nämä häiriötekijät on  
kohteiden yhteydessä mainittu ja ehdotettu mah-  
dollisuuksien mukaan muuta sijoituspaikkaa.

Alueen puistojen valaisimet ovat monissa paikoin  
katu- ja tieympäristöön tarkoitettuja teknisen nä-  
köisiä laitteita. Suunnitelmassa ehdotetaan valais-  
tuksen uusimisen yhteydessä uusiksi valaisimiksi  
nykyistä tyylikkäämpiä ja kaupunkimaisempia  
valaisimia.


Ilkivallasta ja töhrimisestä on merkkejä muuta-  
missa puistoissa. Roskaisuus ja töhryt keskittyvät  
Kannelmäessä pitkälti aseman ja ostoskeskuksen  
lähiympäristöön, muualla niitä on vain satunnaises-  
ti. Suunnitelmassa ehdotetaan töhryjen maalaa-  
mista piiloon sekä muutamia uusia roska-astioita.

Kannelmäen molemmat leikkipuistot ovat kovassa  
käytössä, samoin korttelipuistot. Aikuisille voisi  
puistoissa olla vielä nykyistä enemmän tekemis-  
tä. Antinniityn puistoon ehdotetaan uutena asiana  
frisbee-golfia. Puistojen kalusteissa silmiinpistävä  
on mm. penkkien vähäinen määrä. Suunnitelmassa  
ehdotetaan joihinkin puistoihin lisää penkkejä. Va-  
laisemattomia viheralueita alueella on muutamia.

Kannelmäen viheralueilla on paljon käyttämättömän näköisiä kenttiä, jotka luovat autioituvaa tunnelmaa. Näille voisi jatkossa keksiä jotain toimintaa tai sitten antaa niiden kasvittua hallitusti.

Suurin yksittäinen investointi on leikkipuisto Kannelmäen peruskorjaus.



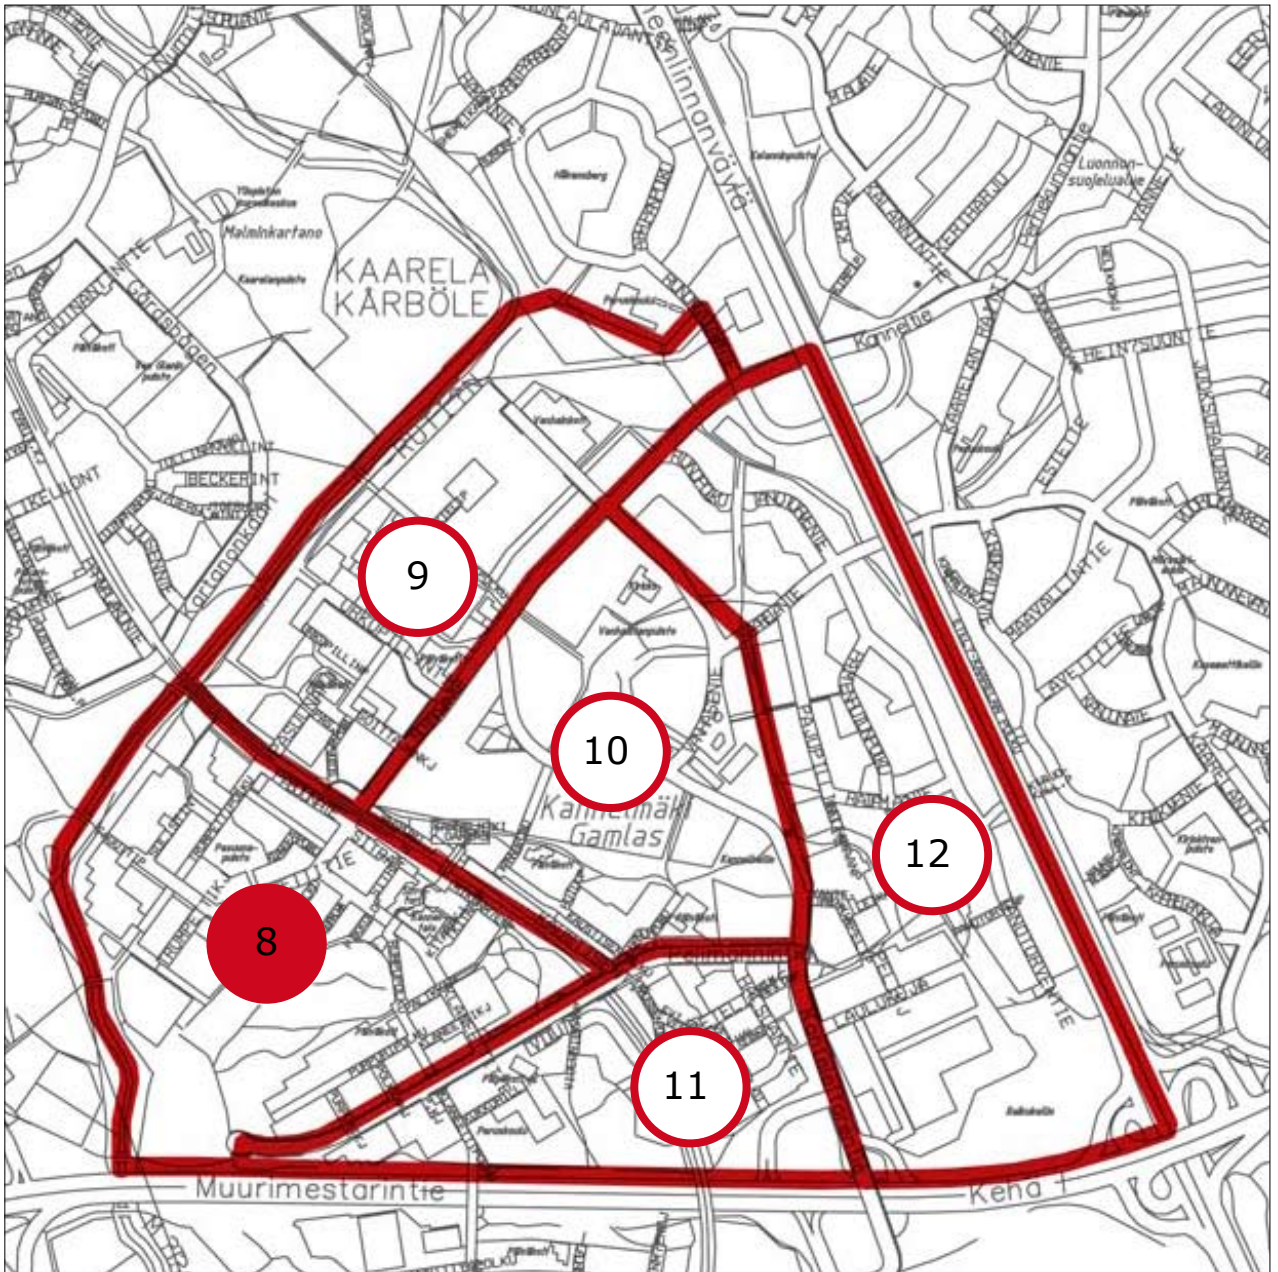

## KANNELMÄKI - PIENALUE 8

Kadut





**Kadun nimi:** Kitarapolku  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Katu on kerrostaloalueella kokoojakadun ja radan välissä. Katutila rajautuu löyhästi tonttien puu- ja pensasistutuksiin sekä pysäköintialueen aitaan. Katu on toiminnallisesti sekava, koska autot ja jalankulkijat käyttävät samaa 4,5 metrin levyistä väylää. Ilme on vähän epämääräinen, kadulla on rumat katuvalaisimet ja toisella puolella liimattava betonireunakivi, toisella puolella ei mitään tai asvalttimakkara.

#### **Havaitut ongelmat**

Irronneita reunakiviä, istutusten huono kunto, valaisimia peittynyt puiden latvuksiin, kadun varrella on roskalaatikko.

#### **Toimenpiteet**

Reunakivet kiinnitetään paikoilleen. Istutuksia uusitaan ja hoitoleikataan. Roskalaatikko poistetaan kadun varrelta.

---

**Kadun nimi:** Klaneettikuja  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Laajojen tonttipysäköintialueitten välinen katu rajautuu toisella puolella harvaan koivuriviin, toisella puolella pensasiin. Kadussa on levennys vieraspaikoille ja päässä se kapenee yksikaistaiseksi. Kadulla on 2 metriä leveä jalkakäytävä toisella puolella. Yleisilme on ikävän aukea, rakennukset ovat kaukana ja puut vähissä. Kadun toisella puolella on punainen graniittireunakivi ja toisella puolella liimattava betonireunakivi. Kadulla on tievalaisimet.

#### **Havaitut ongelmat**

Talvikunnossapidon kannalta haitallisia painumia, irronneita reunakiviä, jalkakäytävä vain toisella puolella.

#### **Toimenpiteet**

Kadun painumat korjataan.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 17 000 €.



**Kadun nimi:** Klaneettipolku;  
Pelimannintien  
pohjoispuoli

**Katutyyppi:** Kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Korkeiden asuintalojen, asukastalon ja pysäköintialueen välissä oleva kevyen liikenteen väylä, joka muuttuu Pelimannintien alikuluksi. Rajautuu rakennuksiin, pensaisiin, puihin tai ei mihinkään. Ankea yleisilme, huonosti hoidettu kasvillisuus ei riitä pehmentämään betonin (sidekiveys) ja asfaltin hallitsemaa ympäristöä. Epäselväksi jää, saako tällä väylällä ajaa, koska kadun leveys (5.5 metriä) ja erilaiset materiaalit viittaavat siihen. Kadulla on rumat katuvalaisimet, mutta ei reunakiviä.

#### **Havaitut ongelmat**

Sillan alustan kuivatus, suuri pituuskaltevuus, halkeamia asfaltissa, huonokuntoiset istutukset.

#### **Toimenpiteet**

Pensasistutus uusitaan.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 28 000 €.



**Kadun nimi:** Klaneettipolku;  
Pelimannintien etelä-  
puoli Kehä I:een asti

**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Kerrostaloalueella oleva pitkä kevyen liikenteen väylä, joka on osa seudullista viherreittiä ja tärkeä kulkuyhteys Kehä I:n bussipysäkillä. Katutila rajautuu löyhästi harvaan koivuriviin. Ympäröivät rakennukset ovat korkeita ja materiaalit niin kadussa kuin rakennuksissa harmaata betonia. Leveämpää asfalttikäytävää reunustaa kaksi metriä leveä betonilaatoitus. Reunakiviä ei ole. Yleisilme on ankea ja huonokuntoinen. Kadulla on rumat katuvalaisimet.

#### **Havaitut ongelmat**

Kuivatus, painumia, betonilaatoituksen ja istutusten kunto, suuri pituuskaltevuus eteläpäässä.

#### **Toimenpiteet**

Kadulle tehdään perusparannus, jossa tehostetaan kadun kuivatusta, uusitaan pinnoitteet, luiskan istutukset sekä valaisimet.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 68 000 €.

**Kadun nimi:** Klaneettitie  
**Katutyyppi:** kokoojakatu  
**Maankäyttö:** paikalliskeskus, julkisia rakennuksia, liikkeitä, kerrostaloja



### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Merkittävä kokoojakatu aseman tuntumassa. Kadussa on yhteensä neljä kaistaa ja se on bussireittinä. Kadulla on pysäköintiä molemmilla puolilla. Molemmilla puolilla on jalkakäytävä ja toisella puolella lisäksi pyörätie. Kadun molemmin puolin on korkeita rakennuksia ja ylikulkusilloja. Katutilaa rajaa molemmin puolin istutukset (lehmukset ja pensaat) ja lisäksi keskisaareke on istutettu. Tilallisesti hallittu katu, materiaalit ovat korkeatasoisia, molemmilla puolilla on punainen graniittireunakivi, lisäksi on betonikiveystä istutusvyöhykkeellä ja kenttäkiveystä suojateiden lähellä. Kadun keskellä on 2-puoliset rumat katuvalaisimet. Yleisilmettä laskee räkälöitten ja huoltotilojen suuri määrä katukerroksessa ja useat ylikulkusillat.

### **Havaitut ongelmat**

Vähän suojateitä, keskisaarekkeen istutukset, pientä painumaa jalkakäytävällä, liikaa erilaisia pintamateriaaleja, kadun jyrkkyys. Klaneettitien bussipysäkit on mainittu Kannelmäki-Kaarela alueen esteettömyyssuunnitelmassa puutteellisina.

### **Toimenpiteet**

Suojateiden määrää lisätään. Istutusalueet kunnostetaan: osa kivetään, jolloin voidaan puuttua sekaviin materiaaleihin. Valaisimet uusitaan. Kuivatuksen toimivuus tarkistetaan.

### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 19 000 €.



**Kadun nimi:**  
**Katutyyppi:**  
**Maankäyttö:**

**Klaveeripolku**  
kevyen liikenteen väylä  
kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Korkeiden rakennusten välissä oleva kevyen liikenteen väylä, joka rajautuu osittain pensaisiin ja muutamaan pihlajaan. Yleisvaikutelma siisti, kadulla on puistovalaisimet ja pieni harmaa graniittireunakivi molemmilla puolilla. Katu päättyy Pasuunapuistoon.

#### **Havaitut ongelmat**

Kadulla ei ole omaa kuivatusta, katupuiden kunto.

#### **Toimenpiteet**

Tutkitaan kadun kuivatuksen parantamista. Pihlajien kunto tutkitaan.



**Kadun nimi:**  
**Katutyyppi:**  
**Maankäyttö:**

**Palikkapolku**  
kevyen liikenteen väylä  
kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Kerrostaloalueella sijaitseva lyhyt kevyen liikenteen väylä, joka jatkuu Klaneettitien yli sillalla. Katu rajautuu korkeaan rakennukseen ja tonttipuustoon. Kadulla on rumat katuvalaisimet ja reunakiven sijasta betonikouru. Leveämpää asfalttikäytävää reunustaa 2,5 metriä leveä betonikiveys.

#### **Havaitut ongelmat**

Painumia, asfalttipäällysteen kunto, valaisimia peittynyt puiden latvuksiin, esteettömyyttä ajatellen suuri pituuskaltevuus.

#### **Toimenpiteet**

Kadun painumat korjataan ja asfalttipäällyste uusitaan. Puiden latvukset hoitoleikataan valaisimien kohdalla.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 17 000 €.

**Kadun nimi:** Pikkolopolku  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Merkittävän kokoojakadun (Klaneettitie) vieressä oleva lyhyt pistokatu, jolta on porrasyhteys rakennusten takana olevalle viheralueelle. Rajautuu tukimuriin ja korkean talon seinään. Antaa vaikutelman yksityisestä liittymästä.



#### **Havaitut ongelmat**

Pituuskaltevuus on esteettömyyttä ajatellen jyrkkä. Ruusupensaat ovat huonossa kunnossa.

#### **Toimenpiteet**

Pensaat hoidetaan tai uusitaan.

---

**Kadun nimi:** Polkkakuja  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt pistokatu merkittävän kokoojakadun (Pelimannintie) varrella. Kadun päässä kääntopaikka ja pysäköinti. Katutila rajautuu korkeisiin rakennuksiin ja tonttipuustoon. Toisella puolella on jalkakäytävä. Katualueella on pensaita. Yleisvaikutelmaa laskee korkean rakennuksen varjo sekä eri paria olevat reunakivet.



#### **Havaitut ongelmat**

Jalkakäytävän asfaltissa on puhkikulmia.

#### **Toimenpiteet**

Jalkakäytävän asfaltti paikataan.

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 500 €.



**Kadun nimi:** Purpurikuja  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt pistokatu merkittävän kokoojakadun (Pelimannintie) varrella. Katu rajautuu toisella puolella rakennukseen ja toisella puolella löyhästi pysäköintialueen rakenteisiin ja istutuksiin. Rakennusten puolella on jalkakäytävä ja punainen graniittireunakivi, pysäköintialueen puolella liimattava betonireunakivi.

#### **Havaitut ongelmat**

Asfaltissa puhkikulmia ja halkeamia, kadun suuri pituuskaltevuus, katupuut.

#### **Toimenpiteet**

Asfaltin puhkikulmat paikataan. Pihlajien kunto tutkitaan ja ne uusitaan tarvittaessa.

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.



**Kadun nimi:** Purpuripolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue, liikerakennuksia

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Pitkä kevyen liikenteen väylä korkeiden kerrostalojen välissä. Katutasossa myös matalia rakennuksia, joissa liikkeitä ja taloyhtiön yhteistiloja. Kadulla on jonkin verran autoliikennettä (huolto-). Purpuripolku on osa viheralueita. Kadun länsipää on itäpäästä viihtyisämpi. Leveämpää asfalttikäytävää reunustaa 2,5 metriä leveä betonikiveys, reunakiviä ei ole. Kadulla on rumat katuvalaisimet.

#### **Havaitut ongelmat**

Kuivatus, painumia kivetyllä alueella, asfaltti on mosaiikkinen ja paikattu, katutilan jäsentely epäselvä. Purpuripolun painumat on mainittu Kannelmäki-Kaarela -alueen esteettömyyssuunnitelmassa haittaavina.

#### **Toimenpiteet**

Painumat korjataan esteettömyyssuunnitelmassa esitetyllä alueella.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 71 000 €.

**Kadun nimi:** Rumpupolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue, puisto, keskusaukio

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Kevyen liikenteen väylä, joka ylittää sillalla merkittävän kokoojakadun (Klaneettitie). Osa Rumpupolusta kuuluu Sitratorin alueeseen. Klaneettitien eteläpuolella katu on kerrostalojen ja viheralueen välissä. Leveämpää asfalttikäytävää reunustaa 1,5 metriä leveä betonikiveys. Kadulla on rumat katuvalaisimet. Yleisvaikutelma kadusta on hoitamaton ja sen ympäristö on ankea. Kadun joka osalla on merkkejä ilkeistä ja töhrimisestä. Rumpupolun radan pohjoispuolinen osa on käsitelty pienalueen 10 yhteydessä.

#### **Havaitut ongelmat**

Hoitamattoman näköinen yleisilme, asfaltti-päälysteen kunto, kadun suuri pituuskaltevuus.

#### **Toimenpiteet**

Luiskan kasvillisuus hoidetaan.



**Kadun nimi:** Solistintie  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** pienkerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt tonttikatu pientaloalueella rajautuu mataliin rakennuksiin ja tonttien aitoihin ja istutuksiin. Katualueellakin on puita ja pensaita. Kadun toisella puolella on jalkakäytävä. Ympäristö on viihtyisä ja katu hyväkuntoinen. Yksityisen ja julkisen rajaa on vaikea hahmottaa.

#### **Havaitut ongelmat**

Reunakivet eivät ole linjassaan, hoitamattomat ruusupensaat.

#### **Toimenpiteet**

Reunakivet kiinnitetään linjaansa. Ruusut leikataan.





**Kadun nimi:** Trumpettipolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Kevyen liikenteen väylä on osa paikallista viherreittiä. Katu rajautuu tonttipuustoon ja pensaisiin. Kadulla on rumat puistovalaisimet ja toisella puolella liimattava betonireunakivi.

#### **Havaitut ongelmat**

Trumpettitiestä länteen on painumia koko matkalla ja kuivatus puutteellinen.

#### **Toimenpiteet**

Kadun läntinen osuus peruskorjataan.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 57 000 €.



**Kadun nimi:** Trumpettitie  
**Katutyyppi:** kokooja/ tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt kokoojakatu, joka rajautuu rakennuksiin ja kadun sekä tonttien istutuksiin. Varsinkin kapeampi länsipää on yleisilmeeltään viehättävä, idässä korkeat rakennukset varjostavat. Jalkakäytävä on molemmilla puolilla, samoin punainen graniittireunakivi. Katupuina orapihlajat ovat aika pieniä tähän ympäristöön (korkeita rakennuksia ympärillä), mutta istutuksissa on eri lajeja, mahdollisesti joitain erikoisiakin, jotka tulee säilyttää.

#### **Havaitut ongelmat**

Painumaa kadun länsipäässä, puhkikulumia asfaltissa.

#### **Toimenpiteet**

Kadun länsipään painuma ja kadun taseus sadevesikaivon ympärillä korjataan. Asfaltin puhkikulumat paikataan.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 22 000 €.

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.



**Kadun nimi:** Tuubakuja  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt pistokatu merkittävän kokoojakadun varrella (Klaneettitie). Katu rajautuu toisella puolella korkeaan rakennukseen ja toisella puolella katuistutuksiin. Jalkakäytävä on rakennuksen puolella. Kadun molemmilla puolilla on punainen graniittireunakivi. Kadulta on yhteys viheralueelle. Yleisilme on hieman kolkko.



#### **Havaitut ongelmat**

Kuivatus (kattovedet) ja pientä painumaa. Istutukset ovat huonokuntoisen näköisiä.

#### **Toimenpiteet**

Istutukset ja niiden alusta kunnostetaan.

---

**Kadun nimi:** Tuubapolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Katu rajautuu löyhästi rakennuksiin, tonttien istutuksiin, pihoihin ja pysäköintialueisiin. Kadun päätteessä on rakennuksen ylikulkuputki, alta yhteys kokoojakadulle. Kadulla on rumat puistovalaisimet, toisella puolella liimattava betonireunakivi ja jonkin verran puita ja pensaita.




#### **Havaitut ongelmat**

Reunakivet, halkeamia asfaltissa, valaisimia peittynyt puiden latvuksiin, pensasistutukset.

#### **Toimenpiteet**

Reunakivet kiinnitetään paikoilleen linjaansa. Puiden latvukset hoitoleikataan valaisimien ympäriltä.



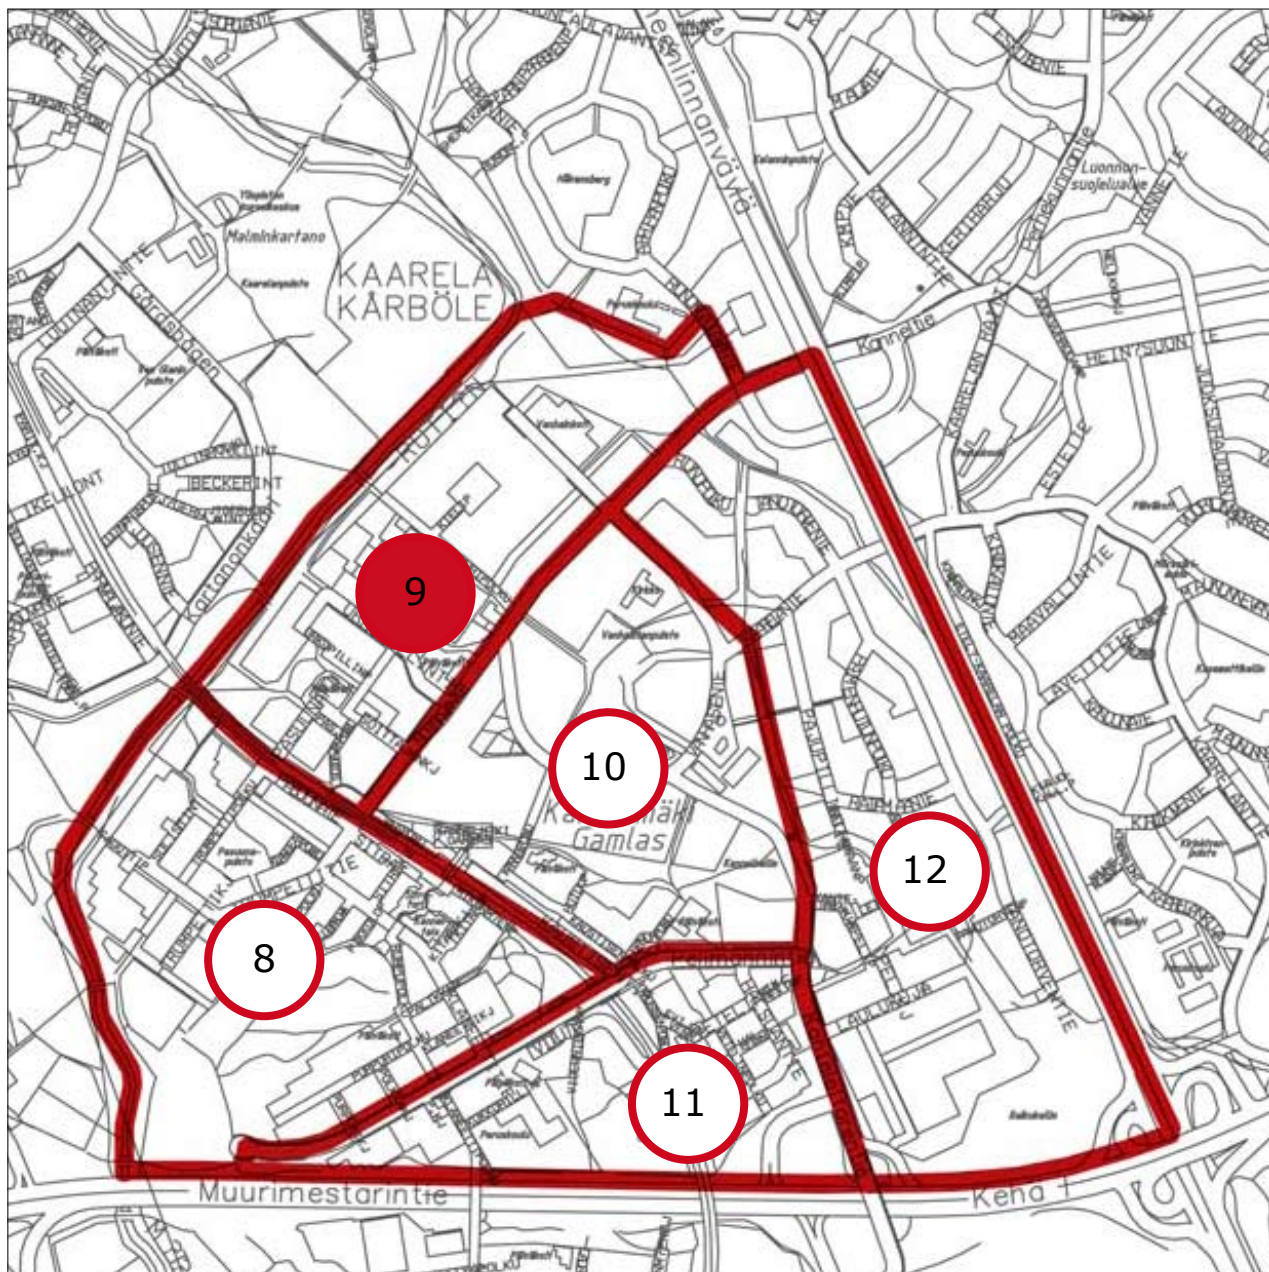

## KANNELMÄKI - PIENALUE 9

Kadut



**Kadun nimi:** Jouhipolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** pientaloalue



### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Pitkä suora raitti Vanhaistentien kokoojakadulta Mätäjoen viheralueelle pientaloalueen ja liikuntapuiston välissä. Katu rajautuu tontteihin ja niiden istutuksiin. Yleisvaikutelma melko vehreä ja pikkukaupunkimainen. Kadulla on puistovalaisimet, mutta ei reunakiviä. Kuivatus hoidettu nurmetetulla avo-ojalla tien reunassa.

### **Havaitut ongelmat**

Pitkä suora houkuttelee suuriin ajonopeuksiin esim. mopoilla. Asfaltin ja kivituhkan raja epämääräinen.

### **Toimenpiteet**

Kadulle rakennetaan hidasteita, esim. töyssyjä.

### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 22 000 € (kaksi töyssyä).



**Kadun nimi:**  
**Katutyyppi:**  
**Maankäyttö:**

**Posetiivarinkuja**  
tonttikatu  
pienkerrostaloalue,  
liikuntapuisto

### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt tonttikatu uudella asuinalueella rajautuu visuaalisesti toisella puolella rakennuksiin ja toisella puolella nuoriin istutuksiin. Jalkakäytäviä ei ole, vaan pysäköintikammat ovat suoraan yhteydessä katualueeseen. Kevyt liikenne on erotettu kadusta puiston puolelle. Yleisvaikutelma siisti ja erittäin hyväkuntoinen, joskin materiaali- ja kalustevalinnat hieman sekavia. Kadulla on rumat katuvalaisimet toisella puolella ja toisella puolella pysäköintipaikkojen vieressä puistovalaisimet. Toisella puolella katua on harmaa graniittireunakivi, toisella puolella 3-rivinen sauvakivireunus, joka muodostaa matalan kourun. Kadun toisella puolella on tammia, joiden runkosuojaus on tehty seipäillä. Toisella puolella tietä on lehmuksia, joilla on metalliset runkosuojat.



### **Havaitut ongelmat**

Kadun puoliskot ovat epäyhtenäiset, luo vähän sekavaa ilmettä.

### **Toimenpiteet**

Puiden runkosuojaus yhtenäistetään. Kun katua on tarpeen korjata, yhtenäistetään samalla materiaaleja.

### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 5 000 €.

**Kadun nimi:** Soittajantie  
**Katutyyppi:** kokoojakatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue, junarata



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Merkittävä kokoojakatu, joka alittaa ratasillan lähellä Kannelmäen asemaa. Katu on bussireitillä. Katu rajautuu istutuksiin ja korkeisiin rakennuksiin. Kadussa on molemmin puolin jalankulku, pyörätie ja leveät istutuskaistat. Tievalaisimet toisella puolella ajorataa, jalkakäytävällä rumat katuvalaisimet. Harmaa graniittireunakivi ajoradan molemmin puolin sekä toisella puolella myös punainen graniittireunakivi. Istutukset on erotettu liimattavalla betonireunakivellä jalkakäytävästä. Yleisvaikutelma on radanalituskohtaa lukuun ottamatta melko siisti.

#### **Havaitut ongelmat**

Jotkut valaisimet ovat latvusten sisällä.

#### **Toimenpiteet**

Kadun läntinen osuus on peruskorjattu vuonna 2007. Puiden latvuksia hoitoleikataan valaisimien kohdalla.

---

**Kadun nimi:** Urkupillinpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** pientaloalue



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt tonttiliittymä kevyelle liikenteelle. Katu rajautuu toisella puolella pihaan ja toisella puolella pysäköintialueen istutuksiin. Kadulla on rumat puistovalaisimet ja liimattava betonireunakivi toisella puolella. Yleisvaikutelma vehreä, mutta huonokuntoinen.

#### **Havaitut ongelmat**

Pientä painumaa, halkeamia asfaltissa, irronneita reunakiviä. Pensasistutukset ovat huonokuntoiset ja valaisimet ovat latvusten sisällä.

#### **Toimenpiteet**

Reunakivet kiinnitetään linjaansa. Puiden latvuksia hoitoleikataan valaisimien kohdalla.



**Kadun nimi:** Urkupillintie  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** pienkerrostaloalue,  
päiväkoti

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Pitkä tonttikatu, jonka varrella asuintontteja, päiväkoti ja viheralueita. Katu rajautuu toisella puolella rakennusten seiniin ja toisella puolella tonttien istutuksiin. Jalkakäytävä on molemmilla puolilla. Istutuskaidilla on leikattuja pensaita ja pikkupuuta. Kadulla on tievalaisimet, harmaat graniittireunakivet ja lisäksi harmaa sauvakiviraita reunakiven vieressä. Yleisvaikutelma on jotenkin avara ja paljas; katutilan leveys tuntuu suurelta suhteessa käyttäjämäärään.

#### **Havaitut ongelmat**

Asfaltti kulunut paikoin puhki ja hieman rikkoutunut. Istutukset päiväkodin kohdalla aiheuttavat näkemäesteen.


#### **Toimenpiteet**

Asfaltin puhkikulumat paikataan. Päiväkodin näkemäesteenä olevia istutuksia karsitaan. Sosiaalivirasto?

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.



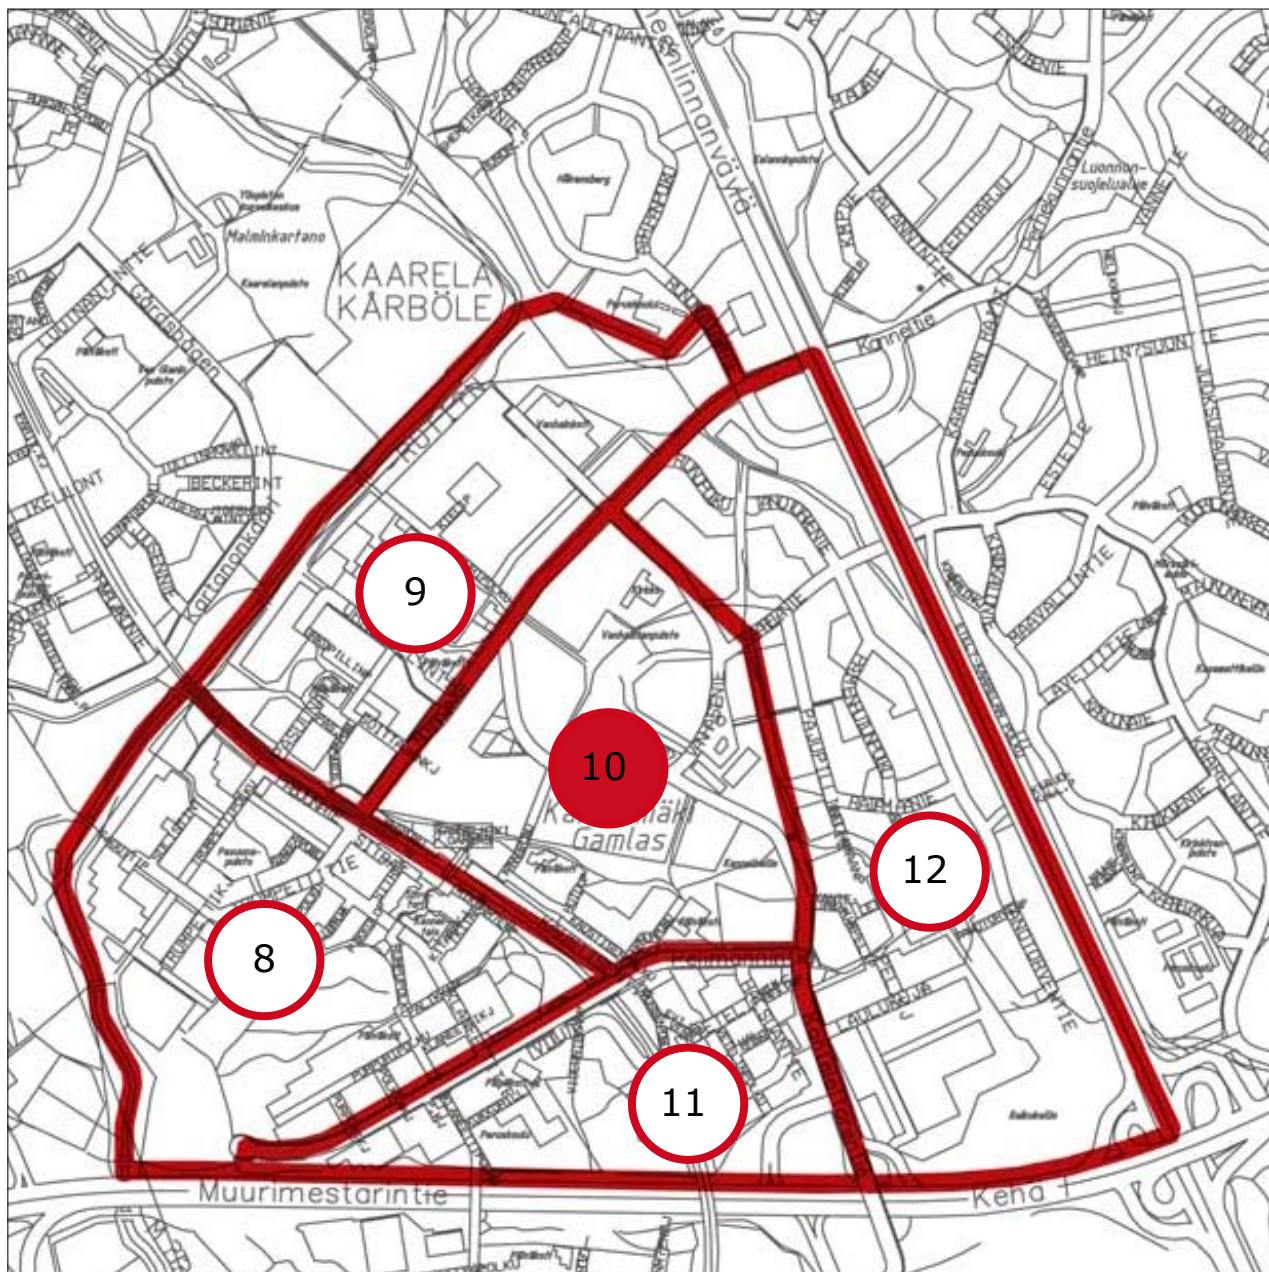

## KANNELMÄKI - PIENALUE 10

Kadut



**Kadun nimi:** Hanuripolku  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue, päiväkotij, liikunta- ja viheralueita



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Sekava ajotien ja kevyen liikenteen yhdistelmäkatu, joka ei rajaudu selkeästi mihinkään. Leveämpää asfalttikäytävää reunustaa 2.5 m leveä betonilaatoitus. Kadun toisella puolella on betonikouru.

#### **Havaitut ongelmat**

Painumaa kadun mutkassa, reunakivet, asfaltti kulunut puhki ja halkeillut, betonilaatat halkeilleet. Kadun loppupää on jyrkkä. Istutukset ovat huonokuntoisia.

#### **Toimenpiteet**

Kadun mutkan painuma korjataan. Asfalttipäällysteet uusitaan. Reunakivet kiinnitetään linjaansa. Istutukset kunnostetaan.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 24 000 €.

---

**Kadun nimi:** Huilupolku  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt asfalttipäällysteinen sekakatu korkeiden rakennusten välissä. Toisessa päässä on terveysasema ja toisessa viheralue. Kuivatus on hoidettu betonikourulla ja istutukset ovat tonteilla.

#### **Havaitut ongelmat**

Reunakivenä toimiva asfalttimakkara on osittain irronnut. Autojen ja ihmisten erottelua ei ole tehty.

#### **Toimenpiteet**

Betonikouru puhdistetaan ja asfalttimakkara korjataan.

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.



**Kadun nimi:** Kannelpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Puistomaisessa ympäristössä oleva kevyen liikenteen reitti risteää puistokäytävän. Väylän toisella puolella on liimattava betonireunakivi osan matkaa. Ulkoilureitin osana oleva katu rajautuu löyhästi istutuksiin. Yleisvaikutelma vehreä.

#### **Havaitut ongelmat**

Painumia, halkeamia asfaltissa, irronneita reunakiviä, itäpäässä näkemäesteitä. Esteettömyyttä ajatellen katu on aika jyrkkä ja penkit ympäristöineen on mainittu Kannelmäki-Kaarela alueen esteettömyyssuunnitelmassa parannusta vaativiksi.

#### **Toimenpiteet**

Kaustisenpolun risteuksen ja kadun Kanneltien päässä painumat korjataan. Reunakivilinjat korjataan ja täydennetään. Kanneltien risteuksen pensaita karsitaan.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 20 000 €.



**Kadun nimi:** Kanneltie  
**Katutyyppi:** kokoojakatu / pääkatu  
**Maankäyttö:** kerros- ja rivitaloalue, koulu, päiväkoti

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Viihtyisässä 50-luvun lähiöympäristössä oleva alueellisesti merkittävä katu. 9 m leveällä ajoradalla on punaiset graniittireunakivet molemmin puolin ja pysäköintiä toisella puolella. Keskisaarekkeissa on käytetty myös liimattavaa betonista reunakiveä. Paikallisesti merkittävä bussiliikenteen katu rajautuu tonttipuustoon ja -pysäköintiin sekä koulun aitaan ja pensasistutuksiin. Yleisvaikutelma ok.

#### **Havaitut ongelmat**

Kuivatus, painumia, puhkikulumia asfaltissa. Kadussa olevat töyssyt jätetty viimeistelemättä, tontin pysäköintialue on liian lähellä jalkakäytävää. Bussipysäkit erottuvat huonosti ja koulun pensasistutukset pursuavat jalkakäytävälle.

#### **Toimenpiteet**

Osuus välillä Soittajantie – Vanhaistentien pohjoinen liittymä peruskorjataan. Puiden latvukset hoitoleikataan pysäkkikylttien kohdalla ja koulun pensasistutukset hoitoleikataan.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 363 000 €.

**Kadun nimi:** Kaustisenpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue,  
radan varren viheralue



### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Pitkä kevyen liikenteen väylä, joka alittaa sekä Pelimannintien että junaradan. Osa paikallista viherreittiä. Katu rajautuu katupuihin, korkeisiin rakennuksiin, tonttiaiioihin ja viheralueisiin. Pohjoispäässä osa kadusta on päällystetty betonilaatoilla ja kadun keskellä on betonikouru. Pelimannintien eteläpuolisella osuudella on liimattava betonireunakivi toisella puolella. Yleisvaikutelma huonokuntoinen ja alikulkujen kohdalla ikävä. Pohjoisosalla Kaustisenpolusta on autoliikennettä.

### **Havaitut ongelmat**

Painumia, kuivatusongelmia ja pintamateriaalien epätasaisuuksia erityisesti osuudella Kannelpolku – Pelimannintie. Betonilaatat ovat rikkiäisiä. Eteläpäässä katu on myös jyrkkä kunnossapitoa ja esteettömyyttä ajatellen. Kannelmäki- Kaarela alueen esteettömyyssuunnitelmassa on mainittu mm. kadun tasaukset. Viheralueet ovat huonosti hoidettuja ja valaisimet peittyneet puiden latvuksiin.

### **Toimenpiteet**

Kannelpolun ja Pelimannintien välinen osuus peruskorjataan. Junaradan alikulun kuivatuksen riittävyys tarkistetaan ja alikulun ympäristöä siistitään.

### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 171 000 €.



**Kadun nimi:** Vanhaistentie  
**Katutyyppi:** kokoojakatu / pääkatu /  
tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerros- ja rivitaloalue,  
ostoskeskus, kirkko, puisto

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Kannelmäen keskeisellä alueella sijaitseva tärkeä katu, jolla on bussiliikennettä. Rajautuu erilaisiin alueisiin, joten selkeää yhtenäistä ilmettä ei ole. Molemmilla puolilla on punaiset graniittiset reunakivet ja jalkakäytävät. Pysäköintiä on vaihdellen molemmilla ja toisella puolella tai ei ollenkaan. Katu on yleisvaikutelmaltaan kulunut.

#### **Havaitut ongelmat**

Painumia, tonttikadun asfalttipäällysteen kunto, reunakivet ja niiden madallukset. Ostopkeskuksen alue on mainittu Kannelmäki-Kaarela alueen esteettömyyssuunnitelmassa.

#### **Toimenpiteet**

Tonttikadun osuus peruskorjataan. Jalkakäytävän painumat korjataan. Reunakivet madalletaan kirkon kohdalla.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 508 000 €.







**Kadun nimi:** Evijärvenpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt kevyen liikenteen väylä päiväkodin ja asuinalueen välissä lähellä rataa. Yhteys viheralueeseen. Kadulla on päiväkodin huoltoajoa.

#### **Havaitut ongelmat**

Liittymän kaarresäde on liian tiukka päiväkodin huoltoajoyhteyden kohdalla.

#### **Toimenpiteet**

Laajennetaan asfaltoitua aluetta huoltoajoliittymässä.

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.

---

**Kadun nimi:** Halsuanpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt tonteille johtava reitti Vetelinpolun ja Halsuantien välillä. Rajautuu rakennuksiin, mataliin tukimuureihin ja tontti-istutuksiin, lähinnä pensaisiin. Kadulla on puistovalaisimet toisella puolella. Yleisvaikutelma ankea ja huonokuntoinen.

#### **Havaitut ongelmat**

Ei erillistä kuivatusta, puun juurien aiheuttamia pullistumia Vetelinpolun päässä. Katu on esteettömyyttä ajatellen melko jyrkkä ja istutuksia on liian vähän.

#### **Tavoitteet ja toimenpiteet**

Halsuanpolulta voisi olla yhteys sekä Mikonmäenpuistoon että Kantelettarentien bussipysäkille. Peruskorjataan Vetelinpolun puoleinen osa. Tonteilla olevien puiden juuria joudutaan katkomaan korjauksen yhteydessä.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 14 000 €.



**Kadun nimi:** Halsuantie  
**Katutyyppi:** kokooja- / tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue, toimistoja

### **Kaupunkikuvallinen luonne**

L-kirjaimen muotoinen katu, jonka osat eroavat toisistaan lähinnä jalkakäytävien leveyden ja katuistutusten osalta. Kadun alkupää rajautuu korkeisiin rakennuksiin ja katuistutuksiin. Loppupäässä on matalia rakennuksia ja istutukset puuttuvat. Kadulla on punaiset graniittireunakivet. Toisella puolella on tievalaisimet ja toisella puolella puistovalaisimet. Yleisvaikutelma on varsinkin alkupäässä tilallisesti miellyttävä, ympäristö on viihtyisää.

### **Havaitut ongelmat**

Halkeamia ja puhkikulumia asfaltissa, pientä painumaa, esteettömyys, valaisimet puiden latvusten sisällä. Katu on mainittu Kannelmäki - Kaarela -alueen esteettömyyssuunnitelmassa asuintalojen sisäänkäyntien takia.

### **Toimenpiteet**

Asfaltin halkeamat ja puhkikulumat paikataan. Reunakivet madalletaan suojateiden kohdalla. Puiden latvukset hoitoleikataan valaisimien kohdalla.

### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 2 000 €.

**Kadun nimi:** Kukkopillinpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue, koulu



### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt koulun takana ja kentän vieressä oleva reitti. Kadulla on lusikkavalaisimet toisella puolella, myös muutama puistovalaisin. Katu rajautuu rakennuksiin ja istutuksiin. Kadun toisella puolella on liimattavat betonireunakivet. Yleisvaikutelma on varjainen syrjäkuja.

### **Havaitut ongelmat**


Ei erillistä kuivatusta, painumia, halkeamia asfaltissa, reunakivet, riittämätön valaistus, istutukset.

### **Toimenpiteet**

Reunakivilinjat täydennetään ja painumat korjataan. Valaistusta lisätään.

### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 26 000 €.

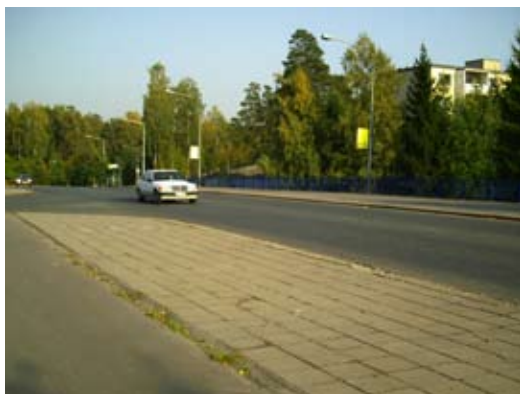

**Kadun nimi:** Pelimannintie  
**Katutyyppi:** kokoojakatu / pääkatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue, rata, viheralueita

### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Tärkeä kokoojakatu ja osan matkaa alueen pääkatu. Kadun päässä on bussin kääntöpaikka. Rajautuu kauniisti katuistutuksiin. Kadun toisella puolella on pyörätie ja molemmilla puolilla jalkakäytävä. Kadulla ei ole pysäköintiä Klaneettitiestä itään. Molemman puolen reunakivet ovat punaista graniittia, paitsi sillalla on reunaraudat. Sillalla on asfaltin lisäksi betonilaatoitusta. Varsinkin loppupää on viehättävän erilainen makedonianmäntyineen ja valkoisine rakennuksineen. Klaneettitien risteysalue on turhan avara, mutta kuitenkin siisti ja hyväkuntoinen.

### **Havaitut ongelmat**

Painuma sillan liikuntasauaman kohdalla, reunakivet, asfalttipäällysteen kunto, huonokuntoiset ja hoitamattomat istutukset. Katu on mainittu useastakin syystä Kannelmäki – Kaarela -alueen esteettömyyssuunnitelmassa mm. alikulkujensa takia.

### **Toimenpiteet**

Painuma sillan liikuntasauaman kohdalla korjataan. Vinossa olevat reunakivet oikaistaan. Kaustisenpolulle kääntyvän reitin syöpynyt asfaltti korjataan. Esteettömyyssuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet otetaan huomioon. Luiskan istutukset hoidetaan.

### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 7 000 €.

**Kadun nimi:** Vetelinpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** pienkerrostaloalue, päiväkot



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Pitkähkö Vetelinpolku on osa paikallista viherreittiä. Katu rajautuu rakennuksiin ja tonttiaitoihin ja -istutuksiin. Pintamateriaalina on betonilaatta ja toisessa reunassa on betonikouru. Kadun toisella puolella on puistovalaisimet. Yleisvaikutelma on rauhallinen, miellyttävä mutta huonokuntoinen.

#### **Havaitut ongelmat**

Kuivatus (betonikouru), puun juuret nostaneet betonilaatoitusta, joka on myös halkeillut.

#### **Toimenpiteet**

Betonikouru uusitaan. Halsuanpolun risteyksen osuus peruskorjataan ja rikkiäiset betonilaatat vaihdetaan uusiin. Betonilaatoituksen taseus pyritään korjaamaan pullistuman kohdalla poistamalla nykyistä puustoa.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 23 000 €.

---

**Kadun nimi:** Vetelintie  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt tonttikatu rajautuu toisella puolella korkeisiin rakennuksiin ja toisella puolella katuistutuksiin. Päässä kääntöpaikka. Jalankulku on molemmilla ja pyörätie toisella puolella. Molemmilla puolilla on punaiset graniittireunakivet. Toisella puolella on pysäköintiä. Yleisvaikutelma on rumista rakennuksista huolimatta viehättävän vehreä.

#### **Havaitut ongelmat**


Pientä painumaa, betonikouru vain osalla matkaa, asfalttipäällysteen kunto, suuri pituuskaltevuus, pensasistutukset. Katu on mainittu Kannelmäki-Kaarela -alueen esteettömyyssuunnitelmassa.

#### **Toimenpiteet**

Ajoradan asfaltin halkeamat ja puhkikulumat paikataan. Betonikourun toimivuus kuivatuksessa tarkistetaan.

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.

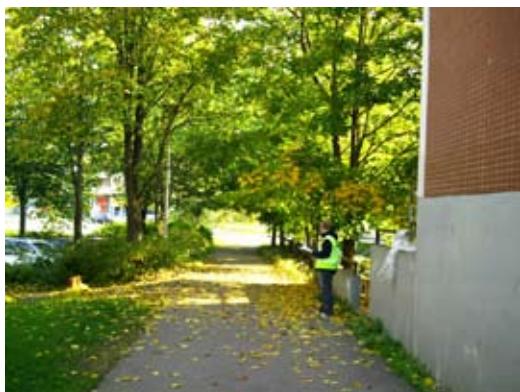

**Kadun nimi:** Vimpelinpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** toimistoalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt reitti Kantelettarentien ja Halsuantien välillä on osa pidempää viherreittiä. Rajautuu rakennuksiin ja puihin ja pensaisiin. Yleisvaikutelma tylsä, mutta istutukset kivat.

#### **Havaitut ongelmat**


Kuivatus, puhkikulumia asfaltissa, valaisimia peittynyt puiden latvuksiin.

#### **Toimenpiteet**

Asfaltin puhkikulumat paikataan. Puiden latvuksia hoitoleikataan valaisimien kohdalla.

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.

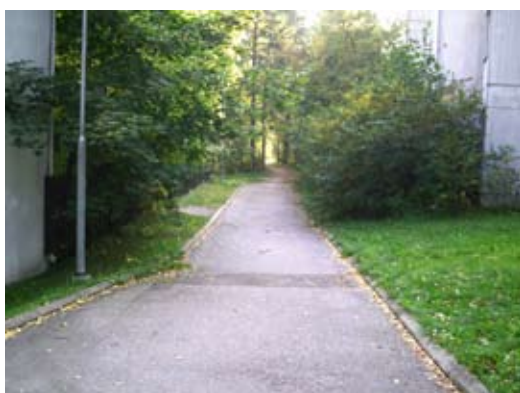

**Kadun nimi:** Viuluniekkanpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt Viulutieltä viheralueelle johtava reitti rajautuu rakennuksiin, tonttialoihin ja pensaisiin. Toisella puolella on liimattavat betonireunakivet. Yleisvaikutelma syrjäinen ja vehreä.

#### **Havaitut ongelmat**

Painumia, sadevesikaivoja on liian vähän.

#### **Toimenpiteet**

Lisätään sadevesikaivo kadun puiston puoleiseen päähän ja korjataan samalla painuma.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 7 000 €.

**Kadun nimi:** Viulupolku  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue, junarata



### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Kapea tonttikatu, jolla ei ole eroteltu kevyttä ja moottoriliikennettä, on osa pidempää viherreittiä. Rajautuu molemmin puolin kasvillisuuteen. Päässä on käänköpaikka. Kadun toisella puolella on liimattava betonireunakivi ja toisella puolella betonikouru. Yleisvaikutelma muuten siisti paitsi radan viereinen luiska on huonosti hoidettu.

### **Havaitut ongelmat**

Kuivatus (betonikouru), pientä painumaa ja puhkikulmia asfaltissa. Valaisimet ovat peittyneet puiden latvuksiin. Rata-alueen metsikkö on kamala.

### **Toimenpiteet**

Betonikouru puhdistetaan ja puiden latvuksia hoitoleikataan valaisimien kohdalla.

---

**Kadun nimi:** Viulutie  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue



### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Leveä tonttikatu, joka Pelimannintien liittymästä haarautuu kahteen suuntaan. Itäpuolella on erillinen istutuskaista, mitä länsipuolella ei ole. Itäinen haara rajautuu molemmin puolin istutuksiin, kun länsihaara jää jotenkin hahmottomaksi. Päässä on käänköpaikka. Jalkakäytävä on toisella puolella ja sitä reunustaa liimattavat betonireunakivet. Ajouradalla on molemmilla puolilla harmaat graniittireunakivet. Sen toisella puolella on pysäköintiä. Yleisvaikutelma idässä miellyttävä, länsi sulautuu Pelimannintiehen.

### **Havaitut ongelmat**

Halkeamia jalkakäytävän asfaltissa, reunakivet, esteettömyys suojatien kohdalla, katupuiden kunto

### **Toimenpiteet**


Irronneet reunakivet kiinnitetään linjaansa. Jalkakäytävän asfaltin halkeamat paikataan. Reunakivet madalletaan suojatien kohdalla.

### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.





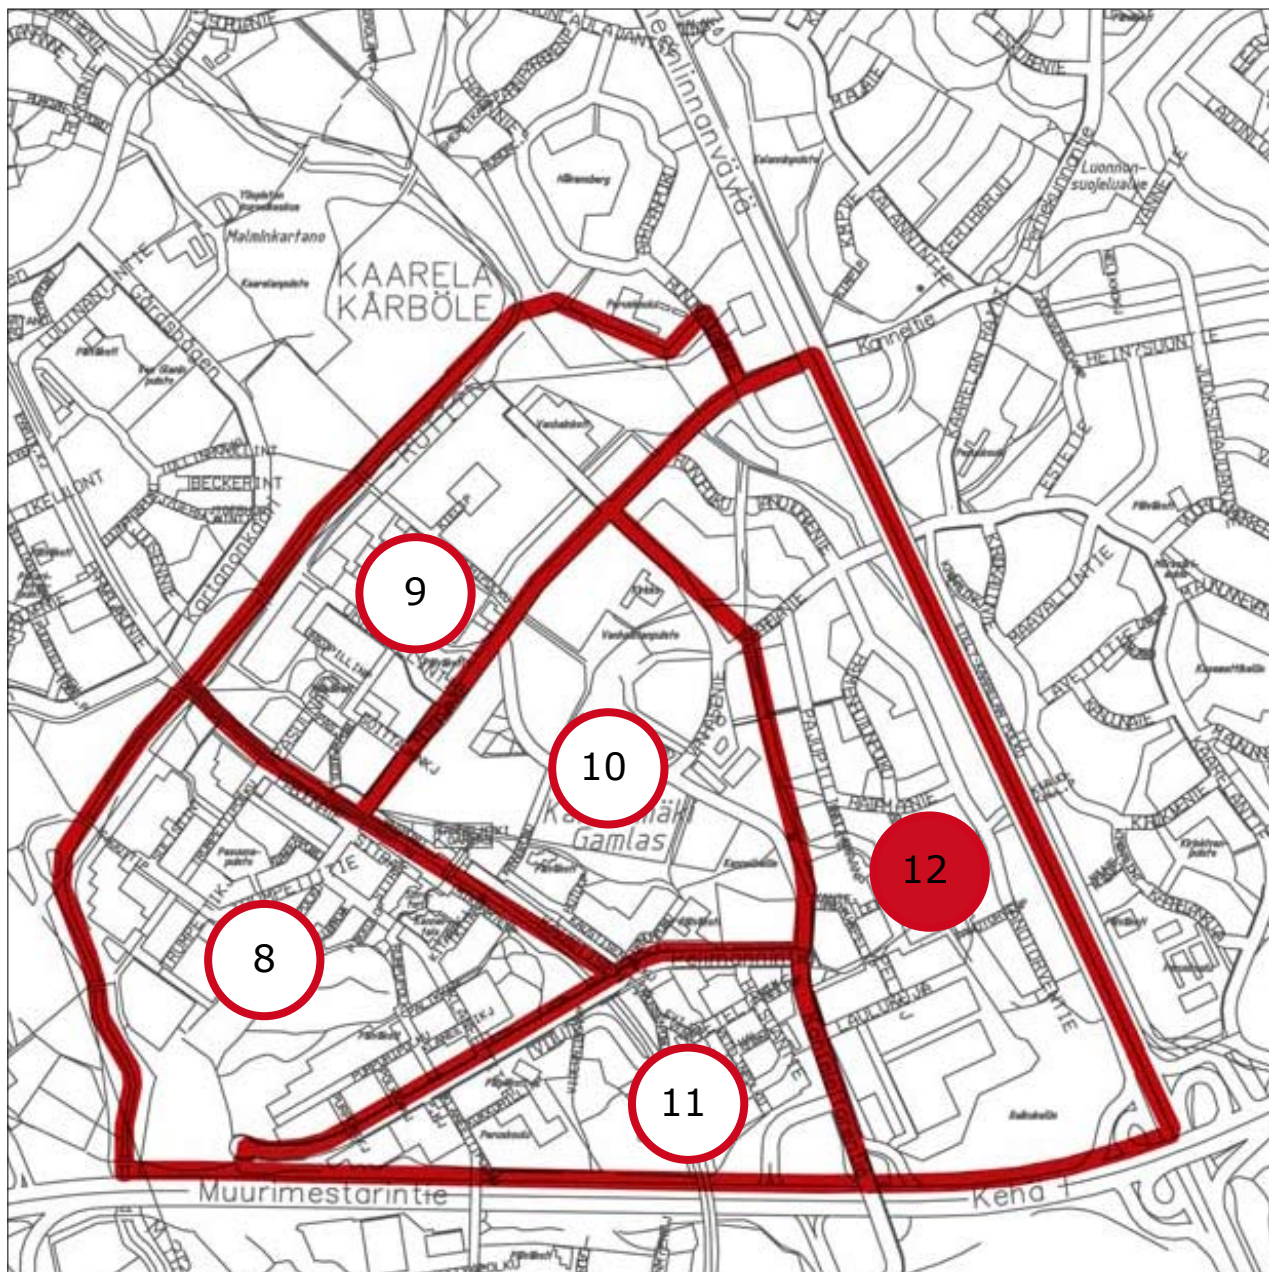

## KANNELMÄKI - PIENALUE 12

Kadut



**Kadun nimi:** Antinniitynpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** pientaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Pientaloalueella pysäköintialueen vieressä oleva kevyen liikenteen väylä, jonka tonttien kasvillisuus rajaa todella tehokkaasti, puiden oksat kallistuvat jalkakäytävän päälle. Harmaat graniittireunakivet oikealla puolella. Yleisilme vehreä, reitin päässä puistossa hauska porttiaihe valaisimista ja köynnössäleiköistä.

#### **Havaitut ongelmat**

Runsas kasvillisuus, väylän jyrkkyys

#### **Toimenpiteet**

Pensaita ja puita hoitoleikataan.



**Kadun nimi:** Kanneltie  
**Katutyyppi:** kokoojakatu / pääkatu  
**Maankäyttö:** pientaloalue,  
suojaviheralue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Maalaismainen, vehreä ympäristö rajautuu lähinnä tonttien ja viheralueiden kasvillisuuteen. Kadulla on bussiliikennettä. Kadun kunto on ok, mutta materiaalivalinnat sekavat. Harmaa graniittireunakivi, kadun keskisaarekkeessa betonikiveys, kevyen liikenteen väylän ja ajotien välissä kenttäkiveys. Katualueen kasvillisuutena on nurmikaista.

#### **Havaitut ongelmat**

Puhkikulumia asfaltissa, reunakivet, esteettömyys. Suojatiemerkit ovat kasvillisuuden peitossa.

#### **Toimenpiteet**

Reunakivet madalletaan Vanhaistentien risteyksen suojatien kohdalla ja suojatiemerkkien näkyvyys kadulle varmistetaan.





**Kadun nimi:** Kantelettarenkuja  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** pienkerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Asuintalojen pysäköintialueiden välissä oleva lyhyt tonttikatu. Ankea yleisilme, katu ei oikein rajaudu mihinkään. Istutuksina on pensaita ja pihlajia. Tonttikasvillisuus on epäyhtenäistä ja huonovointisen näköistä. Pieni tievalaisin ei sovi miljööseen. Kadulla on harmaa graniittireunakivi toisella puolella.

#### **Havaitut ongelmat**

Painuma kadun kulmauksessa, jalkakäytävä liian kapea ja vain toisella puolella, esteettömyys, pensaiden aiheuttamat näkemäesteet.

#### **Toimenpiteet**

Kadun kulmauksen painuma korjataan. Näkemäesteenä olevia pensaita leikataan mahdollisuuksien mukaan.

#### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 6 000 €.

**Kadun nimi:** Kantelettarentie liikenne-  
ympyrästä pohjoiseen  
**Katutyyppi:** alueen pääkatu  
**Maankäyttö:** liike-, ostoskeskus- ja kerrostaloalue



### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Merkittävä pääkatu kerrostaloalueella liikkeiden ja vanhan ostoskeskuksen varrella. Ei näytä pääkadulta, koska ilme on metsäinen ja tiemäinen. Rajautuu metsään / tonttikasvillisuuteen / ostoskeskuksen huoltotiloihin / ei mihinkään. Katualueella kapea nurmikaista. Molemmilla puolilla on jalkakäytävä.

Muutoin punainen graniittireunakivi, mutta lähellä ympyrää väri vaihtuu villisti. Vanhaistentien päässä suojatiekorokkeessa harmaa reunakivi.

Tievalaisimet sopivat ilmeeseen, vaikka ovatkin ankeat.

### **Havaitut ongelmat**

Kuivatus, monta asfalttikerrosta ilman jysintää, pieniä puhkikulumia asfaltissa, esteettömyys, suojatiekytlin näkyvyys.

### **Toimenpiteet**

Asfaltin puhkikulumat paikataan ja reunakivet madalletaan Kanneltien risteyksen suojatien kohdalla. Suojatiekytlin näkyvyys varmistetaan. Reunakiven näkymä on pienentynyt asfalttikerrosten lisäysten myötä, mutta kadun suuren pituuskaltevuuden vuoksi se ei vaadi kuivatusta parantavia toimenpiteitä lähivuosina.

### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.



**Kadun nimi:** Laulukuja  
**Katutyyppi:** kokoojakatu  
**Maankäyttö:** liike- ja toimistoalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Liike- ja kauppakeskusalueelle merkittävä, joskin lyhyt kokoojakatu. Paljon raskasta liikennettä sekä henkilöliikennettä Fazer Amican, kauppakeskuksen ja huoltoaseman takia. Kauppakeskuksen iso pysäköintialue koko kadun oikealla puolella. Molemmilla puolilla on harmaat graniittireunakivet.

Katutila on laaja ja ankea. Rajautuu vasemmalta puolelta paikoitellen istutuksiin, oikealla ei mihinkään.

Kadussa on keskikoroke, jonka alkupäässä on yksi puu.

#### **Havaitut ongelmat**

Vaurioita asfalttipäällysteessä, jalkakäytävä vain kadun pohjoispuolella, liian monta liittymää pysäköintialueelta, istutukset.

#### **Toimenpiteet**

Ajorata asfaltoidaan uudelleen.

Kauppakeskuksen tontilla on vireillä rakennushanke, joka muuttaa kadun eteläpuolen järjestelyjä.

Uuden jalkakäytävän rakentaminen on silloin ajankohtaista.

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 20 000 €.

**Kadun nimi:** Leikarinpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** pienkerrostaloalue



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Talojen välissä oleva kevyen liikenteen väylä, joka on yhteys pysäköintipaikalta puistoon. Talot istutuksineen rajaavat katutilaa. Pensaita ja nurmikkoja ympärillä epäsymmetrisesti. Vaikutelma on epämääräinen, rämettynyt. Reunakivet ovat harmaata graniittia oikealla puolella ja alussa. Kadulla on yksi puistovalaisin.

#### **Havaitut ongelmat**

Pientä painumaa, syöpymiä kivituhkapinnoitteessa, esteettömyys (reunakivi).

#### **Toimenpiteet**

Puiston kivituhkakäytävän pinnoite uusitaan. Koholla olevan reunakiven tasaus korjataan.

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.

**Kadun nimi:** Paimenhuilunpolku  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue



#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Toispuoleinen vaikutelma. Rajautuu pihakasvillisuuteen / muuriin / aitoihin / ei mihinkään. Rakennukset ovat melko lähellä katua kuitenkin. Toisella puolella on punaiset graniittireunakivet ja jalkakäytävä. Pysäköintiä on molemmilla puolilla. Katualueella ei ole kasvillisuutta. Tievalaisimet ovat pienet.

#### **Havaitut ongelmat**

Kadun päästä puuttuu suojatie.

#### **Toimenpiteet**

Lisätään suojatie kadun päähän.



**Kadun nimi:** Pajupillintie  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Nukkavieru yleisvaikutelma. Rajautuu talojen päätyihin ja tonttikasvillisuuteen / aitoihin / puistoon. Katualueella ei kasvillisuutta. Kadulla on punaista ja harmaata graniittireunakiveä, väri vaihtuu töyssyn kohdalla. Molemmilla puolilla on pysäköintiä ja jalkakäytävät. Tievalaisimet eivät sovi miljööseen.

#### **Havaitut ongelmat**

Asfaltti paikattua ja kulunutta, esteettömyys suojatien kohdalla, näkemäesteitä (pensasaidat), liikennemerkkin näkyvyys.

#### **Toimenpiteet**

Töyssyn kohdan pensasaitoja pitäisi leikata näkyvyyden parantamiseksi. Pensaat sijaitsevat tonteilla. Reunakivet madalletaan suojateiden kohdalla. Kadun päässä olevan nopeusvaroituserkin näkyvyys varmistetaan.



**Kadun nimi:** Pelikuja  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** liike- ja toimistoalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Lyhyt tonttikatu toimistoalueella. Kujan oikea puoli rajautuu puuriviin, vasen puoli pysäköintipaikkaan. Kasvillisuus näyttää oikealla puolella hyvältä (lehmuskujanne), vasemmalla tonteilla huonokuntoiselta ja aukkoiselta. Kadulla on harmaa graniittinen reunakivi molemmin puolin.

Jalkakäytävä hallitsee katualuetta olemalla katutilaan ja kadun merkittävyyteen nähden liian leveä. Jalkakäytävän punainen betonikiveysraita pomppaa turhaan silmille. Pieni tievalaisin ei sovi näin pienimittakaavaiseen katuun, ja tontilla on puistovalaisimet.

#### **Havaitut ongelmat**

Alkupäästä puuttuu suojatie.

#### **Toimenpiteet**

Lisätään suojatiemerkinnot Laulukujan risteykseen.



**Kadun nimi:** Pelipolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Asuinrakennusten ja pysäköintialueiden välissä oleva lyhyt kevyen liikenteen väylä, jolla on huoltoajoa. Katu ei oikein rajaudu mihinkään, paitsi kahteen asuinrakennukseen. Kasvillisuus kuuluu tonteille. Toisella puolella on harmaat graniittireunakivet. Kenttäkiveystä on käytetty reunaelementtinä. Pieni tievalaisin ei sovi miljööseen.

#### **Havaitut ongelmat**

Kuivatus, pientä painumaa, esteettömyys.

#### **Toimenpiteet**

Koholla olevaa reunakiveä madalletaan, jotta kuivatus tehostuu.



**Kadun nimi:** Raitamaanpolku  
**Katutyyppi:** kevyen liikenteen väylä  
**Maankäyttö:** kerrostaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Kerrostaloalueella oleva kevyen liikenteen väylä rajautuu tonttien pensasistutuksiin, jotka ovat yhtenäisenä massana. Kadulla on toisella puolella harmaa graniittireunakivi. Huonokuntoinen yleisvaikutelma, jota rumat katuvalaisimet eivät paranna.

#### **Havaitut ongelmat**

Kadun kuivatus aiheuttaa syöpymiä puistossa, asfalttipäällysteen kunto, suuri pituuskaltevuus.


#### **Toimenpiteet**

Uudelleenpäällystys.

Tutkitaan mahdollisuus rakentaa väylän eteläpään sadevesikaivo, josta pintavedet johdetaan imeytyskaivoon Antinniityn puistoon.

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 2 000 €.

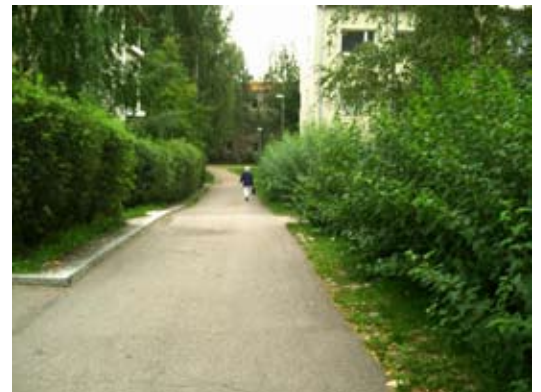



**Kadun nimi:** Raitamaantie  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** pientaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Pientaloalueella sijaitseva läpiajettava tonttikatu rajautuu tonttien aitoihin / kasvillisuuteen, metsään tai ei mihinkään. Kadun molemmilla puolilla on jalankulku- ja pyörätie sekä pysäköintiä. Yleisvaikutelma on epäsiisti. Katualueella ei ole kasvillisuutta, tievalaisimet luovat persoonattomuutta. Kadun eri puolilla on eriväriset graniittireunakivet.

#### **Havaitut ongelmat**

Halkeamia asfaltissa, suojatie puuttuu, rönsyilevä kasvillisuus.

#### **Toimenpiteet**

Ajoradan asfaltin pitkittäissuuntaiset halkeamat paikataan. Lisätään Raitamaantien ylittävä suojatie Paimenhuilunpolun risteykseen ja madalletaan reunakivet sen kohdalla.

#### **Kustannukset**

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.



**Kadun nimi:** Runopolku  
**Katutyyppi:** tonttikatu  
**Maankäyttö:** pientaloalue

#### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Katu on viehättävässä ympäristössä, mutta kevyen liikenteen väylän puuttuminen vähän häiritsee. Katutila rajautuu paikoitellen tonttien istutuksiin. Kaupungin osuudella on vain nurmikkoja. Molemmilla puolilla on harmaat graniittireunakivet. Pienet tievalaisimet eivät sovi miljööseen.

#### **Havaitut ongelmat**

Suojatie puuttuu ja pensaat aiheuttavat näkemäesteen pohjoispäässä, kadulla ei ole kevyen liikenteen väylää.

#### **Toimenpiteet**

Puuttuva suojatie lisätään. Risteyksen pensaita pitäisi leikata, jotta näkyvyys Kanneltieltä idän suunnasta tuleviin paranee. Kadulle mahtuisi jalkakäytävä.

**Kadun nimi:** Tanotorventie  
**Katutyyppi:** kolmiosainen katu, etelä-/pohjoispäät  
tonttikatuja, keskiosa kokoojakatu  
**Maankäyttö:** pientaloalue



### **Kaupunkikuvallinen luonne**

Katu rajautuu koko matkaltaan lähinnä tonttien kasvillisuuteen tai aitoihin. Molemmilla puolilla on graniittiset reunakivet, joiden väri muuttuu kadun varrella kaksi kertaa. Pohjoisosalla ei ole jalkakäytäviä, keskiosalla jalkakäytävät molemmilla puolilla ja eteläosalla jalkakäytävä toisella puolella osan matkaa. Pysäköintiä on molemmin puolin. Valaistuksena on käytetty tievalaisimia, joiden tyyppi vaihtuu eteläosalla. Runopolun ja Kaarelantien välinen osuus näyttää viehättävältä, mutta muuten katu näyttää rähjäiseltä.

### **Havaitut ongelmat**

Kuivatus, asfalttipäällysteen kunto, reunakivet, esteettömyys, näkemäesteitä risteyksissä (kasvillisuus)


### **Toimenpiteet**

Rakennetaan jalkakäytävä kadun vasemmalle puolelle eteläpään kääntöpaikalta Tanotorvenpolulle. Uusitaan päällyste välillä Raitamaantie-Kaarelantie ja samalla asetetaan reunakivet linjaansa. Toteutetaan puuttuvat reunakiven madallukset suojateiden kohdalla. Näkemäesteenä olevaa tonttikasvillisuutta pitäisi karsia.

### **Kustannukset**

Investointirahoitustarve 18 000 €.  
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 46 000 €.



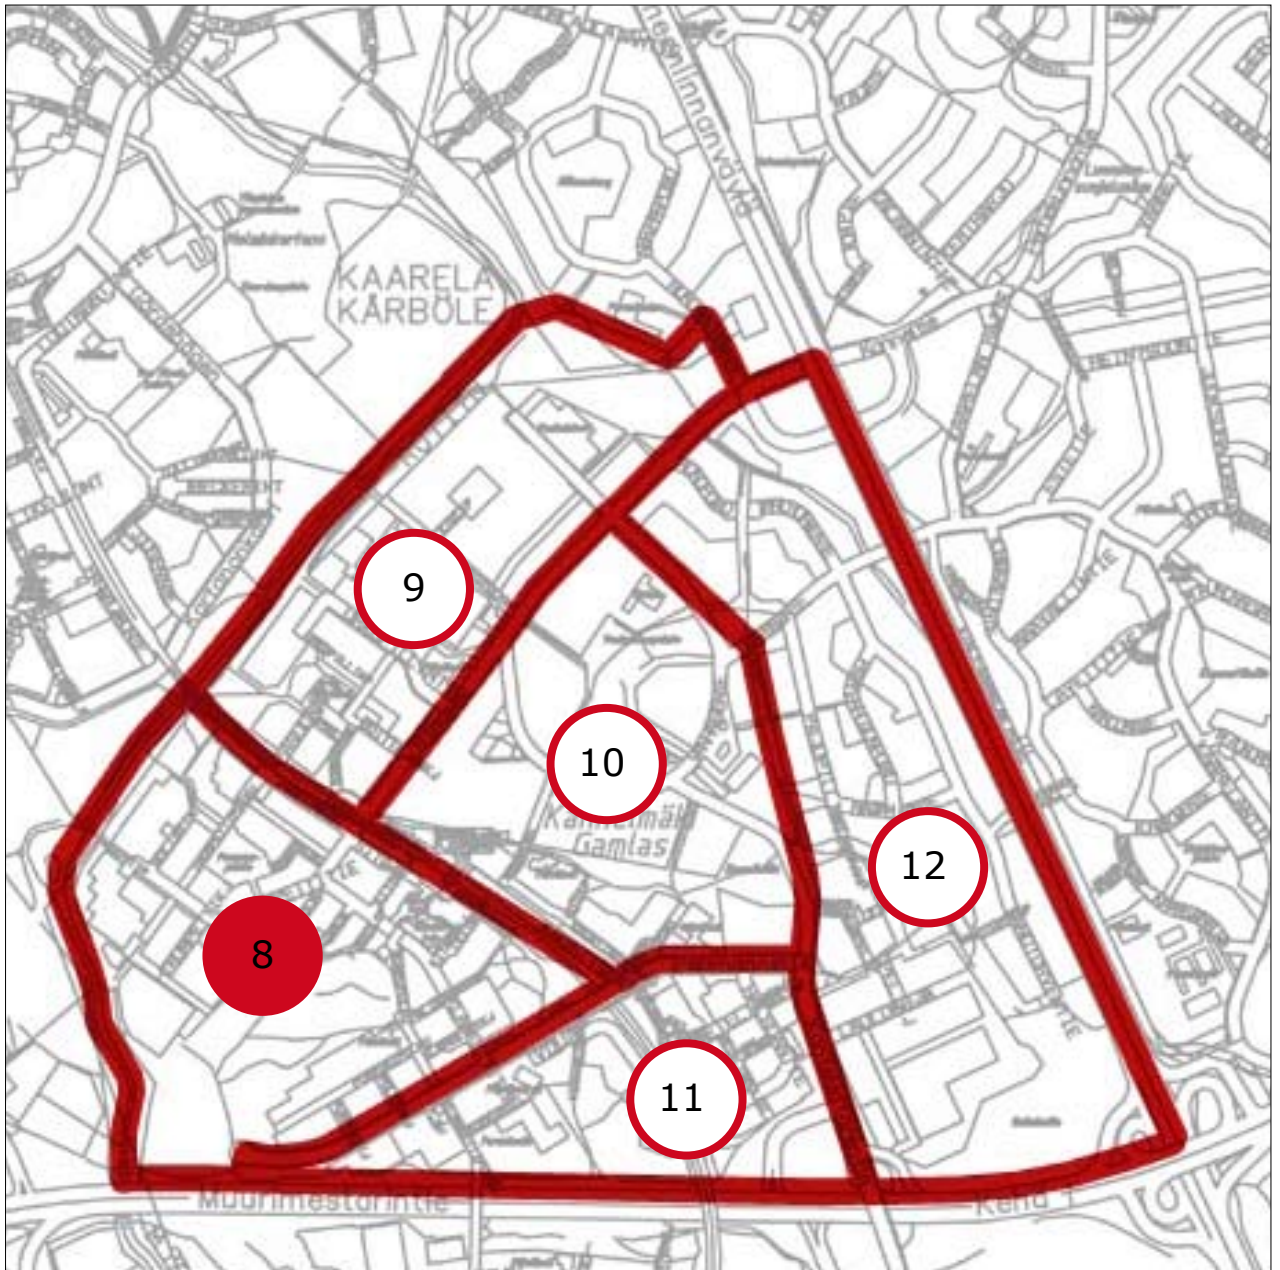

## KANNELMÄKI - PIENALUE 8

Viheralueet





puistorek.nro

26070

nimi:

**Mikon-  
mäki I**

pinta-ala:

18435 m<sup>2</sup>

hoitoluokka:

A2, A3, C1

## 8-1 Mikonmäki I

### *Viheralueen merkitys*

Metsäpuisto, jonka kallioleikkaukset ja puuston siluetti näkyvät Pelimannintielle eli puistolla on kaupunkikuvallista merkitystä. Havaittu käyttö on läpikulkua ja nuorison ja vanhempien käyttäjien oleskelua, kenttä vaikuttaa käyttämättömältä. Kalliolta on huikeat näkymät Pelimannintielle ja kauemmaksiin Kannelmäkeen.

### *Nykytilan kuvaus*

Avara kallioinen mäntyvaltainen metsäpuisto, jossa linnoitteita. Rinteessä paljon nuorta vaahteraa. Yksi maantievalaisimilla valaistu reitti. Reitit asfaltti- tai kivituhkapäällysteisiä, linnoitteiden päällä lautasiltoja. Erään juoksuhaudan laidalla kasvaa maksaruohoja. Kenttä, jolla ei ole välineitä. Puisto on kokonaisuudessaan hoitoluokkiensa mukainen.

### *Havaitut ongelmat*

Jonkin verran kuolleita puita. Linnoitteet vesakon, pensaiden ja rikkaruohojen peitossa. Kallion päällä oleva turva-aita on hajotettu. Kallioissa ja kallioleikkauksissa on hieman graffiteja.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Tavoitteena on metsäinen, mutta avara, viihtyisä ja turvallinen puisto. Harvennuksella kehitetään vaahteroista leveitä yksilöitä ja korostetaan myös maisemallisesti merkittäviä vanhoja mäntyjä.

Turva-aita korjataan. Linnoitteet otetaan esiin kasvillisuuden seasta ja lautasiltoihin lisätään kaiteet. Maksaruohoja suositaan. Kentälle sijoitetaan jotain käyttöä, esim. rantalentis.



puistorek.nro 26045  
nimi: **Mätäjoen  
varsi**  
pinta-ala: 7972 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2



## 8-2 Mätäjoen varsi

### *Viheralueen merkitys*

Kannelmäen ja Malminkartanon rajalle Mätäjoen rantaan sijoittuva puisto, joka on lähellä rataa, asutusta ja leikkipuisto Trumpettia. Tärkeä osa Mätäjoen ympäristön viheralueita ja ulkoilureittiä. Havaittu käyttö ulkoilu, koiranulkoilutus, auringonotto ja piknik.

### *Nykytilan kuvaus*

Mätäjokea myötäilevä ranta on periaatteessa puistomaisena hoidettua ja siinä on vaihdellen avoimia ja suljettuja osuuksia. Puusto vaikuttaa suurimmaksi osaksi luontaiselta, raitojen ja tervaleppien osuus on suuri. Muutamia istutettuja tammia on puuston seassa. Pohjoisosassa on kauniisti istutettu valoisa alue, jossa monilajiset puu- ja pensasryhmät rajaavat sisäänsä piknik-alueina toimivia nurmikoita.

### *Havaitut ongelmat*

Istutetut tammet ovat huonokuntoisen näköisiä. Puistossa on rumat valaisimet eikä yhtään penkkiä. Puisto ei joka kohdassa vastaa hoitoluokkaansa.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä ja avara puisto, josta on näkymiä Mätäjoen yli ja avoimet ja suljetut osuudet vaihtelevat. Rantapuustoa ryhmitellään siten, että avoimet näkymät osuvat maisemallisesti kauniisiin kohtiin. Pohjoisosassa istutusryhmiä harvennetaan hieman. Aluskasvillisuutta hoidetaan A2- ja A3-luokissa.

Lisätään penkkejä.





puistorek.nro 26046  
nimi: **Pasuuna-  
puisto**  
pinta-ala: 7790 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: C1

## 8-3 Pasuunapuisto

### *Viheralueen merkitys*

Asuinkorttelin sisällä oleva puisto, jossa on leikkipaikka. Merkitystä myös paikallisena viheryhteytenä.

### *Nykytilan kuvaus*

Vuonna 2007 valmistunut kohde. Avara puisto, jossa on paljon leikkivälineitä ja pulkkamäki. Pienessä säilytetyssä metsikössä on ympäristötaideteoksia.

### *Havaitut ongelmat*

-

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähipuisto.



puistorek.nro 26090  
nimi: Rumpupolunpuisto  
pinta-ala: 73417 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2, B2, C1



## 8-4 Rumpupolunpuisto

### *Viheralueen merkitys*

Asuinkortteleiden välissä oleva laaja viheralue, joka ulottuu Klaneettitieltä leikkipuisto Trumpettiin ja Kehä ykköselle asti. Puisto on tärkeä henkireikä asukkaille tiiviisti rakennetun asuinalueen keskellä. Käyttö läpikulku ja koiranulkoilutus, asukkaille myös "aurinkopuisto".

### *Nykytilan kuvaus*

Laaja kallioalueella ja sen rinteillä sijaitseva metsäalue. Pääosin mänty- tai lehtipuuvaltaisia metsiköitä. Osa puustosta aikanaan alueelle istutettua. Puistossa on linnoitteita. Pieni Rumpupolkuun rajautuva kenttä, jonka ympärillä on puistomaisia istutuksia. Muutama valaistu reitti, penkkejä ei ole.



### *Havaitut ongelmat*

Kenttä on vailla käyttöä ja sille on sijoitettu hiekkasäiliö. Kentän ja Rumpupolun ympäristön istutukset ovat huonossa kunnossa ja monilajisesta istutuksesta on hengissä lähinnä kurturuusut ja nekin ovat aukkoiset ja rikkaruohoiset. Kenttäalueen lounaiskulmassa on tukkipengerrys, joka on polkulinjalla. Paikkaa tuntematon käyttäjä voi siinä loukkaantua. Puisto ei myöskään sovellu esteellisille, koska kaikki reitit ovat jyrkkiä tai päätyvät portaisiin. Linnoitteet ovat ruohovartisen kasvillisuuden peitossa. Kuolleita puita on jonkun verran. Kivituhan ja asfaltin raja on oudossa paikassa keskellä mäkeä. Asukkaat ovat valittaneet riittämättömästä valaistuksesta.



### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Tavoitteena kallioalueen tuntevassa maiseman ylläpitäminen. Muualla maiseman vaihtelevuus, puuston elinvoimaisuus sekä samalla alueella liikkujien turvallisuus ja viihtyvyys. Tavoitteet saavutetaan puustoa ajoittain harventamalla, yksittäisiä huonokuntoisia puita poistamalla ja pienpuustoa hoitamalla.

Puiston länsipäähän rakennetaan esteettömyyssuunnitelmassa mainittu polkuyhteys. A2-alue kunnostetaan ja sille sijoitetaan roska-astia. Linnoitteet otetaan esiin kasvillisuuden alta. Valaistusta lisätään. Tukkipengerrys tasataan polun kohdalta esim. maa-aineksella.



puistorek.nro 26089  
nimi: **Trumpetti-  
puisto**  
pinta-ala: 39590 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2, A3, L1, C1

## 8-5 Trumpetti-puisto

### *Viheralueen merkitys*

Asuinkortteleiden ja Mätäjoen rannan välissä oleva paljon käytetty leikkipuisto.

### *Nykytilan kuvaus*

Leikkipuistossa on aidattu, leikkivälinein ja katsomorakentein varustettu leikkialue, aitaamaton eläinhahmoista ja tyylitellystä kasvillisuudesta koostuva seikkailuleikkipaikka, jalkapallokenttä sekä nuorison alue, jossa on rantalentopallo- ja koripallokentät, skeittialue ja köysirata. Perusparannus puistoon on valmistunut 2005 ja sen yhteydessä on uusittu suurin osa puiston istutuksista.

### *Havaitut ongelmat*

-

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Korkeatasoinen, turvallinen ja esteettisesti miellyttävä leikkipuisto.



puistorek.nro 26111  
nimi: **Trumpetin vieressä**  
pinta-ala: 18720 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A3, B2, C1

Kuuluu 2009 hoitoluokituskartalla Rumpupolunpuistoon (kohde 8-4).



## 8-6 Rumpupolunpuisto (ent. Trumpetin vieressä)

### *Viheralueen merkitys*

Kehä I:n lähellä ja viherreittien risteyskohdassa oleva maisemapelto. Käyttö läpikulkua, koiranulkoilutusta, auringonottoa.

### *Nykytilan kuvaus*

Mätäjoenvarren avoimiin alueisiin rajautuva pelto, jolta ei ole näkymiä voimakkaan pensoittumisen vuoksi. Voimalinja hallitsee näkymiä. Toisella puolella rajautuu Rumpupolunpuiston metsään. Varustetaso: maantievalaisimet ja yksi penkki. Hoitoluokan mukainen.


### *Havaitut ongelmat*

Näkymät puuttuvat. Pellon ja metsän raja on liian suoraviivainen.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Avoin maisemapelto, joka liittyy kauniisti metsään ja jolta on laajoja näkymiä.

Alueella avataan näkymiä Mätäjoelle ja sen toisella puolella avautuville viheralueille. Samoin Rumpupolunpuiston metsänreunasta tehdään monipuolisempi, mutkittelyvampi ja kerroksellisempi suosimalla pensaita ja pienpuita.

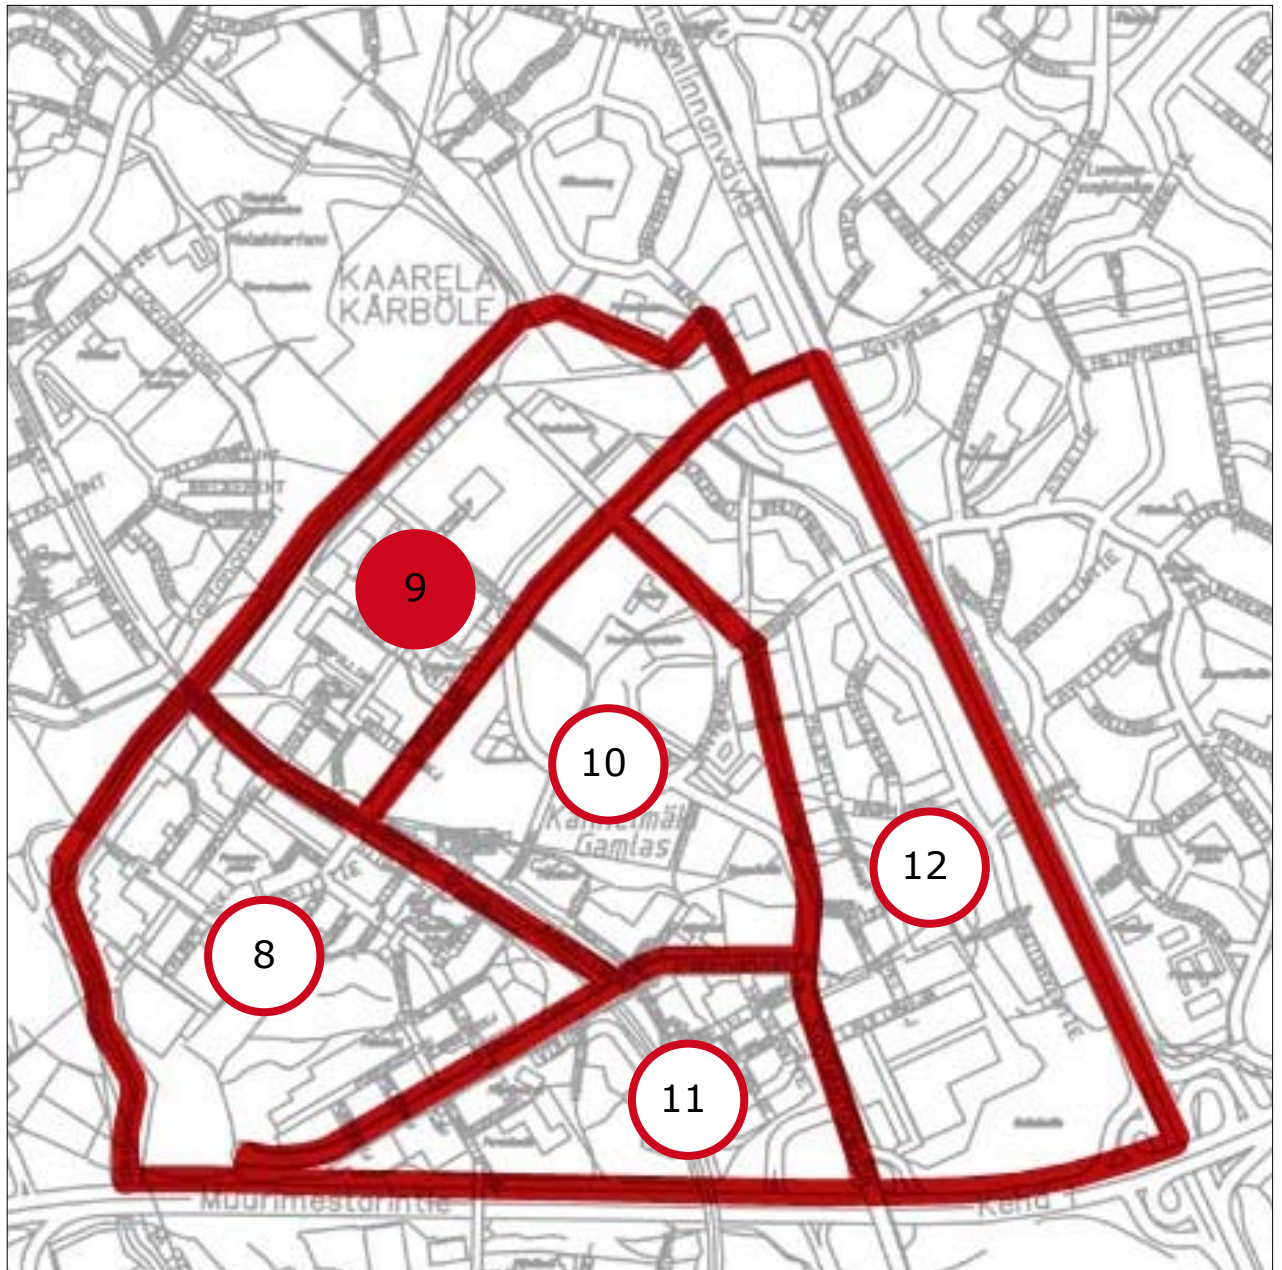

## KANNELMÄKI - PIENALUE 9

Viheralueet





puistorek.nro 26035  
nimi: **Jussin puisto**  
pinta-ala: 3796 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A3

## 9-1 Jussin puisto

### *Viheralueen merkitys*

Tontteja erottava välikaista on myös kahden tonttikadun välissä. Jouhipolun päässä on pelastustie, jossa myös kyltti yksityisalue. Asukkaat käyttävät läpikulkuun.

### *Nykytilan kuvaus*

Viehättävä pieni puistikko, jossa on koivuja ja terijoensalavia allaan luonnonnurmi. Asukkaat ovat tallanneet puiden välissä kiemurtelevan polun. Pelastustieosuus on asvaltoitu ja valaistu.

### *Havaitut ongelmat*

-

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Talvivihreä havukasvillisuus voisi antaa hieman väriä.



puistorek.nro 26027  
nimi: Kielipolun kortteli-  
puisto  
pinta-ala: 4260 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2, L2



## 9-2 Kielipolun korttelipuisto

### *Viheralueen merkitys*

Asuinalueen sisällä Kannelkylän kerhotilan vieressä oleva korttelipuisto on tarkoitettu lähikortteleiden lapsille leikkimiseen ja pelaamiseen.

### *Nykytilan kuvaus*

Suorakaiteen muotoinen kenttä, jossa on keskellä pelikenttiä ja puiston reunoilla leikkivälineitä puiden katveessa. Puistossa on vähän eteläeurooppalaista tunnelmaa. Tammet sekä sembra- ja makedonianmännynyt on istutettu ruudukkoon ja osa niistä ja pensaista kasvaa laatikoissa. Kivituhkakenttää kiertää yhtenäinen pensasmassa. Puistossa on puistovalaisimet. Penkit ja roska-astiat ovat kaikki puiston eteläpäässä.

### *Havaitut ongelmat*

Tammista osa on välttävässä kunnossa ja laatikoissa kasvavat pensaikat ovat huonokuntoisia. Eteläpään sisäänkäynnissä on lammikoitumista.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä ja toimiva korttelipuisto.

Kuivatus tarkistetaan ja huonokuntoinen kasvillisuus poistetaan ja korvataan uusilla yksilöillä.





puistorek.nro 26737  
nimi: **Mätäjoki-  
laakso**  
pinta-ala: 30181 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2, A3, H1

Kuuluu 2009 hoitoluokituskartalla Malminkartanon Kaarelanpuistoon (kohde 7-2).

## 9-3 Mätäjokilaakso

### *Viheralueen merkitys*

Mätäjoen ja asuinalueen välissä oleva pitkä ja kapea ulkoilupuisto Kannelmäen ja Malminkartanon rajalla. Käytetään ainakin läpikulkuun, koirien ulkoilutukseen, hölkkään ja pyöräilyyn.

### *Nykytilan kuvaus*

Asutuksen puoleinen osa on siisti ja puistomainen ja sitä on pohjoisessa muotoiltu kumpuilevaksi ja istutettu terijoensalavilla. Kumpujen välissä on kuivatuskuoppia rumpuineen. Mätäjoen ranta on läpitunkematonta paju- ja leppämetsikköä lähes koko matkaltaan. Puistossa on katuvalaisimet, penkkejä ja roska-astioita. Voimalinja hallitsee näkymiä.

### *Havaitut ongelmat*

Näkymät jokeen ja sen yli puuttuvat. Eteläisen sillan kohdalle on muodostunut kumpu eli ympärillä on tapahtunut painumista. Reitillä on kuoppia ja lammikoitumista. Penkkejä ja roska-astioita on töhritty, toinen penkki pohjoisesta on kallistunut voimakkaasti.


### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä, avara ja turvallinen joenrantapuisto ja viherreitti.

Avataan näkymiä Mätäjoelle ja Malminkartanon pelloille ottaen linnuston tarpeet huomioon. Reitti kunnostetaan. Aluskasvillisuus hoidetaan vähintään A3-luokassa. Töhrityt kalusteet maalataan.



puistorek.nro 26037  
nimi: **Posetiiva-  
rinpuisto**  
pinta-ala: 1505 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A3

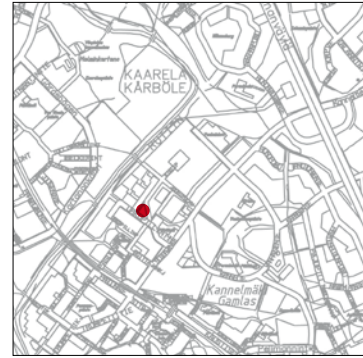

## 9-4 Posetiivarinpuisto

### *Viheralueen merkitys*

Liikuntapuiston vieressä oleva puisto, jossa on istuskelupaikka. Maisemallista merkitystä puiston vanhojen puiden takia.

### *Nykytilan kuvaus*

Vuonna 2007 valmistunut kohde. Vanhasta metsiköstä on säilytetty erilaisia havupuita, lehtikuusia ja muita erityisen vehreitä kuusia. Puistossa on 3 penkkiä, 2 roska-astiaa ja valaistu ulkoilutie.


### *Havaitut ongelmat*

-

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä, turvallinen lähipuisto.



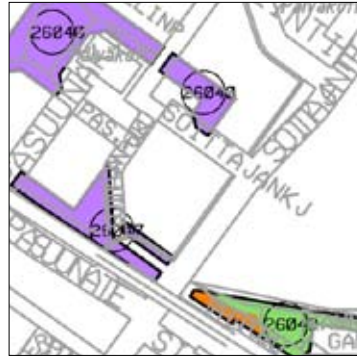

puistorek.nro 26047  
 nimi: **Soittajan-  
 polun  
 puistokaista**  
 pinta-ala: 3832 m<sup>2</sup>  
 hoitoluokka: A2

## 9-5 Soittajanpolku puistokaista

### *Viheralueen merkitys*

Toiminnallisesti keskeisellä paikalla junaradan, sen alla olevan pysäköintialueen ja asutuksen välissä sekä bussin päätepysäkin vieressä. Kaupunkikuvallista merkitystä. Käyttö läpikulku.

### *Nykytilan kuvaus*

Junaradan suuntainen viherreitti sekä pienehkö puistokolmio, jossa nurmikon lisäksi sekapuu- ja pensasryhmiä. Kohteessa ilmastointiputkia ja sähkökaappeja. Radan varressa katuvalaisimet, Soittajanpolulla puistovalaisimet. Lähellä bussipysäkkiä penkki ja roska-astia.

### *Havaitut hoidolliset ongelmat*

Jalavat ovat välttävässä kunnossa ja pensasryhmät kaipaavat hoitoa. Kivituhkareitillä on hieman kuoppia. Tekniset laitteet hallitsevat liikaa näkymiä.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Kohteen parannukset on suunniteltu Kannelmäen asemanseutu yleissuunnitelmassa vuodelta 2006.



puistorek.nro 26040  
nimi: **Soittajan-  
puisto**  
pinta-ala: 17115 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2



## 9-6 Soittajanpuisto

### *Viheralueen merkitys*

Radan ja asutuksen välissä oleva suojaviheralue.  
Käyttö läpikulku.

### *Nykytilan kuvaus*

Puisto on laaja nurmikko, jota rajaa reunoilla puut. Puistoa kiertävillä kevyen liikenteen reiteillä on puistovalaisimet, eteläpuolella ratasillan vieressä on penkki ja roska-astia.


### *Havaitut ongelmat*

-

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Siisti ja avoin puisto, joka sopisi auringonottoon ja oleskeluun.

Puiston pohjoisosaan suunnitellaan istuskelupaikka, joka on riittävän etäällä asunnoista.

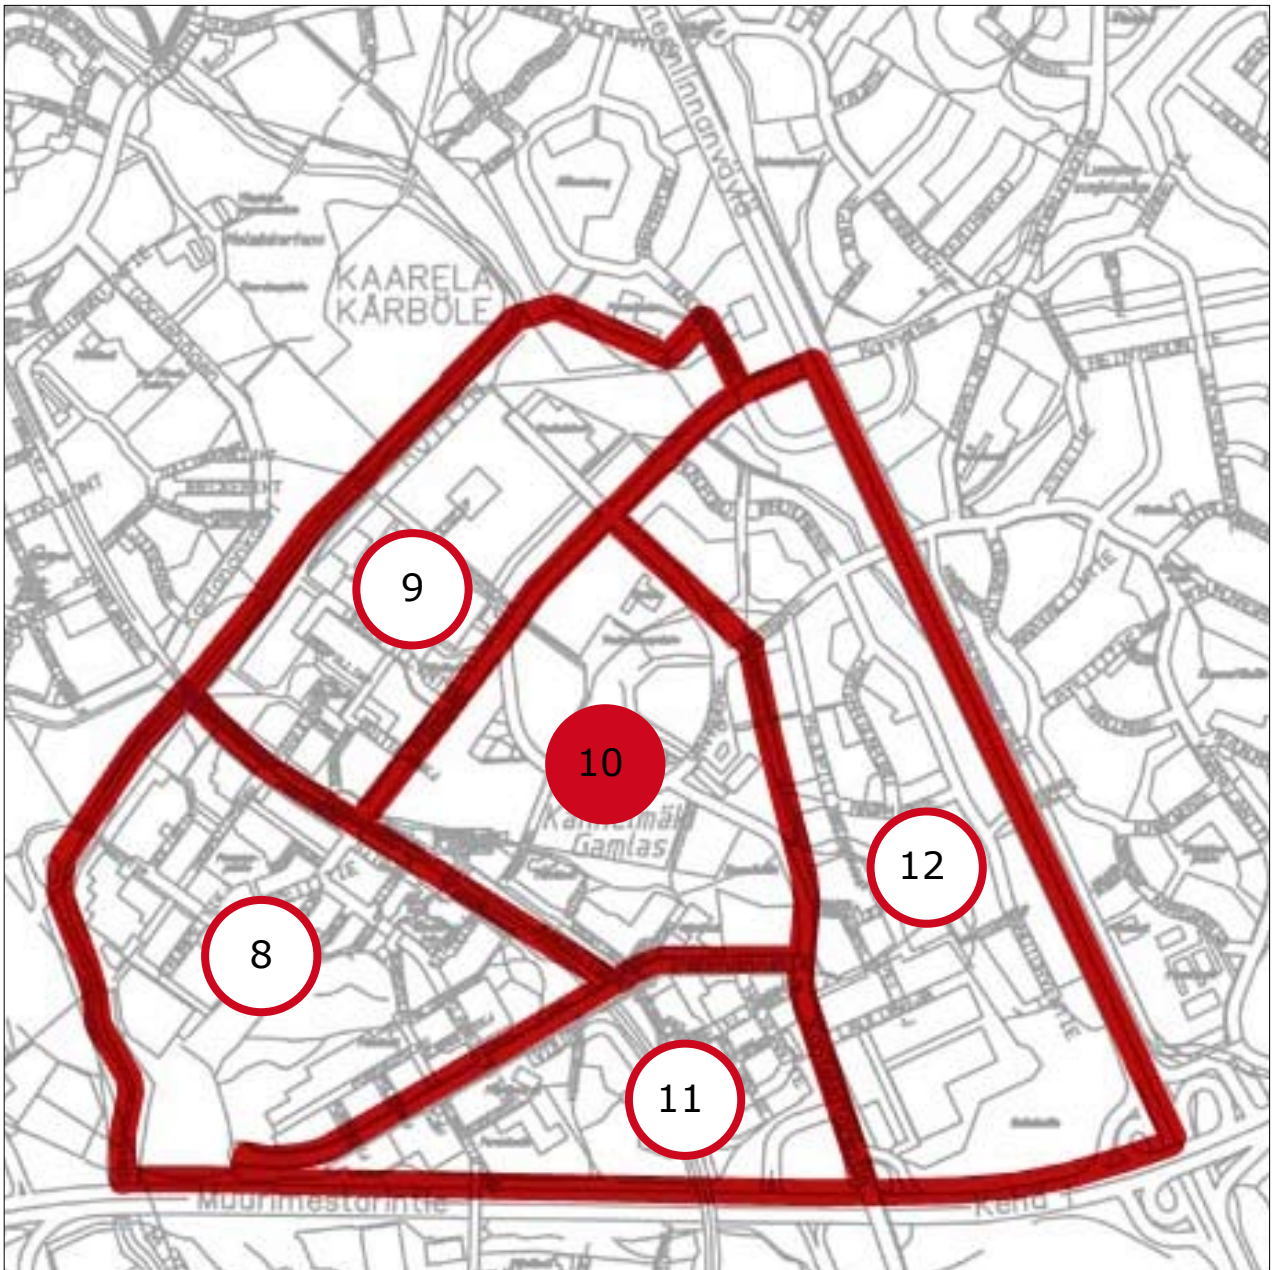

## KANNELMÄKI - PIENALUE 10

Viheralueet





puistorek.nro 26066  
nimi: **Kannelkallio**  
pinta-ala: 12806 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: C1

## 10-1 Kannelkallio

### *Viheralueen merkitys*

Paikallisen viherreitit osana oleva asutuksen keskellä ja Kantelettarentien varrella sijaitseva ulkoilupuisto. Käytetään lähinnä läpikulkuun ja nuorison yölliseen oleskeluun.

### *Nykytilan kuvaus*

Kallioalue ja sitä ympäröivä vaihteleva sekametsä. Järeän puuston alle ja kallioalueen painanteisiin kehittynyt nuorta lehtipuustoa, jonka seassa runsaasti vaahteraa. Paikoin tiheä vesakko. Keskellä puistoa on pieni kallioinen aukea, jossa "käräjäkiviä". Puistossa on linnoitteita. Puistossa on maantievalaisimet ja roska-astioita.

### *Havaitut ongelmat*

Valaisinpylväät, roska-astiat ja reitin varrella olevat kivet ja puunrungot on kaikki töhritty. Puistossa on muutamia kuolleita puita. Aukiolla on paljon pullonkorkkeja ja "käräjäkivet" ovat tosi teräviä. Kantelettarentien päässä reitin varsi näyttää pusikkaiselta ja kivituhka on kulunut kaltevilla tiellä.


### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Tavoitteena on turvallinen ja metsäinen ulkoilupuisto, jossa säilytetään avara kalliomaisema sekä puuston elinvoimaisuus ja kerroksellisuus.

Nuoria vaahteroita suositaan metsänhoidossa. Kantelettarentien päässä puistoreitin varrella harvennetaan vesakkoa. Kulunut tienpätkä korjataan. Töhrityt kalusteet maalataan.



puistorek.nro 26072  
nimi: **Kannel-  
puisto**  
pinta-ala: 21964 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2, C1

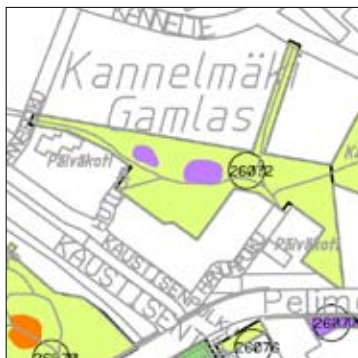

## 10-2 Kannelpuisto

### *Viheralueen merkitys*

Paikallisen viherreitoin osana asutuksen keskellä oleva metsäpuisto, jonka vieressä on kaksi päiväkotia. Käyttö läpikulku (reitti asemalle), koirien ulkoilutus, nuorison yöllinen oleskelu. Puisto on asukkaiden henkireikä tiiviin asuinalueen keskellä.

### *Nykytilan kuvaus*

Avara metsäinen puisto on tilallisesti hieno pienine aukeine osineen, jotka ovat joskus olleet kenttiä. Isommalla kentällä on pölkyistä rakennettuja terassointeja ja joku kiviröykkiö. Kasvillisuus on rehevää ja monilajista sekametsää. Puistossa on maantievalaisimet, roska-astioita ja penkkejä. Puistossa on yksi linnoite sekä geologinen kohde: rapakivisiirtolohkare.


### *Havaitut ongelmat*

Valaisinpylväät, roska-astiat, penkit ja raitin varrella olevat kivet, siirtolohkareet ja puunrungot on kaikki töhritty. Kentät kasvavat umpeen, joten niillä ei ilmeisesti ole käyttöä. Niiden lähellä on paljon pullonkorkkeja. Kiviröykkiö näyttää vaaralliselta leikkipaikalta. Puusto on vanhahkoa ja paikoin huonokuntoista. Asukkaat ovat valittaneet riittämättömästä valaistuksesta.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja metsäinen puisto, jossa säilytetään puuston elinvoimaisuus.

Vaaralliset puut poistetaan, paikoin koivikkoa väljennetään ja pienpuustoa hoidetaan. Kentille keksitään jotakin käyttöä. Töhrityt kalusteet maalataan. Kiviröykkiö stabiloidaan. Valaistusta lisätään.

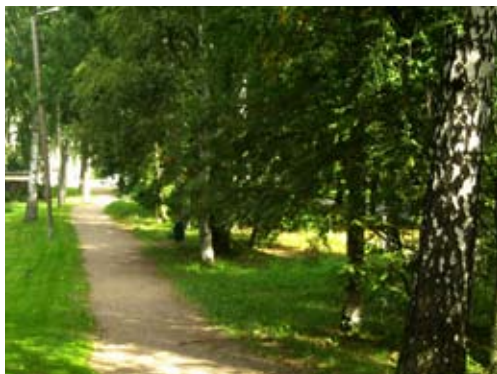





puistorek.nro 26050  
nimi: **Leikkipuisto  
Kannelmäki  
Vanhaisten-  
puisto**  
pinta-ala: 32007 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2, C1, K1, L1

## 10-3 Leikkipuisto Kannelmäki Vanhaistenpuisto

### *Viheralueen merkitys*

Vanhaistenpuiston sijainti on kaupunkirakenteessa keskeinen. Leikkipuisto näyttää suosituilta kaiken ikäisten keskuudessa, myös koirapuistoa käytetään. Läpikulkua ja pyöräilyä on paljon, koska puisto on osa paikallista viherreittiä.

### *Nykytilan kuvaus*

Puisto on siisti ja hyvin hoidettu, mutta sekava. Leikkipuiston lisäksi kohteessa on metsäisiä alueita ja puistomaisia viherkäytäviä. Luonnonmukaista metsäaluetta on lähinnä puiston reunoilla. Koirapuisto on hyvin pieni. Kasvillisuudessa on sekä metsä- että puistolajeja, se on vaihtelevaa ja monipuolista. Puistossa on puistovalaisimet ja kentällä valonheittimet. Välineet ovat kirjava valikoima uutta ja vanhaa.

### *Havaitut ongelmat*

Reitit risteilevät leikkipuistossa pahimmillaan korkean pensaikon keskellä, pyöräilijöiden ajaessa kovaa voi tulla vaaratilanteita. Hauskan näköiset istutuslaatikot ovat rapistuneet huonoon kuntoon. Luonnonmukaisten alueiden rajausta hoidettuun puistoon on paikoin epäselvä. Metsärinteen pohjaskasvillisuus on kulunut. Leikkipuistoon istutetut puut ovat aika pieniä, kenties voivat huonosti? Tasamaalla metsät näyttävät harvoilta ja huonokuntoisilta. Kivituhkareiteilla on paikoin kulumauria. Koirapuisto on todella kulunut ja siellä on lammikoita. Alueen esteettömyyssuunnitelmassa 2005 on esitetty toivomus mm. käsinojallisista penkeistä ja kivetyistä penkkien ja roska-astioiden alustoista.


### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Puisto peruskorjataan. Tavoitteena on viihtyisä, turvallinen, esteetön ja toimiva leikkipuisto. Metsäisten osien tavoitteena on vanhan puuston elinvoimaisuus ja liikkujien turvallisuus ja viihtyvyys. Hemlokkit otetaan esiin metsäkasvillisuuden seasta.

Leikkipuiston reitit mietitään uusiksi siten, että läpikulkureitti ja pienten lasten leikkipaikka erotetaan selvemmin toisistaan. Poistetaan vaarallisia puita ja hoidetaan pienpuustoa. Koirapuisto kunnostetaan. Kauniit vanhat puukalusteet kunnostetaan.



puistorek.nro 26049  
nimi: **Pieni Kannelpuisto**  
pinta-ala: 5288 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A1, A2

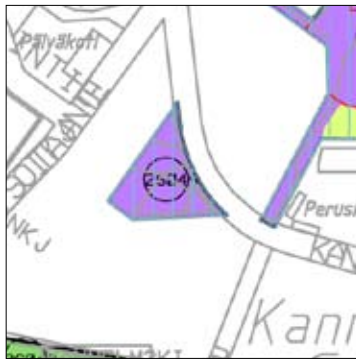

## 10-4 Pieni Kannelpuisto

### *Viheralueen merkitys*

Tärkeän kokoojakadun, Kanneltien, varrella oleva edustuspuisto. Rajautuu molemmin puolin pysäköintialueisiin. Havaittu käyttö läpikulkua.

### *Nykytilan kuvaus*

Siistissä hyvin hoidetussa puistossa on Kanneltien vieressä kaunis pieni oleskelupaikka, jossa on liuskekiveyksen keskellä pieni allas ja ruusuja ja norjanangervoja. Puiston kasvillisuus on monilajista, hyväkuntoista ja aikakaudelleen tyyppillistä. Puistossa on puistovalaisimet, penkkejä ja roska-astioita.


### *Havaitut ongelmat*

-

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä edustuspuisto.



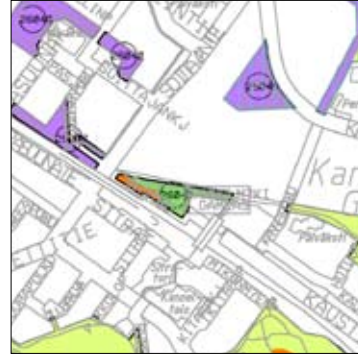

puistorek.nro 26048  
nimi: **Tahtipuisto**  
pinta-ala: 4015 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A3, C3

## 10-5 Tahtipuisto

### *Viheralueen merkitys*

Kannelmäen aseman ja radan välittömässä läheisyydessä sijaitseva suojaviheralue, jota käytetään läpikulkuun ja oleskeluun.

### *Nykytilan kuvaus*

Kapea, melko avoin puistoalue, joka on suojametsähoitoluokassa. Pohja niitetty/nurmikkoa.


Luontaisten koivujen lisäksi kohteessa on istutettua puustoa, kuten poppeleita, sembramäntyjä, vuorimäntyriivi, muutama pensas. Itäreunalla nuorta haapaa ja vesakkoa. Puistossa on vanhan tulipesäkkeen kivijalka, joka on osa linnoitusta. Puistossa on puistovalaisimet, penkkejä, roska-astioita ja kaide Soittajantien jyrkässä nousussa.

### *Havaitut ongelmat*


Rinnereitin kivituhkassa on syviä syöpymiä ja reitillä on outoja porraskiviä, jotka saattavat kampaata varomattoman kulkijan. Kivijalan raunio on huonokuntoinen ja vaarallinen törröttävine terästappeineen, samoin ympärillä oleva niitty, jossa on kasvillisuuden seassa piilossa kuoppia. Pullonkorkkeja ja tupakantumpeja on runsaasti.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Kohteen parannukset on suunniteltu Kannelmäen asemanseutu yleissuunnitelmassa vuodelta 2006. Kohde nostetaan kokonaisuudessaan hoitoluokkaan A3.

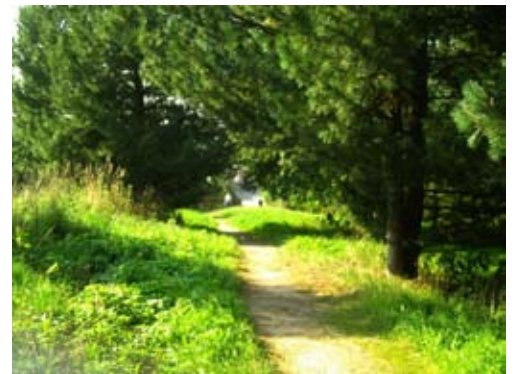




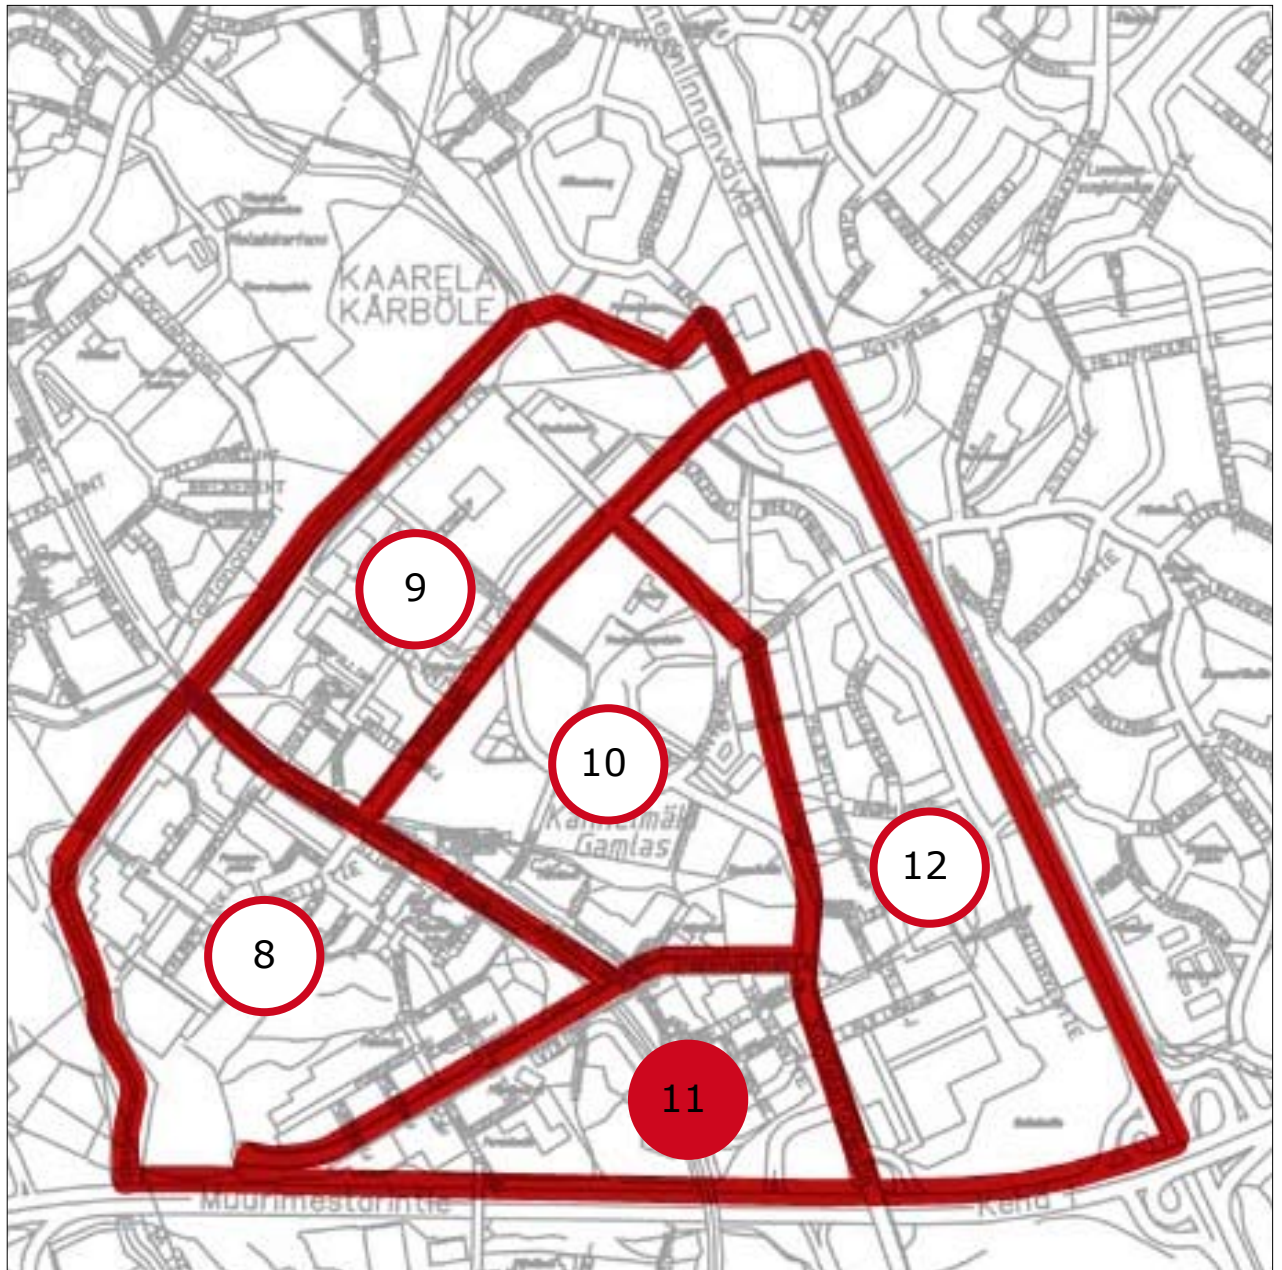

## KANNELMÄKI - PIENALUE 11

Viheralueet



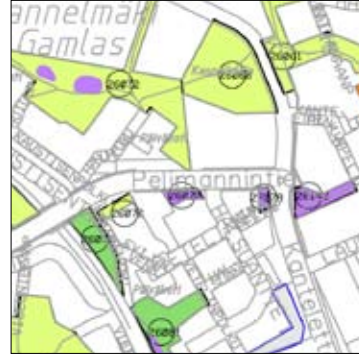

puistorek.nro 26077  
nimi: **Halsuantien  
kulmaus**  
pinta-ala: 985 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2

## 11-1 Halsuantien kulmaus

### *Viheralueen merkitys*

Kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla, Pelimannintiellä bussireitin varrella asutuksen suojana oleva katuviheralue, jonka merkitys on lähinnä esteettinen.

### *Nykytilan kuvaus*


Hoitoluokan mukaisesti hoidettu nurmialue, jolla kasvaa hyvinvoivan näköisiä koivuja ja kuusia. Luo metsäistä tunnelmaa.

### *Havaitut ongelmat*


-

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä viheralue kadun ja tontin välissä. Puustoa uusittaessa lajistoa muutetaan vähitellen puistomaisempaan suuntaan.

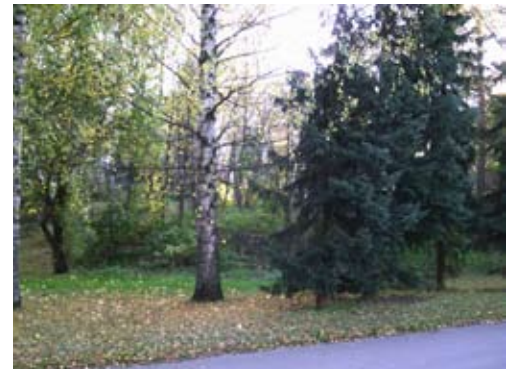

puistorek.nro 26078  
nimi: Kantelettarentien  
kulmaus  
pinta-ala: 508 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2

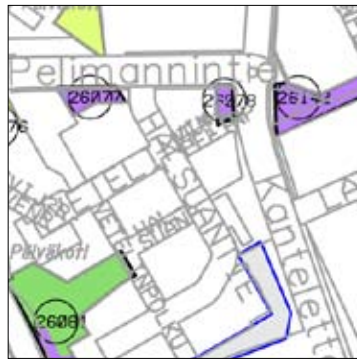

## 11-2 Kantelettarentien kulmaus

### *Viheralueen merkitys*

Kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla isossa risteyksessä bussireitin varrella, asutuksen ja baarien keskellä oleva katuviheralue, jolla on lähinnä esteettistä merkitystä.

### *Nykytilan kuvaus*

Hoitoluokan mukainen istutusalue, jossa on jalavia, pensaita ja nurmikkoa.

### *Havaitut ongelmat*

Puut ovat kohtalaisia, pensaat osittain huonokuntoisia. Ravintolamainoksen, maalatun roska-astian, ilmastointiputken ja tienviitan muodostama installaatio pilaa muutoin harmonisen kokonaisuuden luomalla sotkuisen kadunkulman.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Tavoitteena on kaupunkikuvaan vehreyttä luova kadunkulmapuisto.

Ravintolamainos sijoitetaan muualle kuin puistoon tai katualueelle. Istutukset kunnostetaan ja niitä lisätään.





puistorek.nro

26076

nimi:

**Kaustisen-  
polku puis-  
tokaista**

pinta-ala:

846 m<sup>2</sup>

hoitoluokka:

C1

## 11-3 Kaustisenpolku puistokaista

### *Viheralueen merkitys*

Lähellä Kannelmäen asemaa ja Pelimannintien alikulkua, kohtuullisen merkittävän läpikulkureitin varrella oleva pienialainen viheralue.

### *Nykytilan kuvaus*

Luonnontilainen avoin kallio.

### *Havaitut ongelmat*

—

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Luonnontilainen kallio. Hoidetaan nykyisellään.



puistorek.nro  
nimi:

26075

## Kaustisen- polun kort- telipuisto

pinta-ala:

3428 m<sup>2</sup>

hoitoluokka:

C3



### 11-4 Kaustisenpolun korttelipuisto

#### *Viheralueen merkitys*

Läpikulkuna merkittävä suojaviheralue sijaitsee radan ja asutuksen välissä lähellä Kannelmäen asemaa.

#### *Nykytilan kuvaus*

Hyväkuntoista ja kehityskelpoista metsää, jossa kuitenkin alikasvos ja pensaikko ovat ylitiheät. Tien varrella kasvaa lehtikuusia, joiden takana on avoin kallioalue. Varusteina 1 puistovalaisin ja 1 roska-astia.

#### *Havaitut ongelmat*

Kohteeseen on läjitetty hieman jätemaita lähelle ylikulkusiltaa puiston pohjoispäässä. Samassa paikassa on vanhan asfalttitiien jäänteitä. Jätekasat näkyvät junalla ohi matkustaessa. Alikulun ympäristö puiston eteläosassa on epämääräinen, kasvillisuus on lähinnä rikkaruohoja, jotka rehottavat rumasti. Läheisellä alueella kasvaa kuitenkin maksaruohoja.

#### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Siisti, metsäinen ja turvallinen suojaviheralue. Maisemallisuutta parannetaan.

Jätekasat siivotaan ja vanhan tien jäännökset poistetaan. Puustoa harvennetaan kevyesti, pienpuustoa hoidetaan ja vesakkoa poistetaan. Alikulun alueen kasvillisuutta kehitetään johonkin suuntaan, esim. kehitetään maksaruohoja kasvava keto.



puistorek.nro

26057

nimi:

**Kehä I /  
Vetelin-  
polku suoja-  
viheralue**

pinta-ala:

10755 m<sup>2</sup>

hoitoluokka:

A2, C3

## 11-5 Kehä I / Vetelinpolku suojaviheralue

### *Viheralueen merkitys*

Suurin osa puistosta on Kehä 1:n suojaviheraluetta. Puistoon on hiljattain valmistunut tärkeä seudullinen pyöräreitti. Kantelettarentien ja Kehä 1:n rampin välinen alue kuuluu tähän samaan kohteeseen. Puistoa käytetään leikinomaiseen pelaamiseen, leikkimiseen, läpikulkuun, koirien ulkoilutukseen ja pyöräreitin osana.

### *Nykytilan kuvaus*

Suojaviheralue, jossa on puistomainen osa. Hoitoluokan mukainen nurmikko, muuten A2 osa on aika vaatimaton. Vetelinpolun päässä on pieni pelikenttä. Alueen "metsäisimmissä" osissa puusto on pääosin monijaksoista sekametsää, joka ollut jonkin aikaa hoitamatta. Varusteina puistovalaisimet, roska-astia, ei penkkejä paitsi pelikentällä. Puisto rajautuu paikoin meluesteisiin.

### *Havaitut ongelmat*

Nuhrainen yleisvaikutelma, kasvillisuus on vähän sekavaa, metsäpuustoa ja istutuksia on sekaisin ja meluaita on pahasti töhritty. Uuden kevyen liikenteen väylän luiskat ovat keskeneräisen näköiset. Pelikentän varusteet ovat vanhoja, mutta ehjiä. Raitilla on huonokuntoinen asfaltti.


### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Tavoitteena on hoidetun näköinen suojaviheralue, maiseman ja siisteyden parantaminen, turvallisuus sekä puuston elinvoimaisuus ja suojavaikutuksen ylläpitäminen. Poistetaan huonokuntoiset puut, harvennetaan tiheiköt ja hoidetaan pienpuustoa.

Uuden kevyen liikenteen väylän luiskat hoidetaan. Vanhan raitin asfaltti uusitaan ja töhryt maalataan peittoon.



puistorek.nro 26081  
nimi: **Mikonmäki  
II**  
pinta-ala: 6657 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2, C3

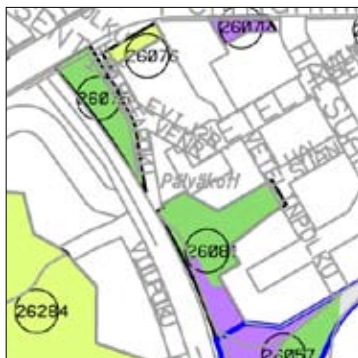

## 11-6 Mikonmäki II

### *Viheralueen merkitys*

Radan ja asutuksen välissä oleva suojaviheralue ja puisto. Puistolla on kaupunkikuvallisesti ja viherreitinä jonkin verran merkitystä. Käyttö on lähinnä läpikulkua.

### *Nykytilan kuvaus*

Kalliomännikön keskelle tehty pieni, persoonallinen, viihtyisä läpikulkupuisto radan varressa. Luonnonmukainen osa kalliota ja sen kupeessa pieni soistunut painanne. Vanhoja, puisia, kohtalaisessa kunnossa olevia rakenteita, mm. asvalttiin upotettu puinen lava, jonka merkitys jää epäselväksi. Kauniin kallion eteen on sommiteltu pensas- ja perennaistutuksia, muutoin luontainen mäntymetsä. 1 roska-astia. Hoitoluokan mukainen.

### *Havaitut ongelmat*

Paikoin erittäin huonokuntoinen asvaltti (mäntyjen juuret nostaneet asvaltin ylös). Ei valaistusta, jolloin illalla pelottava. Kallion yli tallattu polku Vetelin- ja Halsuanpolulle.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä ja turvallinen läpikulkupuisto, jossa puistomainen ja luonnonmukainen osa.

Nykyinen puistokäytävä valaistaan ja tierakenne uusitaan koko puiston alueella. Tutkitaan mahdollisuus kallion ylittävän reitin tekemiseksi.





puistorek.nro 26088  
nimi: **Pelimannin-  
tien suoja-  
vyöhyke**  
pinta-ala: 20579 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: B2, C3

## 11-7 Pelimannintien suojavyöhyke

### *Viheralueen merkitys*

Kehä I:n ja asutuksen välissä oleva suojaviheralue, jonka päätehtävänä on läpikulku. Pyöräreittinä seudullisesti merkittävä.

### *Nykytilan kuvaus*

Itäosa (välillä rata – Klaneettipolku): Puusto on nuorta/nuorehkoa, paikoin tiheää sekapuustoa, osittain tievallille istutettua. Lisäksi paikoin runsaasti pensaikkoa ja vesakkoa. Hoitoluokan mukainen.

Länsiosa (välillä Klaneettipolku – Rumpupolunpuisto): Valoisampi ja avarampi kuin itäosa. Keskimäärin hyväpuustoinen metsä tien pohjoispuolella ja eteläpuoli on lähes puistomainen, siellä on A2-tason nurmikkoa. B2-alue on hoitoluokan mukainen. Kohteessa on maantievalaisimet ja muutama töhritty roska-astia.

### *Havaitut ongelmat*

Itäosa on varjoisa ja tunnelimainen, tien pohjoispuoli on ryteikköä. Länsiosan puustossa tien pohjoispuolella kuolleita yksilöitä ja tiheää vesakkoa. B2-alue on liian pieni hoitoluokkaan nähden, näyttää sotkuiselta. Pellon läheinen metsä varjostaa liikaa asuntoja. Kehä I meluaa, eikä keskiosan maavalli riitä. Asfaltti on koko tieosuudella vanhaa. Kalustetaso on vaatimaton.


### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä ja turvallinen suojaviheralue ja ulkoilureitti. Tavoitteena suojapuuston elinvoimaisuus ja suojavaikutuksen ylläpitäminen, toisaalta maiseman avaaminen ja varjostuksen vähentäminen pihojen vieressä.

Poistetaan huonokuntoiset puut, harvennetaan tiheiköt ja hoidetaan pienpuustoa. Pyöräreitin varrella lisätään avoimuutta ja hoidon tasoa koko matkalla ja pelto nostetaan A3-luokkaan. Asfaltti uusitaan ja roska-astiat maalataan.



puistorek.nro 26284  
nimi: **Viulupuisto**  
pinta-ala: 22588 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: C1

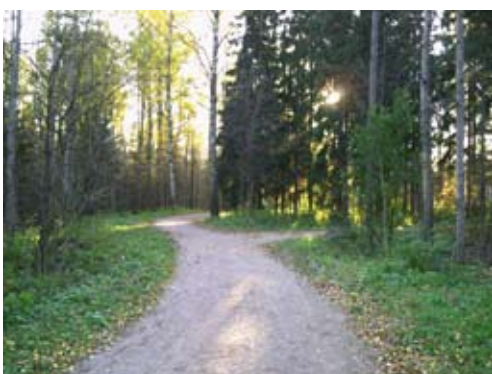

## 11-8 Viulupuisto

### *Viheralueen merkitys*

Metsäpuisto asutuksen keskellä, toimintoina ulkoilu ja pyöräily. Ei kaupunkikuvallista tai toiminnallista merkitystä, mutta jonkin verran ekologista merkitystä.

### *Nykytilan kuvaus*

Laajahko sekametsäalue pihojen ja Kehä1:n välissä. Eteläosa on aikanaan ojitettu. Pääosin hieman varttuneempaa puustoa, jonka seassa nuorempia puita ja vesakkoa. Alue on laajalti lehtipuuvaltainen, mutta osalla alueesta järeitä mäntyjä ja vanhoja kuusia. Vapaasti kasvaneen näköinen metsä on rehevä ja tiheä. Kivituhkapolut. Hoitoluokan mukainen.

### *Havaitut ongelmat*


Ei valaistusta.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä lähimetsä. Turvataan puuston elinvoimaisuus ja liikkujien turvallisuus ja viihtyvyys.

Puustoa harvennetaan ja pienpuustoa hoidetaan. Paikoin poistetaan huonokuntoisia puita ja tehdään tilaa jo kehittyvälle uudelle puusukupolvelle. Lisätään valaistus ja talvikunnossapidettävä reitti.



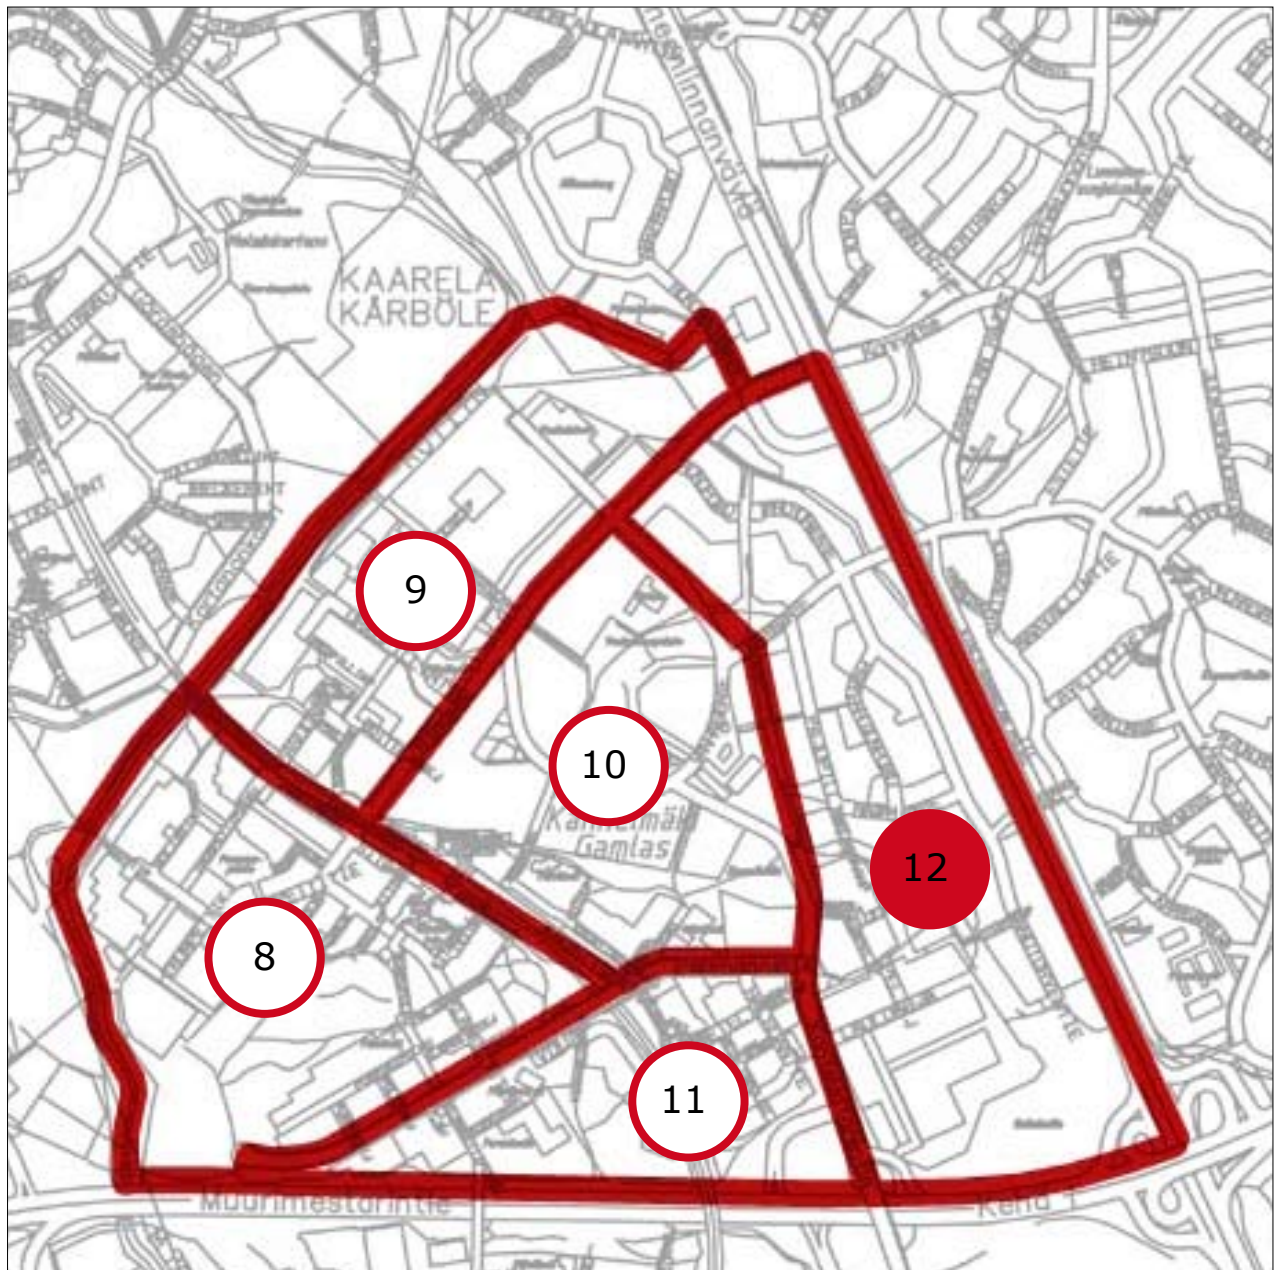

## KANNELMÄKI - PIENALUE 12

Viheralueet







puistorek.nro 26061  
nimi: **Antinniitty**  
pinta-ala: 34883 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2, A3, C1

## 12-1 Antinniitty

### *Viheralueen merkitys*

Paikallisesti merkittävä korttelipuisto on osa alueellista viherreittiä ja sitä käytetään virkistykseen (aerobic, koiranulkoilutus, pyöräily, auringonotto). Puisto ulottuu pohjoisessa Kantelettarentielle saakka.

### *Nykytilan kuvaus*

Liikerakennuksen ja asuinkortteleiden ympäröimä laaja puisto on ilmeeltään avoin ja puistomainen. Puiston pohjoisin osa on C-hoitoluokkaan merkittyä viherkäytävää asuinkortteleiden keskellä. Puiston eteläreunalla on salavien ympäröimä oja ja pieni pelikenttä. Laajoja nurmikenttiä rytmittävät kookkaat koivuryhmät ja puiston laidoilla on jalolehtipuuistutuksia. Puiston sisääntuloissa porttiaiheena on valaisinpylväisiin rakennettuja köynnössäleikköjä. Puistokasvillisuus on osittain hoidettu hoitoluokkaansa paremmin. Nurmikot hoidetaan laajoilla alueilla A2-tasoisina ja C1-alueet näyttävät A3-tasoisilta.

### *Havaitut ongelmat*

Puistokäytävien risteyksiin muodostuu lammikoita ja käytävissä on paikoin nähtävissä eroosiota. Puistossa on kolme erilaista valaisinmallia. Vesiaihe on muodoltaan tekninen ja jää puiden taakse piiloon.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä, toimiva ja turvallinen käyttöpuisto. Pohjoiset osat nostetaan hoitoluokkaan A3.

Koivuryhmiä ja salavia harvennetaan paikoitellen ja pienpuustoa hoidetaan. Puiston puulajistoa monipuolistetaan esim. havupuilla. Käytävien tasaukset ja pinnoitteet uusitaan ja valaisimet yhtenäistetään. Vesiaihe muotoillaan lisäämään puiston viehättävyyttä. Koska puisto on pienalueen laajin ja sijainniltaan suojainen, tänne sopisivat rauhalliset toiminnot, kuten ultimate tai frisbee-golf.



puistorek.nro  
nimi:

26028

## Hämeen- linnan- väylän lähivirkis- tysalue

pinta-ala: 133344 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A3, B2, C1

Kuuluu 2009 hoitoluokituskartalla  
Hakuninmaan Hämeenlinnanväylän  
lähivirkistysalueeseen (kohde 13-7).



## 12-2 Hämeenlinnanväylän lähivirkistysalue

### *Viheralueen merkitys*

Aluetta halkovan voimalinjan takia rakentamattomana ja avoimena pidettävä alue. Viherrakenteen kannalta merkitystä ulkoilualueena peruskoulun vieressä ja osa-alueiden rajalla, myös mahdollisesti ekologista merkitystä laajana ja avoimena viheralueena. Toisella puolella puistoa on vanhainkoti.

### *Nykytilan kuvaus*

Puistoa halkovan ojan ja Mätäjoen varsille sekä peruskoulun lähelle on jätetty puistoa, muutoin alue on maisemapeltoina, etenkin voimalinjan alapuolella. Puusto on hyväkuntoista, mutta pellot ovat pienialaisia ja vailla laajoja näkymiä, koska alueet ovat monin paikoin pusikoituneet. Alueen yleisvaikutelma on villi ja viidakkomainen. Muutamit "metsäiset" laikut ovat istutettuja mäntyryhmiä, lehtikuusia ja lehtipuita. Entisellä avoalueella on runsaasti sekalaista lehtipuustoa, vesakkoa ja pensaikkoa. Pohjoiseen vievän kevyen liikenteen väylän varressa on koivuvaltaista lehtimetsää. Joenvarsi on Mätäjoen jokikäytävän luonnontilaisimpana säilynyt osuus, jolla on myös linnuille merkitystä.

### *Havaitut ongelmat*

Maiseman umpeenkasvu Mätäjoen varrella ja metsä- ja peltotilkkujen suoraviivaiset rajaukset.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä ja maisemallisesti merkittävä ulkoilupuisto. Istutetuilla puustoalueilla ja pohjoispuolisessa koivikossa hoidon tavoitteena on maiseman ja puuston elinvoimaisuuden ylläpitäminen puistoa harventaen.

Jokirannassa avataan näkymiä Malminkartanon puolella oleville hevosaitauksille päin ja nuorta puustoa ja pensaikkoa ryhmitellään nuoren metsän hoitotoimin. Vesottuvalla alueella voimalinjan vaikutuspiirissä kehitetään kerroksellista metsänreunavyöhykettä ja yhdistellään tilkkumaisia ja suoraviivaisia peltoja laajemmiksi ja maastonmuotoja myötäilevimiksi kokonaisuuksiksi, jotta maisema pysyisi paremmin avoimen oloisena. Pyrkimyksenä on saada selkeämmät hoitorajat avointen ja puustoisten alueiden välille.



puistorek.nro 26054

nimi:

**Kaarelan-  
tien suoja-  
vyöhyke**

pinta-ala: 2769 m<sup>2</sup>

hoitoluokka: C3

## 12-3 Kaarelantien suojavyöhyke

### *Viheralueen merkitys*

Suojaviheralue, jota käytetään lähinnä läpikulkuun bussipysäkille.

### *Nykytilan kuvaus*

Asuinalueen ja Hämeenlinnanväylän välissä oleva metsäinen viherkaista.

### *Havaitut ongelmat*

-

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Elinvoimainen suojametsä.

Nuoren metsän hoitotoimia.



puistorek.nro 26032  
nimi: **Kannel-  
tien  
suoja-  
vyöhyke**  
pinta-ala: 24945 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: C2



## 12-4 Kanneltien suojavyöhyke

### *Viheralueen merkitys*

Kerros- ja pientaloalueen ja Hämeenlinnanväylän välissä oleva suojaviheralue, jota käytetään lähinnä läpikulkuun ja ulkoilureitin osana. Kannelmäen ohikulkuliikenteelle merkittävällä paikalla (Kanneltie).

### *Nykytilan kuvaus*

Lehtipuuvaltaista sekametsää. Keskiosassa laajempi varttuneen puuston alue, pohjoisosassa kapeampi kaistale nuorempaa lehtipuustoa. Eteläpäässä istutettu serbiankuusikko. Alueella lisäksi kenttä sekä sen eteläpäässä puoliavoin, niittymäinen, puustoltaan puistomainen alue. Asuinalueen välissä oleva metsäinen viherkaista on merkitty C1-luokkaan, mutta alue näyttää lähes A3-tasoiselta. C3-alueella on metsää ja laaja kenttäalue, valaistuksena maantievalaisimet.

Kanneltien ja HML-väylän liittymän sisällä on luokittelematon alue, jolla kasvaa nuorta lehtikuusikkoa ja sekalaista lehtipuustoa, osittain järeän männikkökoivikon alla.

### *Havaitut ongelmat*

C3-alue lähellä Hämeenlinnanväylää näyttää läjitysalueelta, koska laajaa nurmettunutta kenttää ei ilmeisestikään käytetä pelaamiseen ja yleisen reitin varrella on huonokuntoisen näköinen lehtikeräysastia. Suojavyöhykkeen keskivaiheilla lähellä Kaarelantietä kivituhkatie on sortunut ojaan, joka on syvä ja jyrkkäreunainen. Asukkaiden puutarhajätteitä on puiston puolella ojan lähetyvillä.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Vaihteleva, elinvoimainen ja kerroksellinen suojametsä, joka on käyttäjilleen turvallinen.

Harvennetaan puustoa sen kerroksellisuus säästään, poistetaan paikoin järeää puustoa nuoremman puuston tieltä, suositaan vaahteraa, säästetään paikoin pensaikkoa. Raitilla oleva sortuma korjataan. Turvakaide lisätään ja tutkitaan mahdollisuutta loiventaa ojaa. Puutarhajätteet siivotaan pois.

Liittymän rampin sisällä tavoitteena turvallinen ja elinvoimainen lehtikuusi-/lehtipuuvaltainen suojametsä. Toimenpiteet: harvennus puulajisuhteet säilyttäen sekä pienpuustonhoito.



puistorek.nro	26051
nimi:	<b>Notko- puisto</b>
pinta-ala:	7496 m <sup>2</sup>
hoitoluokka:	A2, C1

## 12-5 Notkokuisto

### *Viheralueen merkitys*

Keskeisten kokoojakatujen muodostamassa kulmassa viherreitoina toimiva puisto luo viihtyisyyttä kaupunkikuvaan monipuolisella lajistollaan.

### *Nykytilan kuvaus*

A2: Alikulun suulle notkoon suunniteltu puisto, jonka keskeinen teema on kivituhka-aukio ja risteävät reitit. Kasvillisuus on puistomaista, monilajista ja hyvin hoidettua. Kalusteet, etenkin rumat katuvalaisimet, laskevat tasoa. C1: Pihamaisella, pyörätien halkaisemalla nurmikkoalueella järeitä, vanhoja mäntyjä, koivuja ja muutamia kuusia, lisäksi nuorempaa puustoa ja puustoryhmiä. Alue näyttää A3-tasoiselta.

### *Havaitut ongelmat*

Risteävistä reiteistä toinen on kivituhka- ja toinen asfalttipintainen. Materiaalit kohtaavat epämääräisesti ja asfaltti on kulunut.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä ja edustava lähipuisto ja puistometsä.

Yksittäisiä puita poistetaan ja nuorempia puustoryhmiä harvennetaan. Puiden kuntoa seurataan, vaaralliset puut ja oksat poistetaan tarvittaessa. Asfaltti uusitaan ja asfaltin ja kivituhkan raja käsitellään selkeästi esim. noppakiviraidalla. Valaistusta uusittaessa vaihdetaan puistoon sopivat valaisimet.



puistorek.nro 26058  
nimi: Paimen-  
huilun-  
polun  
kortteli-  
puistikko  
pinta-ala: 2890 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A3, C1



## 12-6 Paimenhuilunpolun korttelipuistikko

### *Viheralueen merkitys*

Kerrostaloalueen keskellä oleva pieni vihialue, jolla ei ole mitään erityistä käyttöä. Nurmialueen alla on ilmeisesti jotain huoltotiloja. Vähäistä merkitystä vihialueena.

### *Nykytilan kuvaus*

A3: Suorakaiteen muotoinen kupera nurmikenttä, jossa on ilmastointiputkia joka sivulla.

C1: Nurmikenttää ympäröi metsäreunus, jossa järeiden mäntyjen ja koivujen seassa muutamia kuusia, nuorempia puuryhmiä sekä lehtipuuvesakkoa. Tiheitä puuryhmiä, sekavaa ja hoitamatonta. Keskellä pieni aukio. Aluetta käytetty pihojen lehtikompostina.

### *Havaitut ongelmat*

Nurmialue on tylsä.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Vehreä taskupuisto ja elinvoimainen, lehtipuuvaltainen sekametsikkö järeän maisemamännikön seassa.

Harvennetaan puustoa, pienpuustonhoito vaahtera säästään. Puutarhajätteet siivotaan. Nurmikkoalue on potentiaalinen paikka esim. asukkaiden kesäkukkataloille. Kaupungin toimesta sinne voidaan istuttaa helppohoitoisia perennoja.





puistorek.nro 26060  
nimi: Paimen-  
huilun-  
polun  
kulmaus  
pinta-ala: 1952 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: C1

## 12-7 Paimenhuilunpolun kulmaus

### *Viheralueen merkitys*

Tonttien ja rauhallisten teiden välissä oleva metsikkö, jolla on merkitystä lähitalojen asukkaille näkösuojana.

### *Nykytilan kuvaus*

Varttuneen / nuoren puuston muodostamassa tiheässä ja villin tuntuksessa metsässä on hyvin säilynyt pohjakasvillisuus, vaikka rakennettuja puistoteitä ei olekaan. Metsään on tallautunut yksi polku. Roskat (vähän) kertovat lasten oleskelevan ja leikkivän metsässä.

### *Havaitut ongelmat*

Muuntajassa on graffiteja.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Kerroksellinen sekametsä ja viihtyisä lähimetsä.

Pienpuustoa hoidetaan, suositetaan jaloja lehtipuita. Töhryt maalataan peittoon.



puistorek.nro 26053  
nimi: Pajupillintien puistometsä  
pinta-ala: 7157 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A3



## 12-8 Pajupillintien puistometsä

### *Viheralueen merkitys*

Ostoskeskuksen ja asutuksen välissä näkösuojana ja paikallisena viherreitinä

### *Nykytilan kuvaus*

Viherkäytävä, jossa luontaiseen kasvillisuuteen on sekoittunut puistolajeja (jalava) ja rikkakasveja (nokkonen). Asfalttipintaista reittiä valaisevat rumat katuvalaisimet.

### *Havaitut ongelmat*


Kasvillisuus reitin varrella peittää turhaan viihtyisän asuinalueen, sen sijaan ostoskeskuksen takapuoli on reitille päin avoin. Ilme on hieman epäsiisti ja pusikkoinen, eikä kohde vastaa hoitoluokkaansa A3. Kaarelantien vieressä olevassa metsikössä on maja, mahdollisesti lasten tekemä?

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Hoidettu ja viihtyisä viherreitti.

Näkymiä asuinalueelle avataan kevyesti. Ostoskeskuksen edustalle lisätään puuvartista kasvillisuutta. Kohdetta hoidetaan kunnolla A3-luokassa. Majan käyttöä tarkkaillaan. Valaistuksen uusimisen yhteydessä vaihdetaan puistovalaisimet.



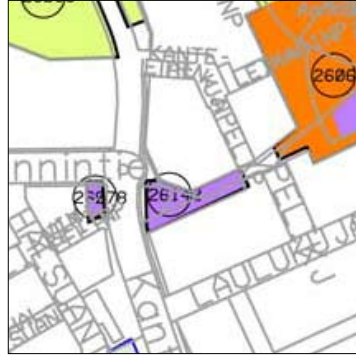

puistorek.nro 26142  
nimi: **Pelipolun puistikko**  
pinta-ala: 2454 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A2

## 12-9 Pelipolun puistikko

### *Viheralueen merkitys*

Kannelmäen pääkadulle näkyvä läpikulkupuisto. Kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla ja osa paikallisesti tärkeää viherreittiä.

### *Nykytilan kuvaus*

Siisti puisto, jossa suorat tiet, nurmikkoa ja monilajista puustoa. Yksittäispuuna punatammi. Puistovalaisimet.

### *Havaitut ongelmat*

Lehmuskuja on liian lähellä huoltoaseman seinää.


### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä, näyttävä puisto.

Hoidetaan kuten tähänkin asti. Lehmusten kasvumahdollisuudet tutkitaan.



puistorek.nro 36006  
nimi: Raiku-  
kallio  
pinta-ala: 9460 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A3, C1

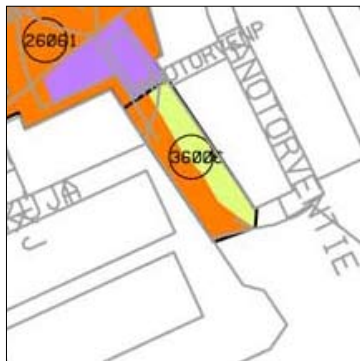

## 12-10 Raikukallio

### *Viheralueen merkitys*

Puisto- ja suojametsä, suojavyöhyke asutuksen ja kauppakeskuksen välillä sekä kauppakeskuksen ja Kehä 1:n välillä. Merkittävä seudullisena reittiytteenä. Metsä näkyy Kehä 1:lle. Ei ole Helsingin kaupungin omistuksessa.

### *Nykytilan kuvaus*

Pohjoisosassa kauppakeskuksen pysäköintialueen ja omakotitaloalueen välissä on puistomaista rehevää metsää ja niittyalue, jossa on puuryhmiä, mm. erikoiskuusia. Puistovalaisimet. Eteläosassa on laaja lehtomaisia osia ja kallioalueita sisältävä metsä, jossa on kaksi erillistä linnoitekokonaisuutta. Kohteeseen on hiljattain valmistunut ulkoilureitti, joka yhdistää Kantelettarentien molemmat puolet ja jatkaa Kehä I:n suuntaista seudullista pyöräilyreittiä.

### *Havaitut ongelmat*

Pohjoisosan kivituhkareitillä on eroosiuoma.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä puistometsä ja elinvoimainen sekametsä, suojametsä.

Suojametsää harvennetaan ja pienpuustoa hoidetaan. Reitin kulumauroa korjataan. Toimenpiteitä ei tehdä ilman maanomistajan lupaa.





puistorek.nro 36016  
nimi: **Tanotorventie  
25-27  
puistikko**  
pinta-ala: 883 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: C1

## 12-11 Tanotorventie 25-27 puistikko

### *Viheralueen merkitys*

Pienikokoinen suojaviheralue Hämeenlinnanväylän alikululle johtavan kevyen liikenteen väylän ja tontin välissä. Kevyen liikenteen väylältä on yhteys bussipysäkille.

### *Nykytilan kuvaus*

Pieni metsikkö, jossa järeiden mäntyjen ja koivujen alla kasvaa nuorempi, runsas sekalehtipuusto. Ulkoilutien vieressä on matala oja. Tienvarteen on avattu noin 5 m leveä kaistale, joka on niitetty.

### *Havaitut ongelmat*

Epäsiisti yleisvaikutelma johtuu viheralueen ulkopuolisen ympäristön epämääräisyydestä, lähinnä alikulusta.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Viihtyisä alikulun ympäristö ja elinvoimainen suojametsikkö.



puistorek.nro 36099  
nimi: **Tanotorventien puistikko**  
pinta-ala: 799 m<sup>2</sup>  
hoitoluokka: A3



## 12-12 Tanotorventien puistikko

### *Viheralueen merkitys*

Tonttien välissä oleva kapea viherväylä asuinalueelta bussipysäkille.

### *Nykytilan kuvaus*

Rehevä kasvillisuus kehystää kapeaa kivituhkapolkua. Luontaisen kasvillisuuden lisäksi on pari tuijaa ja rumat katuvalaisimet.

### *Havaitut ongelmat*

Kasvillisuus on epämääräinen kokoelma luontaista ja istutettua puustoa ja pensaita, lisäksi on epämääräistä ruohovartista kasvillisuutta. A3-luokka on liioiteltu, mutta puisto ei kuitenkaan ole C-luokkaa. Polku on kasvamassa umpeen.

### *Tavoitteet ja toimenpiteet*

Hoidettu viherkäytävä.

Polku kunnostetaan. Kasvillisuus muutetaan helpommin hoidettavaksi hoitoluokkaa muuttamatta.

