


4. NYKYTILANNE

OLEMASSA OLEVIENTEN RAKENTEIDEN KUVAUS / ALATASO

Huvilan kivijalka on n. 19 m pitkä ja 10,5 leveä pohjois-eteläsuuntainen suorakaide, joka sijaitsee Krimin sodan aikaisen vallin suuntaisena sen länsirinteessä siten, että länsipuolella pääsisäänkäynti huvilan alakertaan on ollut tasolla +3.45 ja itäpuolella käynti ensimmäisestä kerroksesta puutarhaterassille on tasossa +6.89.

Alataso muodostuu läntisen pitkäsivun puolella olevasta n. 5 m syvästä tilasarjasta. Sen muodostavat sisääntuloaula portaikkoinen, pienempi huone, pannuhuone ja siihen liittyvät huoltotilat. Muu osa on osin käyttämätöntä, osin jonkinlaista kellaritilaa. Osassa tiloista (aula, pannuhuone) on betonista valettu välipohja säilynyt.

Kuva 8. Nykytilanne, alataso.

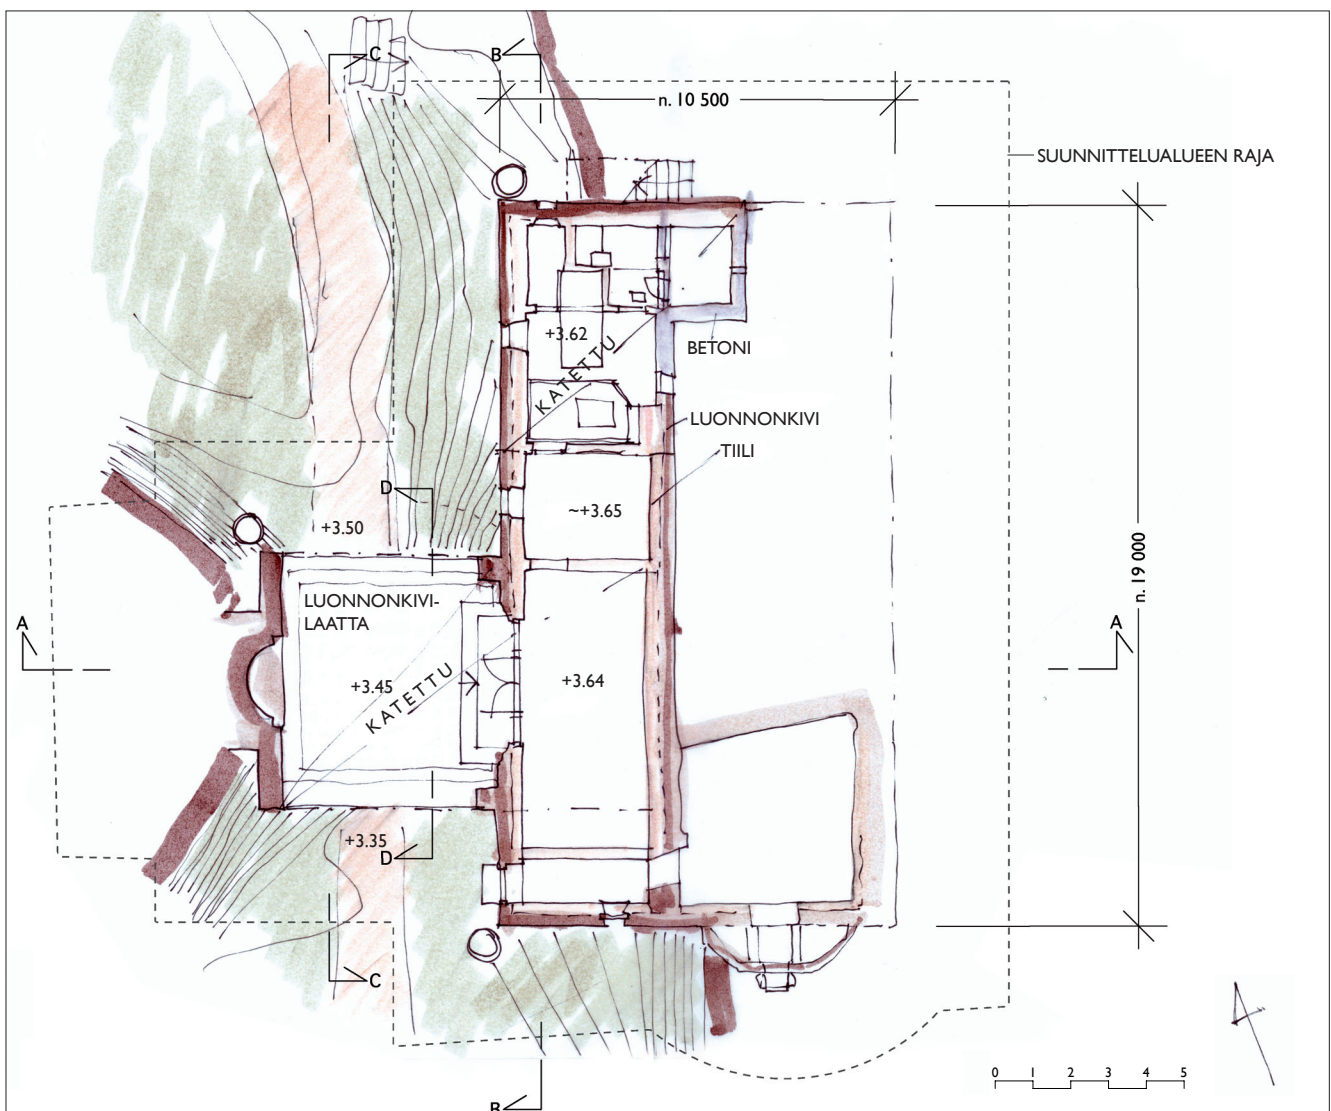


Alatason ulkoseinä/kivijalka on tehty muotoon hakatuista luonnonkivistä (korkeus n. 500, syvyys n. 200, leveys vaihtelee) ja ulottuu tasoon n. +6.60, ks. kuva 10a. Ulkoseinien sisäpuolella on tiilimuuraus (täystiili 145 x 285 x 72). Suurin osa sisäseinistä on tiilistä muurattu. Maata vasten olevissa seinissä on myös luonnonkivirakenteita, ks. kuva 10b. Aulan eteläpäädyssä on jäänteitä portaan alla olleesta osittaisesta tiiliseinästä, ks. kuva 10c. Pannuhuoneen seinistä osa on valettu betonista.

Sisääntuloaulan edessä, sisääntulokerroksen ja Krimin sodan aikaisen ruutikellarin välissä on katettu käytävä. Sen sisääntuloaulan vastainen seinä on tehty luonnonkivistä. Rakenteessa on käytetty hyväksi myös ruutikellarin seinärakenteita. Seinässä on pyöreäseinäinen syvennys eli nischi, ks. kuva 10d.

Katetun sisääntulon lattia on päällystetty liuskekivillä. Sisääntulo-oville johtavat portaat ja ovipielet ovat hakattua profiloitua luonnonkiveä, ks. kuva 10e. Katossa on ohut rappaus ja maali, katon keskellä kipsikoriste valaisimen kohdalla. Sisääntuloaulaan johtavat ikkunaovet ovat tammiset. Osa ovista on paikoillaan, osa pinottu lattialle aulaan. Aulan lattiassa on jäänteitä linoleumista, pienen huoneen lattiassa on hiottuja luonnonkivilaattoja.

Kuva 9. Nykytilanne, alataso, leikkaus A-A.

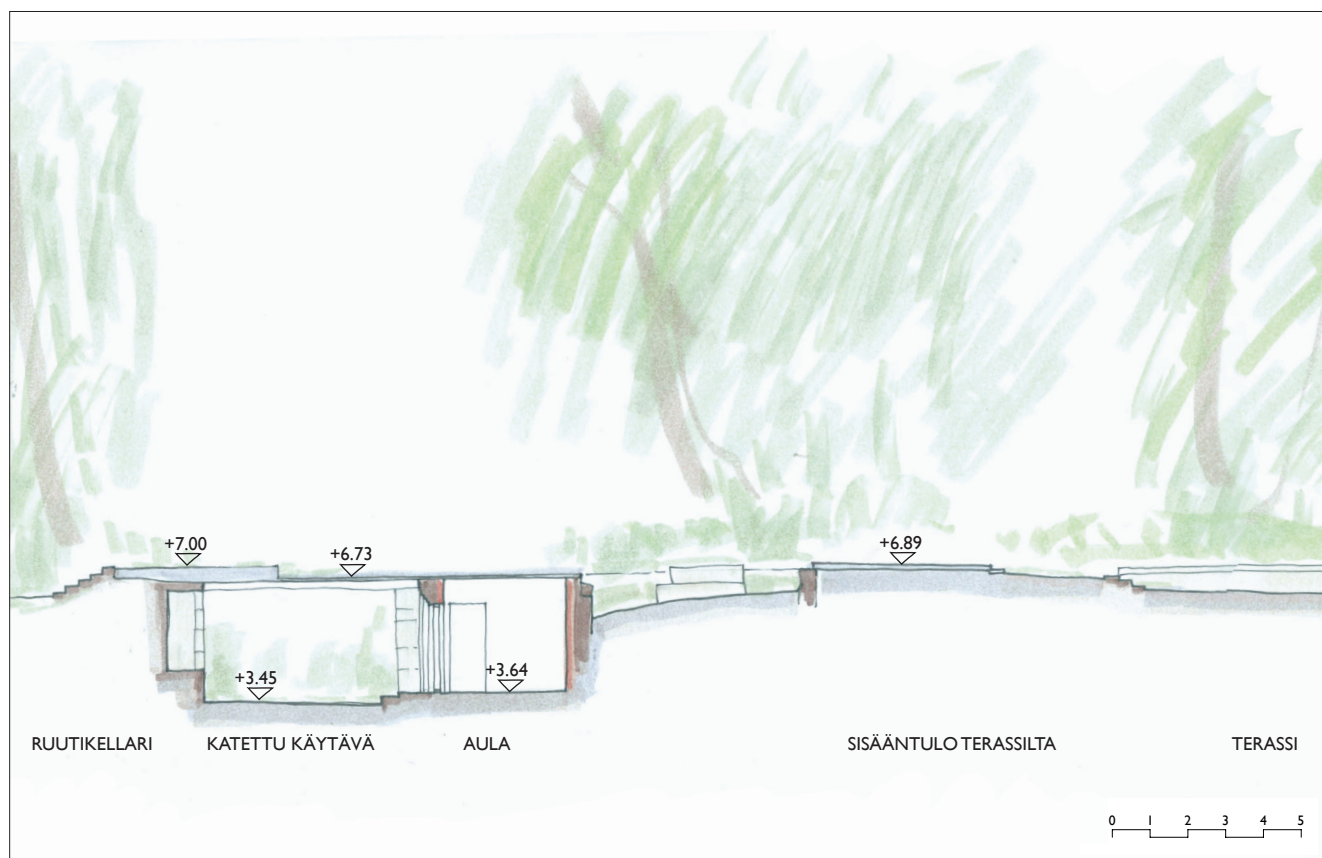



10a.



10b.

Kuvat 10. Valokuvia nykytilanteesta.

10a. Luoteisnurkka, luonnonkivijulkisivu.

10b. Sisäseinät rakennuksen eteläpäädyssä

10c. Sisääntuloaula, edessä tiiliseinää portaikon alta.

10d. Sisääntulokatos, länsiseinän puolipyöreä syvennys.

10e. Sisääntuloaulan ovet pielineen.

Melkein kaikissa rakennuksen ulkonurkissa on maahan upotetut betoniset kaivonrenkaat sadeveden keräämistä varten.

Julkisivun luonnonkivirakenteet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta kaikki väliseinärakenteet ovat niin huonossa kunnossa, että niitä joudutaan rakenteellisesti korjaamaan. Sisääntuloaulan ulko-ovet ovat osittain karrelle palaneet, osittain lahonneet ja lasit ovat särkyneet. Ne ovat kuitenkin niin hyvin säilyneet, että niiden avulla voidaan tehdä uudet, vanhan mallin mukaiset ovet, joissa joitakin alkuperäisosa voidaan ehkä myös käyttää. Alatason kaikista ikkuna-aukoista puuttuu ikkunat, samoin kaikki muut ovet puuttuvat. Porraskanteita ei myöskään ole jäljellä.

Kaikki katetut tilat on tuettu väliaikaisin puurakentein ja rakennukseen pääsy on kielletty varoitustauluin ja kyltein.

10c.
(HKR)



10d.
(HKR)



10e.



Ylätaso on huvilan ensimmäisen kerroksen lattian taso. Raunion itäpuolella on terassiin liittyvän sisääntulon jäänteet, oranssien ja mustien kaakelilaattojen peittämä alue, jossa on katetun sisäänkäynnin pyöreiden pilarien perustukset jäljellä, ks. kuva 15b. Sitä vastapäätä samassa akselissa raunion länsipuolella on ruutikellarin päältä katetun pääsisäänkäynnin päälle johtavat luonnonkiviportaat.

Olemassa olevat välipohjarakenteet ovat eripaksuisia. Luonnonkivirakenteiden päällä, laattarakenteiden reunassa on paikoin jäljellä alkupe-
räistä betonilistaa, joka näkyy myös vanhoissa valokuvissa, ks. kuva 15c.

Ylätasolle on rakennettu puisia kaiteita estämään asiatonta kulkua. Kaikkia kattamattomia rakenteita peittää paksu sammal ja rehevä pusikko, ks. kuvat 12 ja 15a.


Kuva 11. Nykytilanne, ylätaso




*Kuva 12. Valokuva nykytilanteesta.
Kasvillisuus peittää raunion,
kuva lounaisnurkasta.
(HKR)*



*Kuva 13. Nykytilanne, ylätaso,
leikkaus B-B*

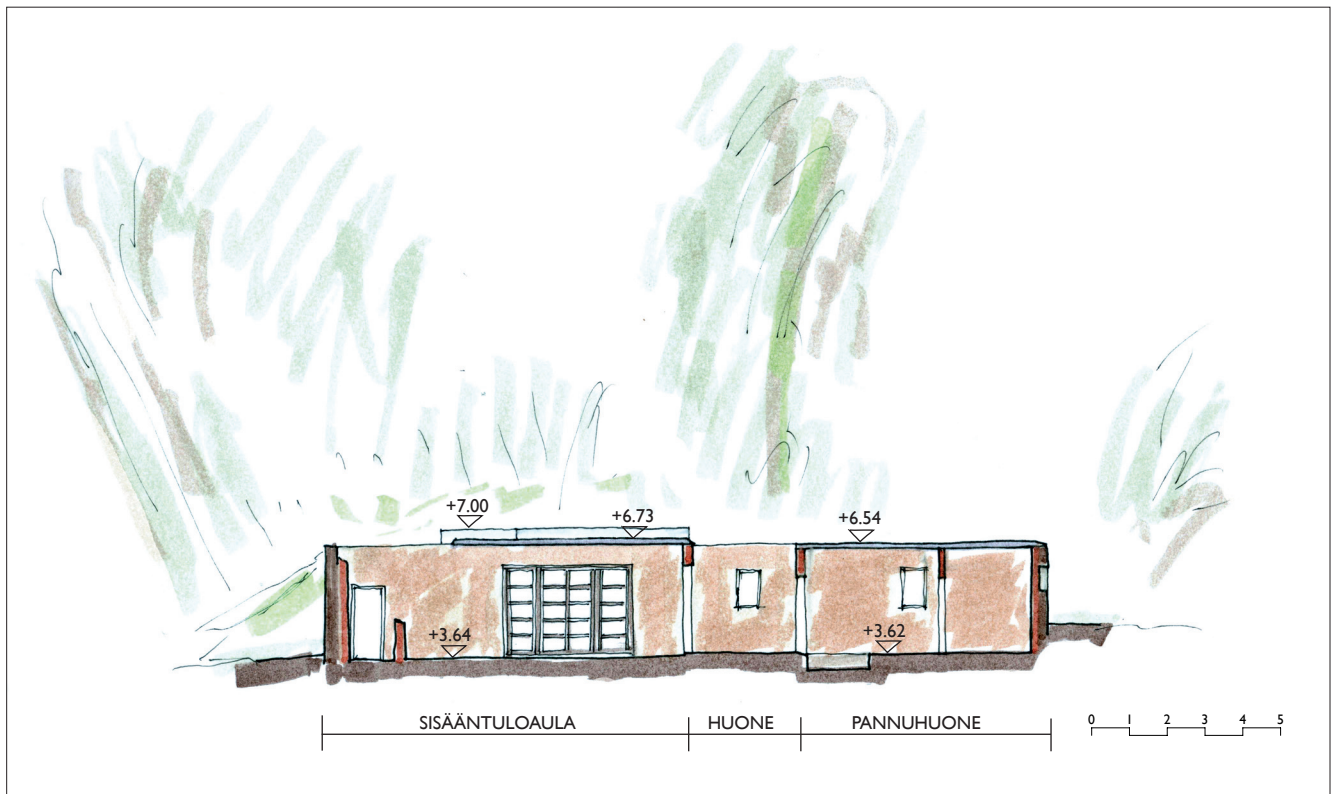


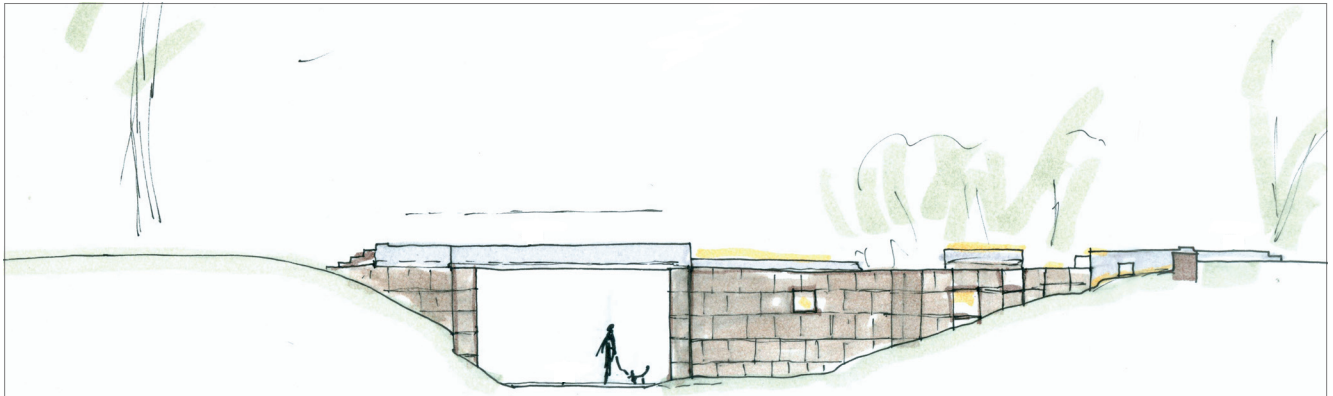

Julkisivu etelään



Julkisivu länteen (leikkaus C-C)

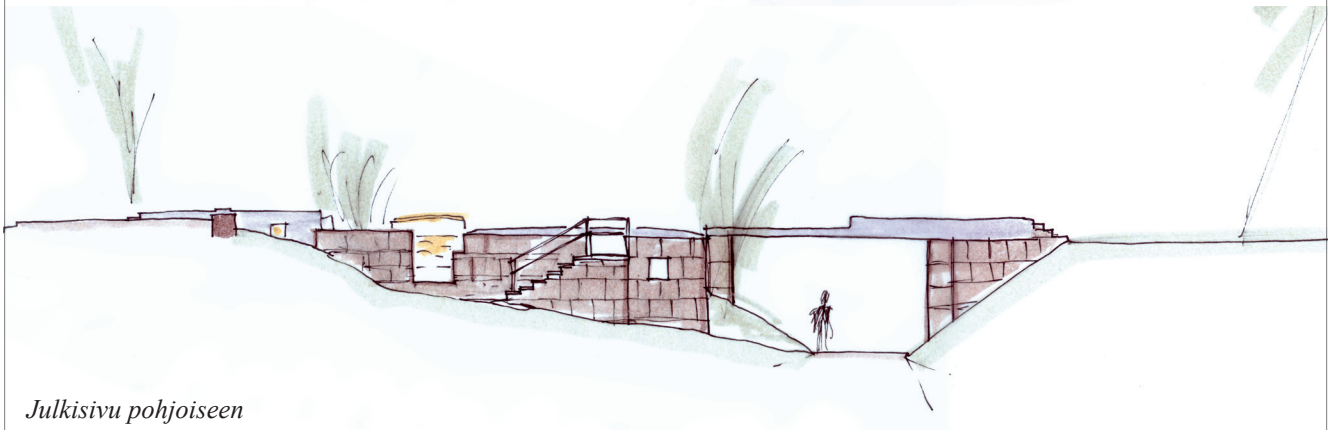

Julkisivu pohjoiseen



Julkisivu itään (leikkaus D-D)

0 1 2 3 4 5

Kuva 14. Nykytilanne, julkisivut.



*15a.
(HKR)*



15b.



*Kuvat 15. Valokuvia nykytilanteesta.
15a. Kasvillisuus peittää raunion, kuva
rakennuksen keskeltä.
15b. Ylätason sisääntulon laatoitus.
15c. Betoninen reunalista. 15c.*