


I. LAAKAVUORI

<i>Hoitopinta-ala</i>	34 616 m ²
<i>Rekisterinumero</i>	66029, 66028
<i>Hoitoluokka</i>	C1, A3
<i>Osoite</i>	Laakamäentie, Ounasvaarankuja, Saariselänskuja
<i>Kaavamerkintä / nro / vuosi</i>	VL, YL / 9461 / 1990 ja VL 5812 / 1968
<i>Perustamisvuosi / ak.nro</i>	1968 / 5812
<i>Luonnonhoitosuunnitelman laatimis- / toteutumisvuosi / kuvio</i>	Mellunmäki – Mustavuori lhs 2000 / 2001 / 2034 – 2038

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
Peruskorjaus/uudisrakentaminen	I (2005-2008)
Luonnonhoito	I

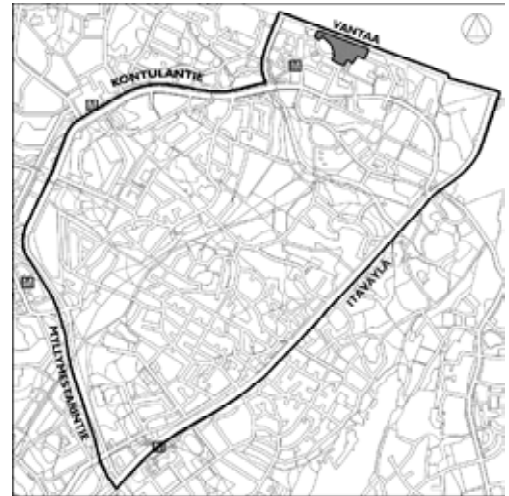

Kohteen kuvaus

Melko luonnontilainen, kallioinen ja karu viheralue rajautuu tiiviisti rakennettuun kerrostaloalueeseen ja Vantaan kaupungin rajaan. Laakavuori on merkittävä monestakin syystä. Se on osa laajempaa, Vantaan puolelle jatkuvaa, virkistystä ja liikuntaa palvelevaa viheraluekokonaisuutta. Puiston pohjoisosassa olevat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet ovat pienellä puistolohkolla merkittäviä sekä historian että maiseman kannalta. Puiston laajuus, avoimuus ja valoisuus sekä paljaat kalliopinnat luovat Laakavuorelle erityisen tunnelman. Alueen pohjoisosa, linnoituslaitteineen muistuttaa tällä hetkellä enemmän kaatopaikka kuin historiallisesti arvokasta puiston osaa. Kallioalueella on paljon roskia ja lasinsiruja.

Kasvillisuus ja varusteet

Metsäalueet ovat kuivahkoa kangasta, kalliometsää; puiston itäreunalla oleva alue on tuoretta kangasta. Avokallion painanteissa kasvaa mäntyjä ja katajaa. Huonokuntoisia ja kuolleita mäntyjä on runsaasti.

Itäreunassa, muuntoaseman edustalla on osittain nurmettu sorakenttä. Muuntaja on hyväkuntoinen lukuun ottamatta joitakin töhryjä. Maanalaisiin rakenteisiin liittyvät maanpäälliset rakenteet ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta



julkisivut ovat osittain töhrittyjä. Linnoitusjäänteet ovat huonokuntoisia ja osaksi sortuneita. Aluetta on käytetty roskien ja hiekoitussoran kaatopaikkana. Puiston eteläreunassa oleva tykkitie on valaistu, mutta sen kuivatus ei toimi.

Käyttäjien kommentit

Linnoituslaitteet tulee kunnostaa ja merkitä infotauluihin. Latuyhteyttä Vantaan puolelle toivotaan (Liikuntaviraston ohjelmassa vuonna 2004-2005). Luonnonmukaisia liikuntapaikkoja halutaan lisää ja toivotaan, että puistoon rakennetaan talvunuotiopaikka (grillipaikka). Kalliolle toivotaan penkkejä.



Tavoitteet

Linnoituskauden historiaa korostava puisto, joka palvelee sekä oleskelua että ulkoilua. Elinvoimaiset metsäalueet edustavat kasvupaikalle luontaista kasvillisuutta ja maisemallisesti kauniit kelpuut lisäävät metsäalueen monimuotoisuutta. Siistissä kunnossa olevat kallioalueet ja ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteiden jäänteet houkuttelevat oleskelemaan puistossa. Kalliolla voi levähtää tai kokoontua vaikkapa grillaamisen merkeissä sinne asennettujen kalusteiden ääreen. Puiston etelälaidan paikoitusalueelta on hyvä aloittaa hiihto - tai kävelylenkki joko suoraan ladulle tai hyväkuntoista tykkitietä pitkin itään, Vantaan puolelle tai Mellunmäen virkistysalueelle.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Puistolle laaditaan koko alueen kattava kunnostussuunnitelma. Linnoituslaitteet kunnostetaan. Puiston pohjoisosan sisäänkäyntiin, turvalliseen liikkumiseen ja valaistukseen kiinnitetään suunnitelmassa erityistä huomiota. Laakavuoren pohjois-eteläsuuntainen kulkuyhteys järjestetään hienovaraisesti kallioiseen luontoon sopivalla tavalla. Pohjoispäähän rakennetaan muutama kiviporras. Kallion laella on jo nyt kokoontumispaikka, joten selvitetään, onko sinne mahdollista rakentaa oleskelu-/ grilli-/nuotiopaikka.

Puiston eteläpäässä olevaa kenttää käytetään jo nyt paikoitusalueena, ja uuden latureitin valmistuttua sen tarve kasvaa entisestään. Katu- ja puisto-osasto ehdottaa kaupunkisuunnitteluvirastolle, että kentän asemakaavamerkintä muutetaan yleiseksi paikoitusalueeksi. Puiston eteläpäässä oleva tykkitie kunnostetaan. Puistoraitin kuivatukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Luonnonhoidon toimenpidetarve arvioidaan uudelleen suunnitelman laatimisen yhteydessä. Erityisesti tulee huomioida kuivuudesta kärsinyt puusto. Kallioalueille voi jättää kelpuuta siten, etteivät ne vaaranna turvallisuutta. Luonnonhoitotyöt ohjelmoidaan joko kunnostuksen yhteyteen tai ennen sitä mikäli


turvallinen liikkuminen alueella sitä vaatii. Kunnostussuunnitelman lähteenä on mm. rakennusviraston puisto-osastolla laadittu metsänhoitosuunnitelmaa, jossa on käsitelty myös Laakavuoren kasvillisuuden kehittämistä (Eva-Lisa Telén 1994; Metsänhoitosuunnitelma: Vuosaari, Mellunkylä, Keskuspuisto, Taivaskallio).

Ylläpidossa huomioitavaa

Kallioalueiden siisteydestä huolehditaan. Lasinsirut, roskat ja paikalle muualta kannetut penkit, lankut, yms. siivotaan tarpeen mukaan 1-2 kertaa kesässä. Harkitaan kummipuistotoimintaa, jolloin lähiasukkaat voivat osallistua puiston siisteyden ylläpitämiseen (KPH). Linnoituslaitteet siivotaan hiekoitushiekasta ja roskista. Työssä noudatetaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston sekä Museoviraston ohjeita. Väestönsuojan sisäänkäyntiin liittyvät istutukset hoidetaan edelleen hoitoluokan A3 edellyttämällä tavalla. Hoitovastuu ja vuokra-alueen rajausta tarkistetaan (KPP).



2. MELLUNMÄEN VIRKISTYSALUE

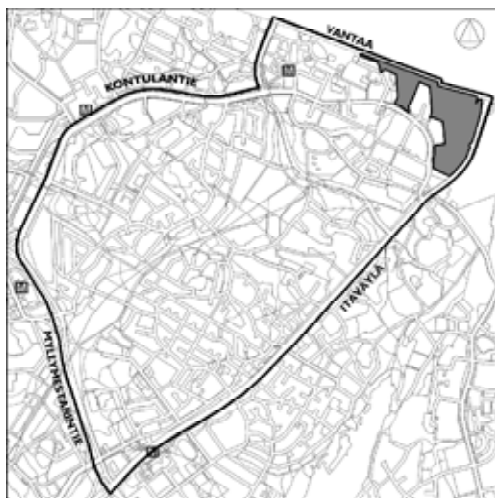

<i>Hoitopinta-ala</i>	19,3 ha
<i>Rekisterinumero</i>	76001, 76011, 76022
<i>Hoitoluokka</i>	A3, B1, B2, C1, C3.
<i>Osoite</i>	Mellunmäentie, Itäväylä
<i>Kaavamerkintä / nro / vuosi</i>	P / 5812 / 1968, 9153 / 1986
<i>Perustamisvuosi / ak.nro</i>	1968 / 5812
<i>Suunnitelman nro / vuosi</i>	VIO 5195 / 2002 ja VIO 5082 / 2000
<i>Suunnittelija</i>	LT- Konsultit ja Kristiina Rinkinen
<i>Luonnonhoitosuunnitelman laatimis- / toteutumivuosi / kuviot</i>	Mellunmäki – Mustavuori Ihs 2000 / 2001 / 2039, 2040, 2047–2060, 2062–2067, 2070–2077

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
Peruskorjaus/uudisrakentaminen	2 (2009-2011)
Luonnonhoito	2

Kohteen kuvaus

Puisto rajautuu Itäväylään, Mellunmäentiehen ja Mellunmäen kerrostalo-alueeseen ja päättyy pohjoisessa Helsingin ja Vantaan väliseen rajaan. Visuaalisesti avoin maisema jatkuu sekä Itäväylän eteläpuolelle Broändan puro-laaksoon että itään Vantaan puolelle. Alue muodostuu kahdesta luonteeltaan erilaisesta osasta.

Pohjoisosassa olevaa laaksopainannetta (Monttupuisto) reunustavat kallioiset ja metsäiset mäet. Mäkien lakialueilla on ensimmäisen maailmansodan aikaisen maalinnoituksen jäännöksiä. Laakson pohjalla olevan avoimen nurmientien (kuva) poikki kulkeva raitti jatkuu itään Mellunmäentien alitse asukaspuisto Luostoon ja länteen Vantaan puolella oleville virkistysalueille.



Eteläosaa hallitsee vanha Nybondaksen tila, jonka pihapiiriä rajaa kuusiaita (kuva). Ympärillä avautuu viljelymaisema ja loivassa länsirinteessä on palsta-viljelyalue (kuva). Viheralue on maaseutumainen, yleisilmeeltään tunnelmallinen ja kaunis. Kulttuurihistorian ja maiseman kannalta viheralue on merkittävä osa laajempaa kulttuurimaisemakokonaisuutta. Vielä 1950-luvulla pelot ulottuivat aina Westerkullan kartanolta Vartiokylänlahdelle saakka.

Metsäisellä mäellä on säilynyt osia ensimmäisen maailmansodan linnoituksista ja tykkiteistä. Viheralue rajautuu lounaassa Fallpakan itäosan kaava-alueeseen, jonne rakennetaan uusi asuntoalue Itäväylän pohjois- ja eteläpuolelle. Uuden asuntoalueen myötä Itäväylän ja Kallvikintien risteyksen liikennejärjestelyt muuttuvat ja itäväylä tulee muuttumaan nelikaistaiseksi.

Kasvillisuus ja varusteet

Pohjoisosan laaksopainanteessa on nurmikenttä, jonka reunalla kasvaa hoidettu koivikko. Kallioiset metsät ovat paikoin hyvin luonnonmukaisia ja kulutukselta säilyneitä. Metsäalueet jatkuvat monin paikoin tonttien puolelle ja liittyvät siten kerrostalot toisiinsa. Monen kodin ikkunasta avautuu kaunis metsämaisema. Puiston pohjoisosassa on muutama penkki ja roska-astia, mutta sen eteläpäässä ei ole kalusteita ollenkaan.

Eteläosassa on Itäväylältä Nybondaksen tilalle johtava hopeapajukuja, joka on huonossa kunnossa. Tilaa ympäröi vanha, hoitamaton kuusiala, jonka sisällä kasvaa lehtipuun taimia. Metsäalueet ovat reheviä lehtomaisia ja tuoreita kankaita. Puusto on vaihtelevaa ja pääosin hyväkuntoista. Tilan ympäristössä soratiet ovat vanhoja tielinjauksia ja tykkiteiden pohjia. Virkistysreittien kunto on hyvä, mutta osa tarpeellisista reiteistä ja viljelypalstoja palvelevista paikoitusalueista puuttuu. Viljelypalstojen vesipisteet ovat kohtalaisessa kunnossa ja alueella on maakaasuventtiiliasema (lhs kuvio nro 2064).

Käyttäjien kommentit

Alueeseen ollaan tyytyväisiä tällaisenaan. Monimuotoinen luonto riittää, ei kaivata istutuksia tai toimintavälineitä.

Tavoitteet

Monipuolinen ja siisti lähivirkistysalue, jossa valoisat, aukeat alueet vaihtelevat synkemmän metsämaiseman kanssa. Alueen hyväkuntoisten ulkoilureittien varrella on levähdyspaikkoja, mistä voi ihailla joko avointa maisemaa tai seurata metsän elämää. Viljelypalstat ja pellot tuovat maisemaan vaihtelua. Helsingin sisääntuloa leimaa avoin kulttuurimaisema puukujanteineen ja viljapeltoineen.





Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Nybondaksen tilan ympäristöä kehitetään erillisen hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaan (rakennusviraston julkaisu 2002:15), johon on myös rajattu jatkosuunnittelua ja rakentamista vaativat alueet. Lisäsuunnittelua vaativat mm. uudet käytävälinjat, paikoitusalueet, jätehuolto ja kalusteet. Suunnittelussa tulee huomioida turvallisen ja sujuvan ajoyhteyden järjestäminen hopeapajukujanteelta Itäväylälle. Myös luonnonhoitosuunnitelman lähtökohdaksi on yllä mainittu suunnitelma.



Pohjoisosassa olevan "Monttupuiston" kalusteet uusitaan ja alueelle istutetaan kymmenkunta uutta puuta. Puuston elinvoimaisuus turvataan harvennuksin ja monimuotoisuutta ylläpidetään jättämällä syrjäisille paikoille pensas- ja pienpuutiheikköjä sekä lahopuita. Metsälehmuksille annetaan tarpeellinen kasvutila. Reittien varret pidetään avoimina ja metsään rajautuva pienpuusto pidetään harvana. Luonnonhoitosuunnitelman toimenpiteet tarkistetaan.


Ylläpidossa huomioitavaa

Alueen ylläpidossa ja kasvillisuuden hoidossa noudatetaan alueen eteläosassa Mellunmäen niityn ja Nybondaksen ympäristön hoito- ja kehittämissuunnitelmaa ja pohjoisosassa tätä suunnitelmaa sekä Mellunmäki - Mustavuori luonnonhoitosuunnitelmaa 2000-2009. kunnes kyseinen suunnitelma on päivitetty suunnittelukauden keskivaiheilla.

3. KAIRAKENTTÄ

<i>Hoitopinta-ala</i>	3510 m ²
<i>Rekisterinumero</i>	6601
<i>Hoitoluokka</i>	A2, L2
<i>Osoite</i>	Laakavuorenkuja
<i>Kaavamerkintä / nro / vuosi</i>	VP / 9020 / 1986
<i>Perustamisvuosi / ak.nro</i>	1986 / 9020
<i>Suunnitelman nro / vuosi</i>	HKR/PUO 3998 / 1990
<i>Suunnittelija</i>	Raija Holopainen

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
Peruskorjaus/uudisrakentaminen	2 (2009-2011)

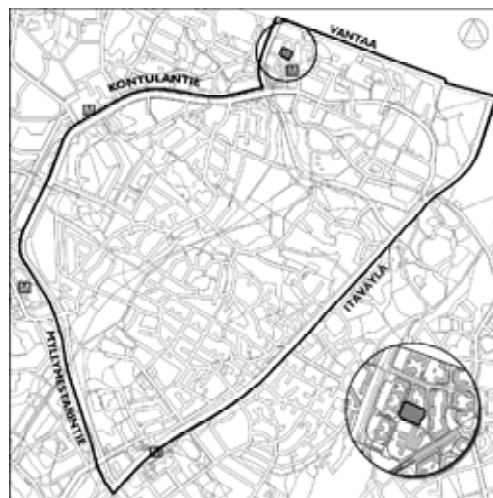

Kohteen kuvaus

Tämä kaupunkimainen puisto sijaitsee 1980-luvulla rakennetun kerrosta-loalueen keskellä. Toiminnallisessa korttelipuistossa on pelikenttä, leikkipaikka ja oleskeluaukio. Puiston vieressä oleva koulu käyttää puistoa välitunti- ja liikuntapaikkana. Viherosasto on valinnut tämän asukkaille tärkeän puiston 1990-luvun alun puistosuunnittelun tyyppiesimerkiksi. Yleisvaikutelmaltaan puisto on miellyttävä ja valoisa. Ränsistynyt ja kulunut oleskelualue sekä osittain huonokuntoiset istutukset heikentävät kuitenkin puiston ilmettä.

Kasvillisuus ja rakenteet

Kasvillisuus on suhteellisen hyvin hoidettu. Tilan rajaajina toimivat riviin istutetut puistolehmukset sekä ruotsin- ja saksanpihlajat. Pensasistutusalueilla kasvaa mm. norjanangervoa, kurtulehtiruusua, marja-aroinaa, isotuomipihlaa, onnenpensasta, pikkujasmiketta ja vuorimäntyä. Istutusalueet ovat paikoin nurmettuneet. Betonikivipintainen oleskeluaukio on epäsiisti. Suuret betonikaukalot ovat lohjenneita ja osa niistä on painunut maan sisään. Betonikiveys on niin ikään painunut ja epätasainen. Metalliset penkit ovat huonossa kunnossa ja kallellaan. Kivituhkapintainen pelikenttä, joka talvisin jäädytetään, on osittain painunut eikä kuivatus toimi. Puiston vieressä oleva koulu käyttää kenttää liikunta- ja välituntipaikkana. Hyväkuntoiset leikkipaikan välineet ja penkit ovat vuodelta 2003.



Käyttäjien kommentit

Kairakenttään kannattaa todella satsata! Tämä on alueen ainoa leikkipaikka.

Tavoitteet

Liikuntaa ja oleskelua palveleva korttelipuisto, jonka muotokieli ja sisältö säilyy laaditun suunnitelman mukaisena.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Puisto kunnostetaan Raija Holopaisen laatiman suunnitelman pohjalta. Oleskelualue penkkeineen, istutuskaukaloineen ja betonipinnoitteineen uusitaan. Pelikentän kuivatus korjataan. Leikkipaikka säilytetään ennallaan. Kasvillisuus inventoidaan ja tehdään tarpeen mukaan täydennys- ja uudisistutuksia. Suoja-aidan, valaisimien ja muiden rakenteiden kunto kartoitetaan ja ne uusitaan tai korjataan tarpeen mukaan. Jätehuollon toimivuutta tehostetaan. Viitesuunnitelmana käytetään suunnitelmaa nro PUO 3998.

Ylläpidossa huomioitavaa


Hoitoluokka säilyy ennallaan. Kasvien uusimista/nuorentamista jatketaan. Kasvilajit valitaan ensisijaisesti voimassa olevan suunnitelman mukaan. Mikäli kasvilaji vaihtuu, on uusi laji merkittävä muutoksena suunnitelmaan. Leikkipaikan kunnostussuunnitelma arkistoidaan alkuperäisen suunnitelman kanssa katu- ja puisto-osaston arkistoon.



4. ASUKASPUISTO LUOSTO

<i>Hoitopinta-ala</i>	<i>19191 m²</i>
<i>Rekisterinumero</i>	<i>76003</i>
<i>Hoitoluokka</i>	<i>A2, C1, L1</i>
<i>Osoite</i>	<i>Mellunmäentie, Uotinmäentie</i>
<i>Kaavamerkintä / nro / vuosi</i>	<i>P / 5812 / 1968</i>
<i>Perustamisvuosi / ak.nro</i>	<i>1968 / 5812</i>
<i>Suunnitelman nro / vuosi</i>	<i>Puo 3090, 3090/2 / 1981</i>
<i>Suunnittelija</i>	<i>Raija Holopainen</i>
<i>Luonnonhoitosuunnitelma</i>	<i>Mellunmäki - Mustavuori lhs</i>
<i>laatimis- / toteutusvuosi / kuvio</i>	<i>2000 – 2009 / 2000 - 2001 / 2032, 2033</i>

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
Peruskorjaus/uudisrakentaminen	I (2005-2008)
Luonnonhoito	I

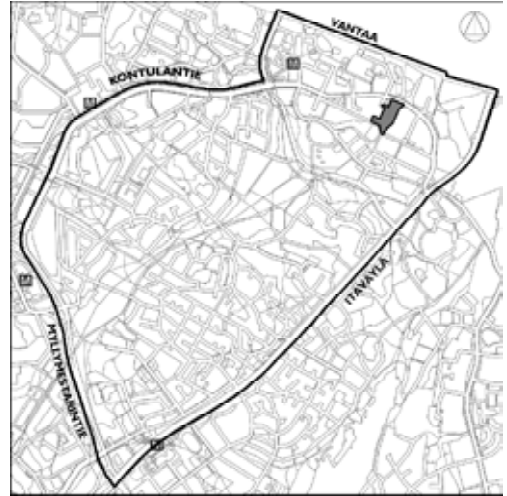

Kohteen kuvaus

Tämä monipuolinen toimintapuisto sijaitsee kerrostaloalueiden välissä maastopainanteessa. Luonteeltaan kohde on suojaista ja tunnelmallinen. Koillisesta se rajautuu Mellunmäentiehen, jonka alitse on rakennettu kevyen liikenteen tunneli. Lounaassa alue rajautuu urheilukenttään. Aluetta viljeltiin vielä 1900-luvun alussa aina 1960-1970-luvuille asti, jolloin pellot saivat väistyä asutuksen tieltä. Puiston toteutuksessa on huomioitu maaston ominaispiirteet ja säästetty alueella entuudestaan kasvanutta puustoa. Molemmilta pitkiltä sivuilta viheralue rajautuu metsäiseen rinteeseen. Kaakossa rinne on kallioinen ja kivikkoinen. Asukaspuisto Luosto ympäristöineen on hyväkuntoinen ja tasapainoinen kokonaisuus.

Kasvillisuus ja rakenteet

Puiston reunoilla kasvaa sekametsää, yksittäispuita ja puuryhmiä. Alueella on muutama pensasryhmä. Leikkialueella on säilynyt suhteellisen kookkaita koivuja, mäntyjä ja kuusia. Korkeatasoisesti hoidettujen metsiköiden aluskasvillisuutena on leikattu nurmi. Leikkialue on runsaasti varusteltu, välineet ovat hyvässä kunnossa ja EU-normien mukaiset. Puistossa on siisti sorakenttä ja asfalttipintainen koripallokenttä, jotka aurataan talvisin mutta ei



jäädytetä. Alue on kokonaisuudessaan valaistu hyväkuntoisilla valaisimilla. Asukaspuistorakennuksen yhteydessä oleva asfalttipinta on huonokuntoinen, kaivoja on liian vähän, eivätkä kaltevuudet toimi. Puistossa on kesäisin astiat kesäkukkaistutuksia varten.

Käyttäjien kommentit

Rakennuksen yhteydessä oleva asfalttikenttä pitää uusia. Puiston ohjaaja toivoo, että asfaltille maalataan leikkirinkejä ja hyppyrudukoita. Nuorille kaivataan omia toiminta-alueita. Huonokuntoinen pensasaita pitää, joko leikata alas tai uusia. Kahluualtaan takana olevia pensaita pitää harventaa.



Tavoitteet

Siisti, hyvin varusteltu ja turvallinen asukaspuisto, missä huomioidaan luonnon monimuotoisuus niiltä osin, kun se suuren kulutuksen kannalta on mahdollista.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Huonokuntoinen asfaltti ja kuivatusjärjestelmä uusitaan. Asfaltille maalataan lasten toiveiden mukaiset leikki- ja hyppyrudut. Huonokuntoiset ja vaaralliset puut poistetaan tarvittaessa. Luonnonhoidon toimenpidetarve tarkistetaan.



Ylläpidossa huomioitavaa


A- ja C-hoitoluokkien päällekkäisyys on korjattu puistorekisteriin. Hoitovastuista sovitaan uuden rajauksen mukaan (Lhy/Ivy). Puuston kuntoa seurataan ja turvallisuudesta huolehditaan. Leikkivälineet pidetään EU-normien mukaisessa kunnossa. Reittien varsilla olevien kalusteiden kunto tarkistetaan ja ne kunnostetaan tai uusitaan tarvittaessa.



5. NAULAKALLIONPUISTO

<i>Hoitopinta-ala</i>	27557 m ²
<i>Rekisterinumero</i>	66024
<i>Hoitoluokka</i>	C1
<i>Osoite</i>	Naulakalliontie
<i>Kaavamerkintä ja nro /vuosi</i>	VL, ma, mav, ku, ur, up, p, 9009 / 1987
<i>Perustamisvuosi / ak.nro</i>	1968 / 5812
<i>Luonnonhoitosuunnitelman</i>	Mellunmäen - Mustavuoren lhs
<i>laatimis- / toteutusvuosi / kuviot</i>	2000 / 2001 / 2016, 2017, 2018

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
Peruskorjaus/uudisrakentaminen	3 (2012-2014)
Luonnonhoito	I (2005-2008)

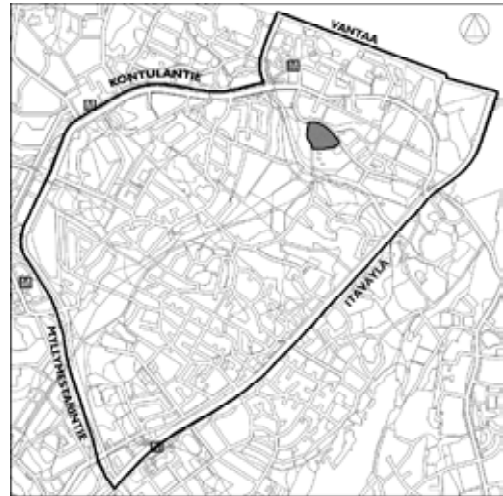

Kohteen kuvaus

Naulakallio rajautuu pohjoisessa Naulakalliontiehen, lännessä pien- ja kerrostaloalueeseen sekä idässä Naulakallion puistoon. Puisto on jylhä, laeltaan avoin kalliomäki, jonka rinteet ovat lähes luonnontilaisia. Osa rinteistä on niin jyrkkiä ja kivisiä, että liikkuminen on vaikeaa. Näillä kohdin metsän aluskasvillisuus ja upea sammalpeitto kivilohkareiden päällä on säilynyt koskemattomana. Loivemmilla rinteillä metsänpohja on osittain kulunut. Naulakallio on erittäin merkittävä sekä maiseman että kulttuurihistorian kannalta. Kallio toimii maamerkinä Mellunmäen alueella ja sen laelta avautuu upeat näköalat koko itäiseen Helsinkiin.

Kasvillisuus ja rakenteet

Avoimen kallion laella olevissa painanteissa kasvaa muutamia mäntyjä. Rinteen alaosa on tuoretta kangasta, ylempänä on karumpaa. Rinteillä kasvaa kuusia, koivuja ja mäntyjä. Aluskasvillisuus on tiheähkö. Kuivuus on heikentänyt puustoa ja tappanut mm. kalliomäntyjä. Kuuset ovat vanhoja ja osin heikkokuntoisia.

Naulakalliolla on ensimmäisen maailmansodan maalinnoitusketjun jäänteitä. Kallioon on louhittu neljä luolaa, jotka ovat varastokäytössä. Naulakallion laella on neljä betoniperustusta, joiden päällä ilmeisesti on ollut kolmiomit-



taustorni. Alueen itäreunalla on valaistu, sorapintainen kevyen liikenteen raitti. Kallion laelle ei johda rakennettua raittia, vaan pohjois- ja koillisrinteelle on muodostunut useita polkuja kuluttaen metsän pohja-kasvillisuutta.

Käyttäjien kommentit

Kallio on törkeässä kunnossa ja pelottava. On hieno näköalapaikka, kunpa sinne olisi kunnan kulkureitti ja alue olisi siisti.



Tavoitteet

Siisti ja turvallinen oleskelu- ja näköalapaikka, joka on myös huonokuntoisempien luonnonystävien ulottuvilla. Jylhä kalliorinne on aktiivisessa puistokäytössä. Kallioalueen luontainen kasvillisuus ja rinteillä kasva sekametsä säilyy elinvoimaisena myös lisääntyvän kulutuksen myötä. Länsirinteen jyrkkä kallio-pinta on osittain paljas ja avoin siten, että jylhän kallio korostuu maisemassa.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Naulakallion laelle rakennetaan luontoa kunnioittaen yksi tai useampi ka-peahko käytävä/ polku. Mahdolliset porrasaskelmat rakennetaan kivilohka-reista tai hakataan kallioon. Puuportaita ei alueella sallita. Kallion laelta avataan näkymiä eri suuntiin. Harkitaan näköalatornin rakentamista vanhojen beto-niperustusten kohdalle. Kallion laelle asennetaan ympäristön luonteeseen sopivat penkit. Levähdyspaikat sijoitetaan näköalasektorien kohdalle. Kuol-leet, heikkokuntoiset ja vaaralliset puut poistetaan. Luonnonhoitosuun-nitelman toimenpidetarkistuksen yhteydessä tutkitaan metsän uudisistutusten tarve. Pienpuusto pidetään matalana ja ryhmittäisenä, mikä lisää alueen turvallisuutta.



Ylläpidossa huomioitavaa


Puiston siisteyttä tehostetaan. Kallion laki ympäristöineen siivotaan kaksi kertaa kesässä. Puisto soveltuu hyvin siivoustalkoiden järjestämiseen tai lähiasuk-kaiden kummipuistoksi (KPH).



6a. NAULAKALLIONPUISTO, LÄNSI

<i>Hoitopinta-ala</i>	45778 m ²
<i>Rekisterinumero</i>	66036
<i>Hoitoluokka</i>	A3, B2, C1, K1
<i>Osoite</i>	Länsimäentie
<i>Kaavamerkintä / nro / vuosi</i>	VI, P, Ur, Up, Ku, 9009 / 1987
<i>Perustamisvuosi / ak.nro</i>	1968 / 5812
<i>Luonnonhoitosuunnitelman</i>	Mellunmäen - Mustavuoren lhs
<i>laatimis- / toteutumisvuosi / kuvio</i>	2000 / 2001 / 2001–2007

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
Luonnonhoito	I (2005-2008)

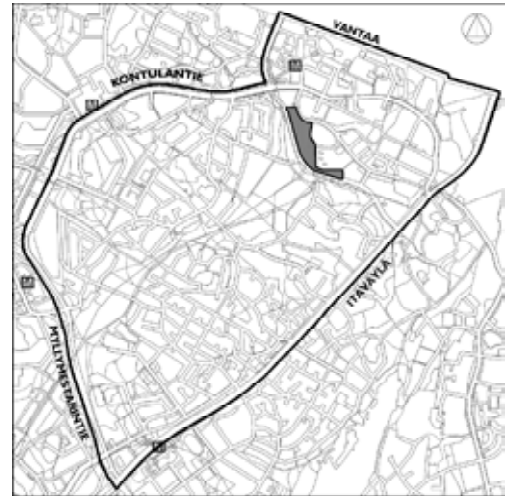

Kohteen kuvaus

Viheralue rajautuu Länsimäentiehen sekä pien- että kerrostaloalueeseen ja sen itäpuolella nousevaan Naulakallioon. Maastoltaan tasaista aluetta viljeltiin vielä 1940-luvulla. Suhteellisen avoimen alueen pohjoisosa on metsittynyt. Puiston merkittävyyttä vähentää Länsimäentie, joka erottaa alueen laajasta Mustapuron laakson vihervyöhykkeestä. Osittain valaistu raittiympäristö ja metsäiset alueet ovat kuitenkin miellyttäviä. Niittyalueet ovat osittain hoitamattoman näköisiä ja epäsiistejä. Suuri verkkoaidalla aidattu koiraitaus (kuva) on avoimessa maastossa ikävän näköinen. Länsimäentieltä kantautuu melua.

Puiston alueella on luvanvarainen maanalainen pumppuasema.

Suurin osa puistosta on yleiskaavassa merkitty täydennys-rakentamis-kohdeksi.

Kasvillisuus ja varusteet

Koira-aitauksessa kasvaa yksittäispuita ja sen pohjoispuolella on lehtipuuvaltainen sekametsä. Avoimet alueet ovat osittain kasvaneet tiheiksi pensai-koiksi. Suurin osa vuonna 2003 isoille ja pienille koirille jaetun aitauksen kalusteista ja rakenteista on hyvässä kunnossa. Selkänojalliset penkit kaipaavat kuitenkin kunnostusta. Sorapintaiset kevyen liikenteen reitit ovat hyvässä kunnossa ja niitä valaisee korkealle puupylväisiin asennetut ajotiemalliset valaisimet.



Tavoitteet

Siisti ja kasvillisuudeltaan elinvoimainen ja monilajinen ulkoilu-, virkistys- ja läpikulkualue. Länsimäentien varrella kasvaa tiheä lehtipuuvaltainen sekametsikkö, joka toimii suojavyöhykkeenä Länsimäentien ja Naulakallionpuiston välissä. Puiston eteläosassa on avoin niittyalue.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Luonnonhoitoon liittyvinä täydennysistutuksina Länsimäentien reunaan istutetaan kuusia ja koivuja 2-3 puun lomittaiseen riviin kehittämään suojavyöhykkeeksi. Luonnonhoidon toimenpiteet tarkistetaan. Asemakaavan muutostyö ajoittuu todennäköisesti suunnittelukaudelle. Uudessa asemakaavassa tulee huomioida vilkkaasti käytetyn koira-aitauksen tuleva sijainti ja suojavyöhykkeen säilyminen Länsimäentien ja asutuksen välissä. Alueella olevien maa-ainesten läjitys- ja paikoitusalueen luvanvaraisuus selvitetään (KPP).



Ylläpidossa huomioitavaa

Avointen alueiden hoitoa tehostetaan siten, että puistorekisteriin merkityt niittyalueet hoidetaan B2-hoitoluokan mukaan. Alueet niitetään kaksi kertaa kasvukauden aikana.




Käytävien reunat niitetään polveillen siten, että niittoraja sulautuu maastoon. Niityille jätetään muutama pensas-/puuryhmiä. Hoitoluokkien rajat tarkistetaan.

6b. NAULAKALLIONPUISTO, ITÄ

<i>Hoitopinta-ala</i>	50 775 m ² (+tontti 1368 m ²)
<i>Rekisterinumero</i>	66034, 66035, 66055, 76008
<i>Hoitoluokka</i>	A3, C1,
<i>Osoite</i>	Naulakalliontie, Rukatunturintie
<i>Kaavamerkintä / nro / vuosi</i>	P 5812 / 1968, 6190 / 1970, YO 8670 / 1985
<i>Perustamisvuosi / ak.nro</i>	1968 / 5812
<i>Luonnonhoitosuunnitelman laatimis- / toteutumisvuosi / kuvio</i>	Mellunmäen - Mustavuoren lhs 2000 / 2001 / 2020-2031

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
Luonnonhoito	I (2005-2008)

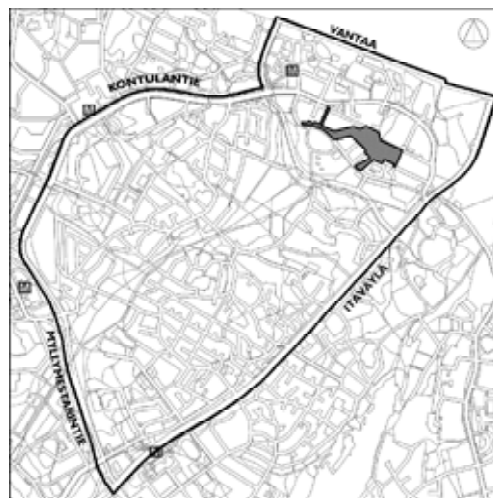

Kohteen kuvaus

Asuinalueen keskellä oleva puisto, joka on osa laajempaa lähivirkistysaluekokonaisuutta. Maastoltaan alue on monipuolinen ja sen keskivaiheilla on sorapintainen pelikenttä, joka jäädytetään talvisin (Liv). Rakentamaton tontti (nro 47214, Rukatunturintie 7) mielletään osaksi viheraluetta. Metsän pohja on varsin kulunut ja tontilla risteilee useampia käytön myötä syntyneitä polkuja.

Kasvillisuus ja rakenteet

Metsä on osittain lehtomaista, mutta suurin osa alueesta on tuoretta kangasta. Alueella kasvaa pääasiassa kuusta ja vaihtelevaa monikerroksista sekametsää. Kentän laidassa oleva vuorimäntyä kasvava maavalli on hoitamaton. Tontti on kasvupaikaltaan karumpaa kuivaa ja kuivahkoa kangasta pienten kallioalueiden välissä. Kentälle päin tontti muuttuu rehevämmäksi. Tontilla kasvava puusto on melko sulkeutunutta, joka tekee paikoin pimeän vaikutelman. Pääpuulajina alueella on mänty. Osa sorapintaisista ulkoilureiteistä on valaistu. Puistossa ei ole kalustusta, lukuun ottamatta liikuntaviraston alueella olevia liikuntaa palvelevia varusteita.



Tavoitteet

Siisti, kasvillisuudeltaan monipuolinen ja turvallinen lähivirkistys- ja urheilualue, johon liittyy elinvoimainen tontilla kasvava metsikkö.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Pääulkolureitin linjaus on epämääräinen. Naulakalliontieltä Vehmaistentielle johtava suojatie ei ole kohdallaan. Pääulkolureitin toinen haara johtaa koulun pihalle, jonka läpi kuljetaan Naulakalliontielle ja toinen haara Vehmaistentielle, jonka vartta pitkin kuljetaan etelään Naulakalliontielle. Linjaus tarkistetaan tai/ja viitoitetaan. Suojatien sijainti tarkistetaan. Liikuntaviraston hallinnassa olevan alueen rajasta ja hoitovastuista sovitaan (Liv/Ymp). Luonnonhoitosuunnitelma päivitetään ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Kuivuustuhot kartoitetaan ja tontin alueella tehdään valmentava hakkuu, jossa puustoa harvennetaan voimakkaasti puuston elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Selvitetään ja sovitaan tonttipuiden hoitovastuu ja rahoitus (KPP/Kv).



Ylläpidossa huomioitavaa


Rakentamattoman tontin siivouksesta ja jätehuollosta sovitaan kiinteistöviraston kanssa KPP/Kv. Liikuntaviraston ja viherosaston aluevastuut määritellään. Huolehditaan siitä, että koko viheralue on ylläpidon piirissä.



7. SAARISELÄNPUISTO

<i>Hoitopinta-ala</i>	3667 m ²
<i>Rekisterinumero</i>	66030
<i>Hoitoluokka</i>	A2, C1
<i>Osoite</i>	Mellunmäentie, Saariselänpolku
<i>Kaavamerkintä nro / vuosi</i>	P 5812 / 1968, 6413 / 1971
<i>Perustamisvuosi / ak.nro</i>	1968 / 5812
<i>Luonnonhoitosuunnitelman</i>	Mellunmäen - Mustavuoren lhs
<i>laatimis- / toteutusvuosi / kuviot</i>	2000 / 2001 / 2041

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
Luonnonhoito	I (2005-2008)

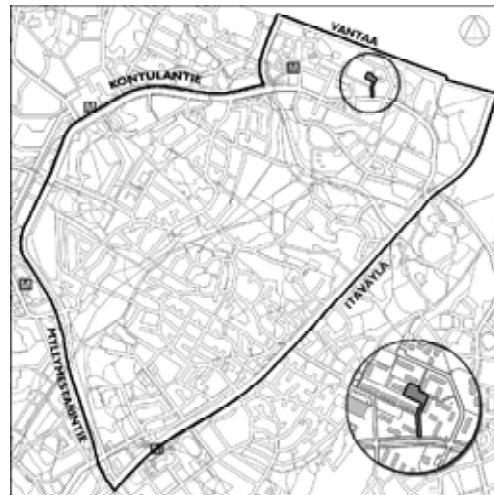

Kohteen kuvaus

Luonnontilassa oleva korttelipuisto sijaitsee tiiviin kerrostaloalueen keskellä. Puiston keskeinen osa antaa vaikutelman rakentamatta jääneestä korttelipuistosta tai sen voi myös mieltää osaksi korttelien pihaa. Pohjoisosassa on synkän oloinen ja kasvillisuudeltaan kulunut metsikkö. Lähes kokonaan poiskulunut kenttäkerros on ristiriidassa alueen luonnonmukaisen yleisilmeen kanssa. Eteläosan raitti on viihtyisä ja siisti.

Kasvillisuus ja varusteet

Puiston pohjoisosa on hämärää, lehtipuuvaltaista sekametsää, jonka aluskasvillisuus on kulunut. Alueella on muutama yksittäispuu, mm. kaunis hevoskastanja. Alueen vilkas käyttö heikentää puustoa juuristovaurioiden kautta. Mellunmäentieltä puistoon johtaa hyväkuntoinen asfaltoitu raitti. Metsikössä on asukkaiden omia rakennelmia, kalusteita ja kukkapenkkejä. Puiston etelälaidassa oleva taloyhtiön tontti on erotettu puistosta väliaikaisella, epäsiistillä nauhalla.

Käyttäjien toivomukset

Käyttäjien mielestä puisto on hyvä sellaisenaan.

Pieni metsikkö on kerrostaloasukkaiden henkireikä ja ihana paikka lasten leikkiä. Ei kaivata rakennettua reittiä, eikä muuta kunnostamista puiston läpi. Toivotaan ainoastaan multakasaa metsänpohjan nurmettamiseen.



Tavoitteet

Luonnonmukainen korttelipuisto.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Puiden juuristo suojataan olosuhteiden mukaan joko levittämällä kuorikate tai perustamalla tuore niitty puiden katveeseen. Puiston yleisilmettä kohennetaan luonnonhoitoa tehostamalla. Yksittäispuille annetaan tilaa kehittyä, ja sen sijaan kuolleet puut sekä huonokuntoinen vesakko poistetaan. Luonnonhoitosuunnitelman toimenpiteet päivitetään.




Ylläpidossa huomioitavaa

Puiston eteläpäässä oleva epäsiisti nauha poistetaan, mikäli puistosta erotettua leikkipaikkaa ei ole vuokrattu (KPP selvittää asian). Korttelipuisto sopii hyvin lähiasukkaiden kummipuistoksi (KPH).

8. LÄNSIMÄENTIEN VIHERVYÖHYKE

<i>Hoitopinta-ala</i>	32102 m ²
<i>Rekisterinumero</i>	66076
<i>Hoitoluokka</i>	A2, C1
<i>Osoite</i>	Länsimäentie
<i>Kaavamerkintä nro / vuosi</i>	EV 9009 / 1987
<i>Perustamisvuosi / ak.nro</i>	1987 / 9009
<i>Suunnitelman nro / vuosi</i>	Kao 25613 /
<i>Suunnittelija</i>	Sarianne Silferberg, Studio Terra.
<i>Luonnonhoitosuunnitelman</i>	Vartiokylän pohjoisosan lks
<i>laatimis- / toteutusvuosi / kuvio</i>	1998 / 1999 / 1542. I, 1544 – 1552

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
Luonnonhoito	I (2005-2008)

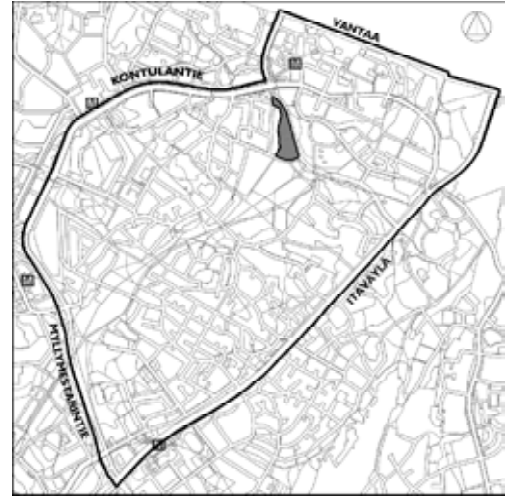

Kohteen kuvaus

Länsimäentien ja pientaloalueen välissä oleva suojavyöhyke, joka on osa laajempaa virkistysaluetta. Aluetta on viljelty vielä 1940- ja 50-luvun vaihteessa. Länsimäentien rakentaminen on aikanaan erottanut alueen laajasta ja yhtenäisestä viheraluekokonaisuudesta. Alue on nyt tärkeä suojavyöhyke asutuksen ja vilkasliikenteisen tien välissä, lisäksi se on merkittävä virkistysalueena. Viheralue on hyvin hoidettu, valoisa ja yleisilmeeltään miellyttävä.

Kasvillisuus ja varusteet

Alueen halki virtaava Mellunkylän puro lisää alueen monipuolisuutta, mutta Länsimäeltä kantautuva melu vähentää kuitenkin alueen viihtyisyyttä. Puistossa kasvaa hyvin hoidettu, siisti ja valoisa koivikko. Metsäalueet ovat pääosin hieskoivua kasvavaa tuoretta kangasta. Alueella on myös rauduskoivua kasvava lehtomainen kangas. Pohjoisosassa on rakennettu alue puu-, pensas- ja perennaistutuksineen. Istutuksia ympäröi nurmikko. Valaistun raitin ja puurakenteisen sillan kunto on hyvä. Pajukosta kuuluu jopa satakielen laulu! Vuonna 2004 voimalinjan alta on poistettu kaikki puut ja pensaats, mikä vähentää viihtyisyyttä ja suojavaikutusta. Satakielen suojapaikat ovat vähentyneet huolestuttavasti.



Käyttäjien toivomukset

Muinaistutkijantien kohdalla olevalle avoimelle nurmialueelle toivotaan lisää suojaavia istutuksia, esim. kuusi-istutuksia. Koko alueen pituudelle Jäämäentien ja kevyen liikenteen raitiin väliin toivotaan myös lisää suojaavia istutuksia. Mellunkylän puron ruoppausta/linjausta toivotaan siten, että puron tulvimisalue pienenee ja puustolla on edellytys kehittyä puro-uomassa.

Tavoitteet

Tavoitteena on hyvin hoidettu ja miellyttävä lähivirkistysalue, jonka vahvuuksia ovat sujuva ja turvallinen kevyen liikenteen verkosto, veden läsnäolo ja asutusalueita melulta ja saasteilta suojaava vaikutus. Pohjoispään rakennettu osuus säilyy ennallaan lukuun ottamatta uusia kuusi-istutuksia. Muilta osin tavoitteena on luonnonmukaisen oloinen, kohdittain mutkitteleva puro-uoma, jonka varrella on laajempia tulvatasanteita tai altaita. Altaat korostavat veden läsnäoloa ja ovat sekä esteettisyyden että pintavesien imeytyksen kannalta tärkeitä. Puron ja Länsimäentien välissä tulee olla painanne, joka suodattaa kadulta valuvat vedet ennen puro-uomaan joutumista. Puuston elinvoimaisuudesta ja suojavaikutuksesta huolehditaan.

Tavoitteena on myös, että lähialueiden asemakaavan muutostyössä huomioidaan puro sekä tärkeänä maisematekijänä että pintavesien puhdistajana. Suojavyöhyke (EV) tulee muuttaa lähivirkistysalueeksi (VL) tai puistoksi (VP) riippuen ympärillä olevien/tulevien alueiden luonteesta. Suunnittelussa huolehditaan myös siitä, että saamme tulevaisuudessakin nauttia satakielen laulusta.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle


Mittavampiin kunnostustöihin ryhdytään vasta vuonna 2005 käynnistyvän virkistyskäytön ja maiseman tavoitteellisen yleissuunnitelman valmistuttua (Ksv). Havupuuistutuksia lisätään Länsimäentien varteen. Mellunmäen puro kunnostetaan viimeistään uuden asemakaavan tultua voimaan. Luonnonhoidon kuvioden rajaukset tarkistetaan yhteistyössä Helenin kanssa siten, että vältetään rajuilta avohakkuilta tulevaisuudessa. Luonnonhoitosuunnitelmaan laaditaan entistä yksityiskohtaisemmat ohjeet.

Ylläpidossa huomioitavaa

Muinaistutkijantien kohdalla olevalle istutusalueelle ja sen viereen istutetaan *Abies sibirica*- taimia (h 100-150 cm) 10-15 kpl. Pihdat korvaavat aikanaan osan tervalepistä, jotka on jätetty kasvamaan perenna-alueen sisälle. Paikat katsotaan maastossa ja suunnitelma päivitetään. Kunnossapitoluokitus on korjattu puistorekisteriin. Alueen pohjoisosaa, puusillasta pohjoiseen hoidetaan A2-hoitoluokan ja eteläosaa C1-hoitoluokan mukaan. Purouoman siisteydestä huolehditaan ja kasvillisuus pidetään kurissa siten, että vesipinta näkyy kohdittain kevyen liikenteen raitille.



9. OJAPUISTO

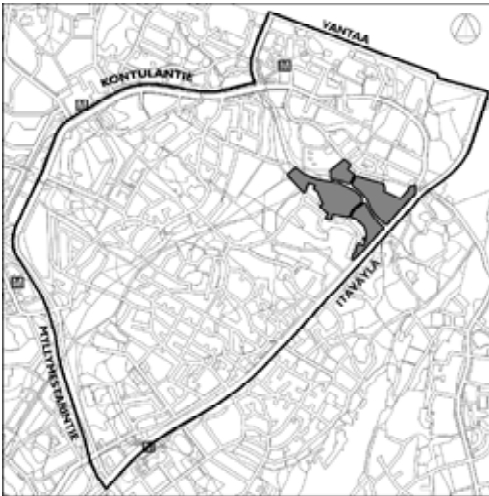

<i>Hoitopinta-ala</i>	32102 m ²
<i>Rekisterinumero</i>	66071, 6647, 66086 ja 76007
<i>Hoitoluokka</i>	A2, C1
<i>Osoite</i>	Länsimäentie
<i>Kaavamerkintä nro / vuosi</i>	EV 9009 / 1987
<i>Perustamisvuosi / ak.nro</i>	1987 / 9009
<i>Suunnitelman nro / vuosi</i>	Kao 25613 / 1998 / Länsimäent.viherk.
<i>suunnittelija</i>	Studio Terra Oy, S-A Silferberg
<i>Suunnitelman nro / vuosi / kohde</i>	Kao 26329 / 1988 / Fallpakan alikulku
<i>suunnittelija</i>	Suunnittelukeskus Oy, R. Ali-Kovero
<i>Suunnitelman nro / vuosi / kohde</i>	Puo 2794 / 1979 / Mellunkylän täyttöalue
<i>Suunnittelija</i>	R. Holopainen
<i>Luonnonhoitosuunnitelman</i>	Mellunmäen - Mustavuoren lhs
<i>laatimis- / toteutusvuosi / kuvio</i>	2000 / 2001 / 2006-2014
<i>Luonnonhoitosuunnitelman</i>	Vartiokylän eteläosan lhs
<i>laatimis- / toteutusvuosi / kuvio</i>	1997 / 1998 / 1540-1544 ja 2577, 2578, 2584-2602

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
Luonnonhoito	1 (2005-2008)
Hoito- ja kehittämissuunnitelma	2 (2009-2011)

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee kahden pientaloalueen välissä, jossa se rajautuu lännessä Uussillantien pientaloalueeseen ja idässä Naulakalliontien pientaloihin, kouluhin ja päiväkotiin. Etelässä alue rajautuu Itäväylään, pohjoisessa Länsimäentien vihervyöhykkeeseen ja Naulakallion puistoon. Länsimäentie jakaa yhteisen viheralueen kahteen osaan, joita yhdistää kevyen liikenteen silta. Lännessä alue jatkuu Linnanpellon virkistysalueena ja idässä vihervyöhyke jatkuu kapeana aina Vantaan rajalle asti.

Mellunkylän puro on viheralueen vahvuus, vaikka se nykyään onkin suora-
viivainen ja yksitoikkoinen. Puron ympäristö oli 1800-luvulla pääasiassa

viljeltyä peltoa ja niittyjä. 1900-luvun alkupuolella lähes kaikki avoimet alueet otettiin viljelyyn. Peltaja reunustivat tuolloin metsäiset saarekkeet. Kun viljely loppui tiiviin kaupunkirakenteen työntyessä lähialueille, kasvoivat peltoaukeat vähitellen lähes umpeen. Alueen halki kulkeva voimajohtoalue oli paikoillaan jo 1930-luvulla.



Ojapuisto on maastoltaan suhteellisen tasainen, lehtipuuvaltainen alue. Avoimen ja suljetun alueen reunaa on monin paikoin vaikea hahmottaa. Metsäisillä alueilla puut ja pensaat kasvavat niin tiheään, että liikkuminen käytäväverkoston ulkopuolella on lähes mahdotonta.



Mellunmäentien risteyksen seutu, Fallpakan alikulun ympäristö ja Länsimäentien itäpuolen pohjoisin osa ovat hyvin rakennettu ja hoidettu. Länsimäentien melu vähentää alueen virkistysarvoa. Ojapuisto on monipuolinen ja viehättäväkin viheralue, joka lähinnä palvelee asukkaita osana laajempaa ulkoilualueutta ja Mellunkylän keskuspuistoa. Hoitotaso ei kuitenkaan kaikilta osin vastaa voimassa olevaa hoitoluokitusta. Itäväylän ja Länsimäentien risteykseen tullaan sijoittamaan mm. asuinrakentamista.



Kasvillisuus ja varusteet

Ojapuisto on metsäinen, lehtipuuvaltainen alue, jonka avoimet osat ovat paikoin kasvamassa umpeen. Pääpuulajeina ovat hieskoivu ja pajut. Länsimäentien pohjoispuolella oleva Ojapuiston osa on osittain hoitamattoman olinen. Avoimet alueet ovat monin paikoin pensoittumassa ja kasvamassa umpeen. Koivujen ja pajujen seassa kasvaa edelleen vanhoja puutarhakasveja (suunnitelma nro 25613). Viheralueen eteläpäässä kasvaa tiheäpuustoinen nuori metsikkö.



Länsimäentien eteläpuolella oleva Ojapuiston osa on lähes kokonaan koivuvaltaista metsää. Kaikkein eteläisimmässä osassa puustoa on harvennettu, muualla aluspuusto on hyvin tiheä, lähes läpipääsemätön. Alueen keskivaiheilla on osittain avoin, niittymäinen rinne (täyttömaata), jonka laella kasvaa istutettu nuori männikkö. Niityn vieressä on vanhoja tontteja, missä edelleen kasvaa puutarhakasveja kuten omenapuita ja koristepensaita. Alueella on edelleen jäänteitä paikalla olleista rakennuksista. Täyttömäen luoteis- ja pohjoisreunalla kasvaa vanha syreeniaita. Uussillantien sisääntulo on ränsistyneen näköinen (kuva) ja sen yhteyteen on kasattu puutarhajätettä. Raittien varsien puustoa on harvennettu ja alueelle on istutettu mm. tammen taimia.



Hyväkuntoisten sorapäälysteisten reittien varsilla on puiset, selkänojalliset penkit, jotka ovat kohtalaisessa kunnossa, mutta töhrittyjä. Penkkien yhteydessä olevat vihreät HKR malliset roska-astiat ovat töhrittyjä, mutta muuten hyväkuntoisia. Länsimäentien pohjoispuolen kevyen liikenteen reitistö on puutteellinen. Uussillantien varrella on paperinkeräyspiste ja muuntaja, jotka rumentavat puiston sisääntuloa. Raittien varrella olevat valaisimet ovat pääosin hyväkuntoisia. Uusi kevyen liikenteen silta on valaistu erikoisvalaisimilla, jotka ovat hyvässä kunnossa. Sillan länsipäässä oleva kuivatusjärjestelmä ei toimi ja puistoraitti on vaarassa sortua kokonaan suuren rummun kohdalla.

Käyttäjien toivomukset

Lähinaapurit toivovat, että täyttömäen niittyaluetta laajennetaan ja hoitoa tehostetaan. Niittyalue on naapuruston lasten vilkkaassa käytössä sekä talvi- että kesäaikana.

"Kansanpuisto" on ahkerassa käytössä. Toivotaan, että niitty palautetaan niittämällä, vanha syreeniaita "entisöidään", rinteeseen raivataan tilaa liukumäelle ja käytävän reunaan istutetaan näkösuojaa. Paikka on huonosti hoidettu. Toivotaan, että vesiaihe kunnostetaan ja kohde palautetaan kauniiksi retki- ja virkistyspaikaksi (Linnanpellon alueen halki virtaavan ojan ja Mellunkylän puron risteyskohta).

Tavoitteet

Tavoitteena on monipuolinen ja turvallinen alue, joka sopii ulkoiluun, läpikulkuun ja luonnon tarkkailuun. Yleisilmeeltään viheralue on siisti ja pääosin luonnonmukaisen oloinen. Puiston luonne vaihtelee metsäisestä puoli-avoimeen. On myös avoimia lämpimiä rinteitä, metsäisiä turvallisia läpikulkureittejä ja liikennemelulta suojaavia istutuksia. Mellunmäen puro on tärkeä osa viheraluetta ja sen merkitys maisemassa korostuu entistään. Ojapuiston monipuolinen kasvusto luo hyvät edellytykset runsaalle ja monilajiselle eläin- ja kasvikannalle.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelma yhdessä Linnanpellon (kohde 10) ja Mustapuronpuiston (kohde 11) kanssa. Suunnittelu käynnistetään asemakaavan muutoksen astuttua voimaan tai viimeistään vuonna 2011. Suunnitelma tehdään kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittavan virkistyskäytön ja maiseman tavoitteellisen yleissuunnitelman pohjalta. Suunnitelmaan rajataan lisäsuunnittelua ja investointeja vaativat alueet. Luonnonhoidon toimenpide-

tarve tarkistetaan ja tarvittavat hoitotoimet toteutetaan suunnittelukauden alussa siten, ettei metsän kasvillisuus menetä elinvoimaisuuttaan. Kevyen liikenteen reittejä täydennetään tarvittavilta osin vastaamaan pääulkoilu-reitistön kehittämisohjelmaa. Länsimäentien varteen istutetaan paikoin havu-puustutuksia ja paikoin jatketaan lehtipuiden istuttamista. Suljetut ja avoimet tilat rajataan selkeiksi kokonaisuuksiksi maaston muodot huomioiden. Voima-johtoalueen aluskasvillisuuden hoitoa kehitetään yhteistyössä Helsingin Energian kanssa.

Ylläpidossa huomioitavaa

Ylläpidossa huolehditaan siitä, että Ojapuiston hoitotaso vastaa puistorekisteriin merkittyä hoitoluokkaa. Huonokuntoiset roska-astiat, penkit ja muut kalusteet joko kunnostetaan tai vaihdetaan uusiin. Erityistä huomiota kiinnitetään niittyjen hoitoon ja niiden perustamiseen niiltä osin, kun se on vesa-koitumisen takia tarpeellista. B-hoitoluokan alueet on tarkennettu puistorekisteriin. Täyttömäen männikkö harvennetaan mahdollisimman pian.

Raittien turvallisuudesta ja siisteydestä huolehditaan. Käytävien reunat niitetään metsän reunaa vasten polveilevasti aina tarpeen mukaan kerran tai kahdesti vuodessa. Reunojen rehevöitymiseen kiinnitetään huomiota asianmukaisen jätehuollon avulla. Rehevöitymistä voi mahdollisesti estää myös poistamalla niittojäte.

Vanhan puutarhan ja niittyalueen reunavyöhyke kunnostetaan hoitotoimin siten, että alueet liittyvät luontevasti toisiinsa. Täyttömäen vieressä oleva vanha puutarha siistitään ja jäte/multakasat joko tasoitetaan tai viedään pois. Tontilla kasvavat puutarhakasvit otetaan esille ja niille luodaan mahdollisimman hyvät kasvuolot. Syreeniaitaa nuorennetaan leikkaamalla.

Mellunmäen puro-uoman hoitoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Huolehditaan siitä, että veden pinta paikoin näkyy myös ulkoilureiteille. Uoma ja puro pidetään puhtaina roskista. Asukkaita kehoitetaan poistamaan puutarhajättekasat (KPP). Järjestetään tarvittaessa asukkaille lisäinfoa puutarhajätteiden kompostoinnista esim. yhteistyössä YTV:n kanssa.

